



Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø

Saksbehandler:

Jorunn Aaneby

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved idrettsbaner Bodø kommune Kontrollnummer: 2022.150.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Lars Bang

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Jorunn Aaneby

Andre deltagere fra virksomheten:

Frank Strand

Sven Aune (Sven Aune AS)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i

Nordland:

Katrin Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved idrettsbaner i Bodø kommune den 9. juni 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen fire uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Brukerne av idrettsbanene er ikke tilstrekkelig informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale
- Flere av idrettsbanene mangler tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner
- Oppsamlet fyllmateriale på Aspmyra kunstgressbane lagres uforsvarlig
- Barrieren rundt Mørkvedbukta kunstgressbane er ikke tilstrekkelig tett
- Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanene, mengder fyllmateriale og vurdering av substitusjonsplikt er mangelfull
- Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Anmerkninger:

- Fyllmateriale har spredt seg til områder utenfor snødeponi på Aspmyra kunstgressbane

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juli 2022

Jorunn Aaneby

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Kulturkontoret i Bodø
Organisasjonsnr.: 974 628 317

Kontrollerte enheter

Navn: Aspmyra kunstgressbane	Anleggsnr.: 1804.0271.01
Navn: Bankgata kunstgressbaner	Anleggsnr.: 1804.0272.01 og 1804.0272.02
Navn: Mørkvedbukta kunstgressbane	Anleggsnr.: 1804.0273.01

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Oppbevaring, ombruk og avfallshåndtering av fyllmateriale
- Kunnskap og dokumentasjon
- Internkontrollaktiviteter (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Kulturkontoret i Bodø plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Kulturkontoret i Bodø **innen 1. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket 2022/2744.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kulturkontoret i Bodø bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Brukerne av idrettsbanene er ikke tilstrekkelig informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-5

Kommentarer:

Kommunen har informert klubbene som benytter idrettsbanene om forhold som gjelder risiko for spredning av fyllmateriale, for eksempel snørydding, men det er ikke satt opp skilter på idrettsbanene med informasjon om tiltak for å redusere risikoen for spredning av

fyllmateriale. Kommunen opplyste at de har bestilt informasjonsskilt som skal monteres på alle kommunens idrettsbaner som er omfattet av forskriften i løpet av 2022.

Avvik 2

Flere av idrettsbanene mangler tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og anleggsmaskiner

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd c)

Kommentarer:

Det var ikke montert rister i inngangsporter for brukere eller anleggsmaskiner, eller andre tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere og maskiner, på alle kommunens idrettsbaner (Aspmyra kunstgressbane, Bankgata kunstgressbaner m.fl.) på tilsynstidspunktet. Kommunen opplyste at de planlegger å sikre gode inngangssluser for brukere med rister/koster og rister i porter for maskiner på alle kommunens idrettsbaner som er omfattet av forskriften løpet av 2022. Etablering av rister i inngangssluse pågikk under befaringen av Bankgata kunstgressbaner.

Avvik 3

Oppsamlet fyllmateriale på Aspmyra kunstgressbane lagres uforsvarlig

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-7 første ledd

Kommentarer:

Oppsamlet fyllmateriale fra Aspmyra kunstgressbane var lagret på et grusområde utenfor banen uten at det var etablert tiltak for å hindre at fyllmaterialet kunne spre seg til omgivelsene.

Avvik 4

Barrieren rundt Mørkvedbukta kunstgressbane er ikke tilstrekkelig tett

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd a)

Kommentarer:

Det er etablert en fysisk barriere rundt Mørkvedbukta kunstgressbane, men små åpninger mellom banen og barrieren gjør at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Den fysiske barrieren skal hindre at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen og det er et krav at barrieren skal være tett fra banen og 20 cm oppover. Kommunen opplyste at de er i dialog med leverandøren av banen angående utbedring av barrieren.

Avvik 5

Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanene, mengder fyllmateriale og vurdering av substitusjonsplikt er mangelfull

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-8

Kommentarer:

Kommunen mangler skriftlig dokumentasjon på alle tiltak som er gjennomført på idrettsbanene for å sikre at kravene i forskriften er oppfylt. Kommunen har oversikt over hvor mye fyllmateriale de har kjøpt inn årlig og hva det består av, og de har beregninger som anslår hvor mye fyllmateriale som har gått tapt fra banene, men mangler en skriftlig oversikt som viser hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra hver enkelt bane årlig. Kommunen kunne gjøre rede for vurderingene de hadde gjort ved valg av fyllmateriale på Mørkvedbukta kunstgressbane som ble etablert etter 1. juli 2021, men manglet skriftlig dokumentasjon på disse vurderingene.

Dokumentasjonen om hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanene for å oppfylle krav i forskriften, hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde substitusjonsplikten og hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra banene, bør være tilpasset til å vise at kravene til dokumentasjon i forurensningsforskriften § 23A-8 er oppfylt.

Avvik 6

Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, nr. 6 og 7

Kommentarer:

Kommunen skal ha en skriftlig dokumentert internkontroll for driften av idrettsbanene som i størst mulig grad sikrer at fyllmaterialet ikke spres til miljøet. Internkontrollens miljørisikovurdering må vise hvilke forhold som gir risiko for spredning av fyllmateriale til miljøet. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det settes inn tiltak for å redusere risikoen og etableres rutiner for bruk og vedlikehold av banene.

Kommunen har vurdert flere forhold som kan gi risiko for spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene og jobber med å etablere tiltak, men mangler en skriftlig miljørisikovurdering som beskriver hvilke forhold på idrettsbanene som kan innebære en risiko for spredning av fyllmateriale og skriftlige rutiner som kan bidra til å hindre spredning av fyllmateriale. Kommunen har ikke ført avvik når det gjelder hendelser som kan gi risiko for utslipp til ytre miljø fra fyllmaterialet, for eksempel uønsket snøhåndtering.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Fyllmateriale har spredt seg til områder utenfor snødeponi på Aspmyra kunstgressbane

Kommentarer:

Snø fra Aspmyra kunstgressbane lagres på duker på gressområder utenfor begge kortsidene av banen. Det var rester av fyllmateriale i områdene der det har blitt lagret snø og utenfor disse områdene. Vi kunne ikke fastslå når spredningen av fyllmateriale har skjedd og om nåværende tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale fra snødeponiet kan være tilstrekkelige. Snødeponiet må utformes slik at det er mulig å samle opp fyllmateriale fra snøen slik at det kan ombrukes på banen eller leveres til avfallsanlegg, og slik at det ikke fører til spredning av fyllmateriale til områdene utenfor snødeponiet.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forurensningsforskriften kapittel 23A
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)