



Mørkvedhallen SA
Postboks 6127
8031 Bodø

Saksbehandler:
Jorunn Aaneby

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Mørkvedhallen SA Kontrollnummer: 2022.147.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:
André Hunstand

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Jorunn Aaneby

Andre deltagere fra virksomheten:
Ola Pettersen
Andreas Langfjell

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Katrin Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mørkvedhallen SA (Mørkvedlia idrettspark kunstgressbane) den 2. juni 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 4 uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Barrieren rundt idrettsbanen er ikke tilstrekkelig tett
- Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanen

Anmerkninger:

- Fyllmateriale har spredt seg til områder utenfor snødeponiet
- Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanen og vurderingen av substitusjonsplikt bør tilpasses kravet i forskriften

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juli 2022

Jorunn Aaneby

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bodø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Mørkvedhallen SA
Organisasjonsnr.: 963 252 919

Kontrollert enhet

Navn: Mørkvedlia idrettspark kunstgressbane	Anleggsnr.: 1804.0270.01
Kommune: Bodø	Fylke: Nordland

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens landsomfattende tilsynsaksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Oppbevaring, ombruk og avfallshåndtering av fyllmateriale
- Kunnskap og dokumentasjon
- Internkontrollaktiviteter (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mørkvedhallen SA plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Mørkvedhallen SA **innen 1. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket med saksnummer 2022/2744.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Mørkvedhallen SA ga 1. juni 2022 kommentar om at kr 14 000,- er mye penger å belaste et ideelt foretak som tilrettelegger for barn og ungdom i Bodø og Nordland og håper at Statsforvalteren kan gjøre en vurdering av gebyret.

Statsforvalteren har ikke anledning til å ta hensyn til hvem som driver anleggene når vi vedtar gebyr. Gebyret er knyttet til vår ressursbruk ved gjennomføring av tilsynet. På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk knyttet til tilsynet ved Mørkvedhallen SA fastholder vi ved gebyrsatsen som ble varslet. Mørkvedhallen SA vil bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Barrieren rundt idrettsbanen er ikke tilstrekkelig tett

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd a)

Kommentarer:

Det er etablert en fysisk barriere rundt kunstgressbanen, men små åpninger mellom banen og barrieren flere steder gjør at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Den fysiske barrieren skal hindre at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen og det er et krav at barrieren skal være tett fra banen og 20 cm oppover.

Avvik 2

Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger, rutiner og avvikshåndteringer knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanen

Avvik fra:

Interkontrollforskriften § 5, nr. 6 og 7

Kommentarer:

Virksomheten skal ha en skriftlig dokumentert internkontroll for driften av idrettsbanen som i størst mulig grad sikrer at fyllmaterialet ikke spres til miljøet. Internkontrollens miljørisikovurdering må vise hvilke forhold som gir risiko for spredning av fyllmateriale til miljøet. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det settes inn tiltak for å redusere risikoen og etableres rutiner for bruk og vedlikehold av banen.

Mørkvedhallen SA har vurdert miljørisikoen (innholdet av plast, gjenvinningsgrad, egenskaper mv.) ved selve fyllmaterialet i forbindelse med valg av nytt fyllmateriale til idrettsbanen, men har ikke en skriftlig miljørisikovurdering som omfatter risikoen for spredning av fyllmateriale fra idrettsbanen. Det kom fram under tilsynet at dere har vurdert flere forhold som kan gi risiko for spredning av fyllmateriale fra banen, fra for eksempel snødeponi og via brukere, og iverksatt tiltak for å hindre dette, men vurderingene og tiltakene er ikke skriftliggjort. Dere har heller ikke ført avvik når det gjelder hendelser som kan gi risiko for utslipp til ytre miljø fra fyllmaterialet, for eksempel spredning av fyllmateriale fra snødeponi. Dere har en rutine som skal bidra til å hindre utslipp av fyllmateriale ved snørydding, men ikke andre skriftlige rutiner som kan bidra til hindre spredning av fyllmateriale.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Fyllmateriale har spredt seg til områder utenfor snødeponiet

Kommentarer:

Snø fra kunstgressbanen lagres på en duk på en gressvoll som utgjør barrieren til den ene kortsiden av banen, og på banen ved mye snø. Det var rester av fyllmateriale i området der det har blitt lagret snø og utenfor dette området, men vi kunne ikke fastslå om nåværende tiltak er tilstrekkelige for å hindre spredning av fyllmateriale til omgivelsene utenfor banen.

Snødeponiet må utformes slik at det er mulig å samle opp fyllmaterialet fra snøen slik at det kan ombrukes på banen eller leveres til avfallsanlegg, og slik at det ikke fører til spredning av fyllmateriale til områdene utenfor snødeponiet. Virksomheten opplyste under tilsynet at de planlegger ytterligere tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale fra snødeponiet.

Anmerkning 2

Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanen og vurderingen av substitusjonsplikt bør tilpasses kravet i forskriften

Kommentarer:

Virksomheten har oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført på kunstgressbanen og hvilke vurderinger som er gjort ved valg av fyllmateriale som en del av dokumentasjonen som foreligger i forbindelse med innhenting av tilbud, valg av leverandør og entrepriser for rehabilitering av idrettsbanen. Denne dokumentasjonen er veldig omfattende.

Dokumentasjonen om hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å oppfylle krav i forskriften, og hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde substitusjonsplikten bør være bedre tilpasset til å vise at kravene til dokumentasjon i forurensningsforskriften § 23A-8 er oppfylt.

Virksomheten har dokumentasjon på hvor mye fyllmateriale som er fjernet fra og tilført banen i 2021. Vi gjør oppmerksom på at dersom dere fjerner eller etterfyller mer fyllmateriale fra banen, må dere ha dokumentasjon på dette som viser at kravene til dokumentasjon om fyllmateriale i forurensningsforskriften § 23A-8 a) og b) er oppfylt.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forurensningsforskriften kapittel 23A
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)