

 AGDER DYKK A/S DYKKERTJENESTER OG VA		   	Kvalitetsdokumentasjon Programversjon: 9.0.3 System utarbeidet: 03.01.2005 HMS revidert: 05.02.2015 KS revidert: 05.02.2015 Utgave nr.: 3
Bedriftsveien 20 4841 ARENDAL	Telefon: Mobil: 97082056 Faks:	www.agder-dykk.no esben@agder-dykk.no Org.nr: NO977310512MVA	

Dato	04.09.18	Prosjekt	Kartlegging av vrak ved Vindholmen
Oppdragsgiver	Stærk & Co		
Kontaktperson oppdragsgiver	Jan Erik		
Arbeidsbase/utstyr	Arbeidsbåt «MS Tuhti»		
Personell	Stephan Sørgerd, Arne Thorsen og Georgi Tabov		
Personell - annet			

--


Kartlegging av vrak ved Vindholmen.

Det ble den 04.09.18 utført en inspeksjon av vraket som ble oppdaget under bunnscanning ved Vindholmen av Agder Dykk den 04.07.18. Posisjonen for vraket er 58° 28.15336 N og 8° 48. 16062 Ø. Det ble rask konstatert at det er snakk om to ganske identiske vrak. Lengden på vrakene er ca. 24m, bredden er 7-8m og høyden er ca. 5m. Det dreier seg om to stållektre. Disse er ganske intakte, men med åpen akterende. Vrakene ligger i øst-vestlig retning ut fra land. Det nordligste vraket ligger grunnest. Akterenden på dette starter 1m under overflaten og går ned til 10,5m dybde. Vraket ligger på styrbord side med ca. 80° slagside. Akterenden hviler på baugen av det sørlige vraket. Det sørlige vraket ligger på kjølen, med baugen inn mot land. Dette starter på ca. 6m dybde og går ned til 11,5m dybde.


Sjøbunnen i området er en steinfylling som treffer mudderbunn. Det sørlige vraket ligger med baugen i steinfyllingen og er ca. 50cm nedsunket i mudderet i akterenden. Det nordlige ligger med akterenden på steinfyllingen og på baugen av det sørlige vraket. Baugen av det nordlige vraket ligger mer enn 1m nedsunket i mudderet. Det er lite masse i lasterommene. Det sørlige vraket har litt betongrester helt i akterenden.

Det ligger to rørledninger ca 5m og 7m øst for vrakene. Disse bør tas hensyn til ved en hevningsoperasjon. Det ligger en flytebygge med moringskjettinger delvis over vrakene.

 AGDER DYKK A/S DYKKERTJENESTER OG VA		 			Kvalitetsdokumentasjon Programversjon: 9.0.3 System utarbeidet: 03.01.2005 HMS revidert: 05.02.2015 KS revidert: 05.02.2015 Utgave nr.: 3
Bedriftsveien 20 4841 ARENDAL	Telefon: Mobil: 97082056 Faks:	www.agder-dykk.no esben@agder-dykk.no Org.nr: NO977310512MVA			

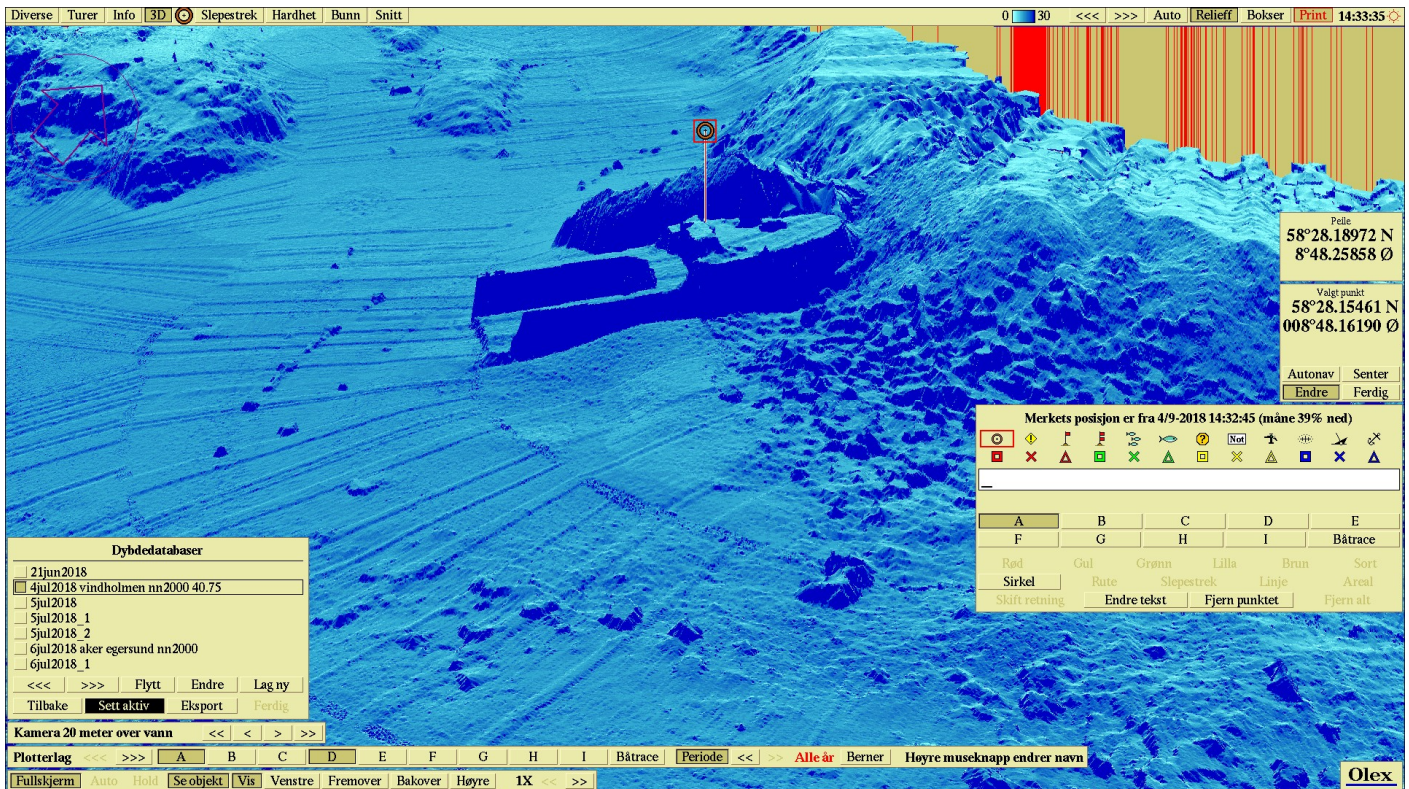

Vraket sett fra sør, Her ser man det sørlige vraket med baugen inn mot steinfyllingen, man kan også se delvis loddene på ledningen som ligger akterut for vraket.

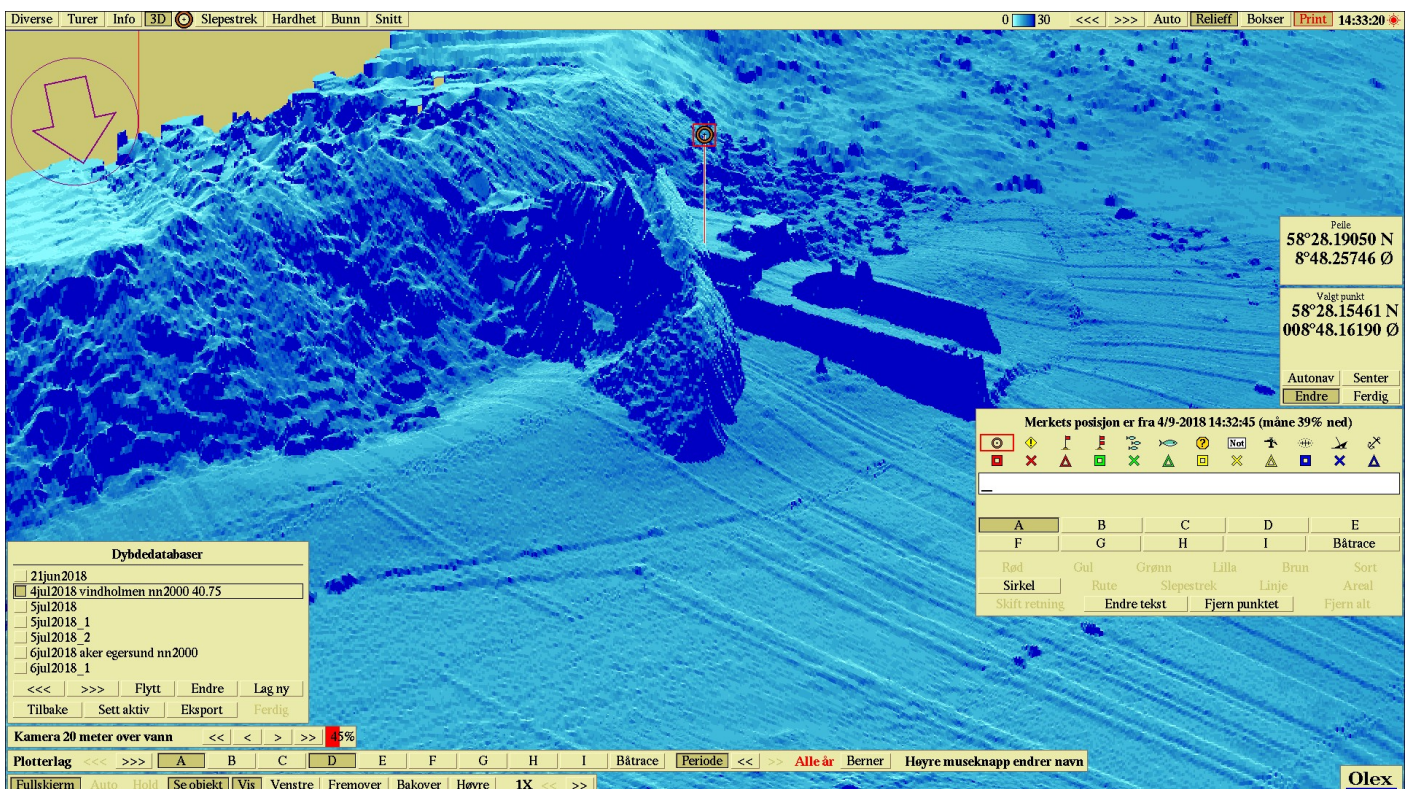

Vraket sett fra Vest, Her ser man det «nordlige» vraket ligger på siden med akter enden over det «sørlige»

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Baugen av det nordlige vraket. 10,5 m vanddybde. Baugen ligger mer enn 1m nedsunket i mudderbunnen. Den har to eller tre kraftige pullerter.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3
System utarbeidet: 03.01.2005
HMS revidert: 05.02.2015
KS revidert: 05.02.2015
Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Begge vrakene har store lasterom med åpen akterende.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3

System utarbeidet: 03.01.2005

HMS revidert: 05.02.2015

KS revidert: 05.02.2015

Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Kjetting fra flytebryggen ligger over baugen på det sørlige vraket. Vraket har en eller to kraftige pullerter i baugen.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3

System utarbeidet: 03.01.2005

HMS revidert: 05.02.2015

KS revidert: 05.02.2015

Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Baugspissen på det sørlige vraket. Steinfylling i bakgrunnen.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3
System utarbeidet: 03.01.2005
HMS revidert: 05.02.2015
KS revidert: 05.02.2015
Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Åpning til lasterom.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA




Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3
System utarbeidet: 03.01.2005
HMS revidert: 05.02.2015
KS revidert: 05.02.2015
Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA

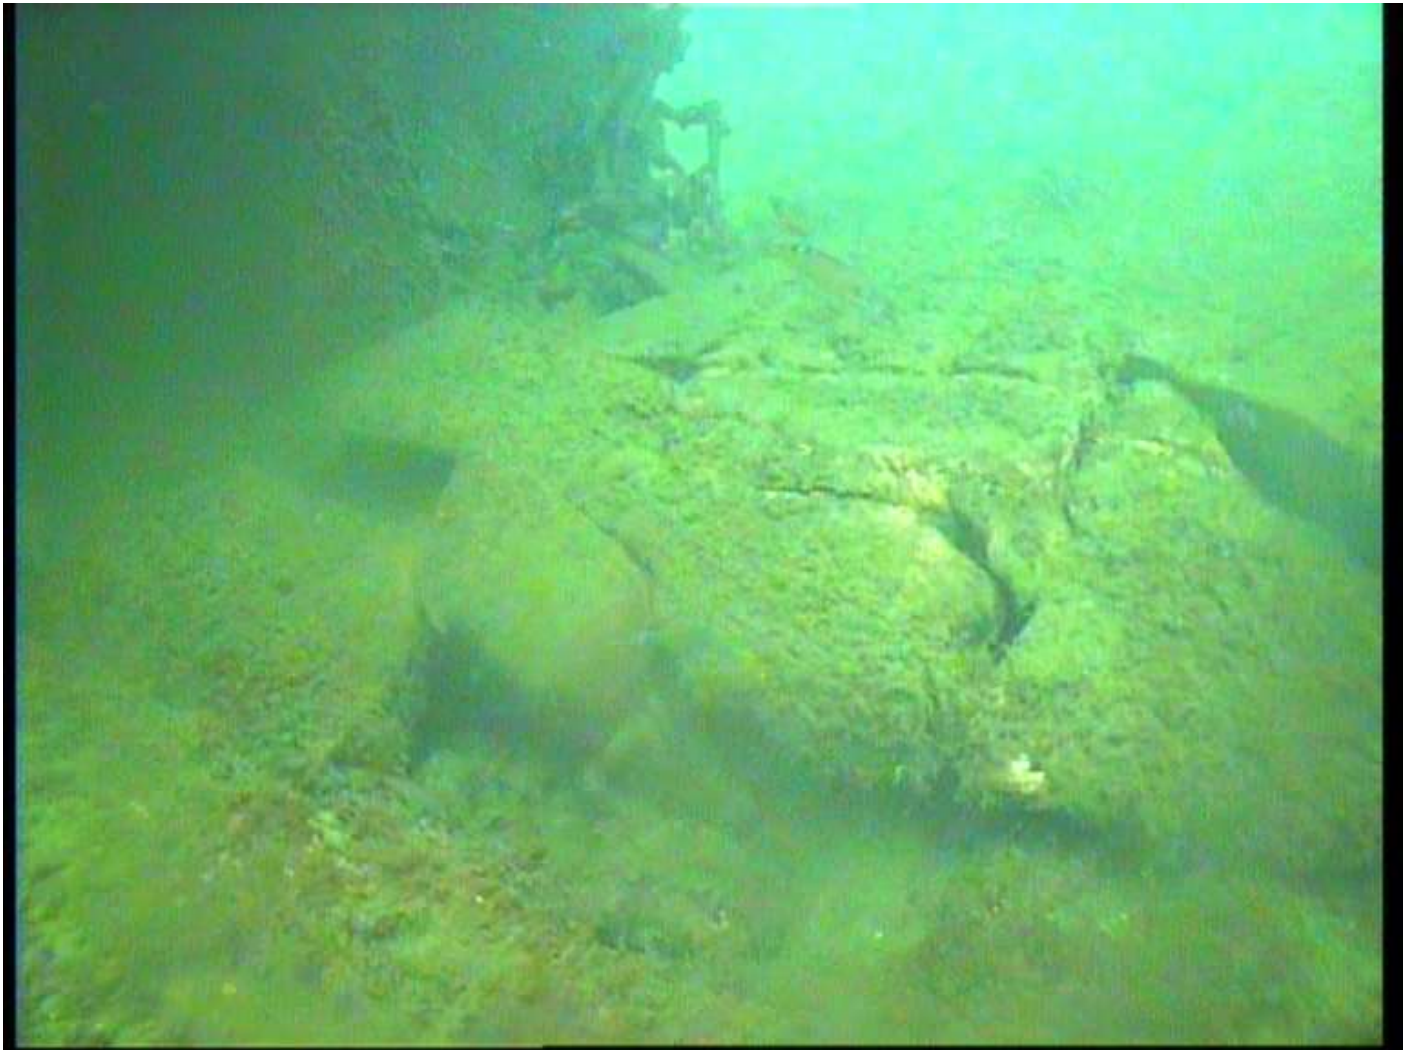

Betongrester i akterenden av det sørlige vraket.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3

System utarbeidet: 03.01.2005

HMS revidert: 05.02.2015

KS revidert: 05.02.2015

Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Kraftige spant som kan brukes som løftepunkt ved heving.

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Rørledning som ligger ca. 5m øst for vrakene.



AGDER DYKK A/S
DYKKERTJENESTER OG VA



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 9.0.3

System utarbeidet: 03.01.2005

HMS revidert: 05.02.2015

KS revidert: 05.02.2015

Utgave nr.: 3

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Baugspiss på det sørlige vraket.

Bedriftsveien 20
4841 ARENDAL

Telefon:
Mobil: 97082056
Faks:

www.agder-dykk.no
esben@agder-dykk.no
Org.nr: NO977310512MVA



Akterenden av det nordlige vraket. Ca. 50cm mellom skrog bunn og dørkplate.