

APRIL 2016  
VÄGAN KOMMUNE

# Svolvær havn. Supplerende undersøkelser i sjø og på land. Hovedrapport.



ADRESSE COWI A/S  
Strandgaten 32  
4400 Flekkefjord  
Norge

TLF +47 02694  
WWW cowi.com

APRIL 2016  
VÄGAN KOMMUNE

# Svolvær havn. Supplerende undersøkelser i sjø og på land. Hovedrapport.

OPPDRAKSNR.	A064580
DOKUMENTNR.	RAP001
VERSJON	3.0
UTGIVELSESDATO	2016-04-29
UTARBEIDET	Arve Misund, Silje Nag Ulla, Halvor Saunes, Roger Konieczny
KONTROLLERT	Ragnhild Kluge
GODKJENT	Arve Misund

# Sammendrag

## Bakgrunn

På oppdrag fra Vågan kommune har COWI AS gjennomført supplerende undersøkelser av forurensningsnivå i sjøbunn, vurdering av aktive kilder, risikovurdering og vurdering av tiltaksbehov i Svolvær havn. I forbindelse med arbeidene ble havna delt inn i 3 hovedområder med følgende delområder som ble vurdert enkeltvis:

### Hovedområde 1

- › 1a Gardsosen
- › 1b Leirospollen
- › 1c Osanpollen (Vesthavna)

### Hovedområde 2

- › 2a Østhavna nord
- › 2b Østhavna sør

### Hovedområde 3

- › 3a Marinepollen
- › 3b Høgøysundet

## Supplerende undersøkelser av forurensningsnivå sjøbunn

Det er samlet inn sedimentprøver fra i alt 65 prøvestasjoner for analyser av miljøgifter i det biologiske aktive laget i sedimentet i tillegg til kjerneprøver i 12 prøvestasjoner.

Resultatene fra sedimentprøvene bekrefter det høye forurensningsnivået tilsvarende dårlig (TKL IV) og svært dårlig (TKL V) tilstand iht. Miljødirektoratets veileder TA2229/2007 av tungmetaller (spesielt kobber, bly, sink og kvikksølv), PAH, PCB og TBT som også er påvist i tidligere undersøkelser. De høyeste konsentrasjonene er lokalisert rundt de aktive verftene i havna.

Resultater fra kjerneprøver viser at man stort sett finner de høyeste konsentrasjoner av miljøgifter i de øverste 10 cm av sedimentene. Forskjellen mellom konsentrasjoner i overflaten og dypere i sedimentet er særlig størst i de nordre deler av havna (område 2a og 3a og b) hvor også aktiviteten knyttet til skipsverft og småbåtvirksomhet er størst.

## Vurdering av aktive kilder

Aktive kilder til forurensning er kartlagt ved prøvetaking av jord, sediment- og vann i overvannskummer – utløp, sedimentfeller og passive prøvetakere i sjøvann.

Resultatene viser at det bør gjøres en nærmere gjennomgang og sanering av forurensningskilder på land, men at historisk forurensning i sedimentene også utgjør en aktiv forurensningskilde som bør sanieres.

I tillegg til sedimentene utgjør aktive verft og maritime aktiviteter (småbåthavn, båttrafikk, påfylling av drivstoff), forurenset grunn og utslipps av oljeforurenset overvann fra bensinstasjoner de viktigste aktive forurensningskildene til havna. I undersøkelsene fra 2015 ble det blant annet avdekket høye konsentrasjoner av PCB, kvikksølv og kobber i jord ved Thomassen mekaniske og ellers høye konsentrasjoner av kobber i et sandfang ved Kuba Notimpregnering.

## Risikovurdering og samlet vurdering av undersøkelsene

Det er utført en risikovurdering Trinn 3 iht. Miljødirektoratets veileder TA2802/2011. Biotilgjengelighet av forurensningen i Svolvær havn er i tillegg undersøkt ved undersøkelser av opptak av forurensning i

utplasserte blåskjell og lokal biota og gjennom bioakkumuleringsforsøk med sediment fra Svolvær havn.

Risikovurderingen og undersøkelsene ellers viser at det er behov for tiltak i sedimentene i alle de undersøkte områdene. På bakgrunn av påviste koncentrasjoner og fare for human helse og økosystem anses risiko knyttet til bly, kobber, kvikksølv, sink, PAH, PCB og TBT å være størst. Det er gjort en vurdering av hvilke områder som innehar størst risiko med hensyn på spredning, human helse og økologi sett i sammenheng med arealbruk. Prioriteringsrekkefølge for tiltak forutsatt lik prioritering mellom økologisk risiko, helserisiko og spredningsrisiko og at ev. landbaserte kilder saneres er gitt under:

- 1 3a - Marinepollen og 3b - Høgøysundet
- 2 2a - Østhavna nord
- 3 1c - Osanpollen

Dersom det ikke gjennomføres tiltak i de 4 delområdene vil det trolig ikke være mulig å oppnå god kjemisk status innen overskuelig fremtid. Det er også beregnet en betydelig økologisk risiko, og miljøgifter vil fortsette å akkumuleres/ spres i næringskjeden i tillegg til at partikkellaget forurensning vil spres.

Dersom en velger å ikke gjennomføre tiltak i resterende del av område - 1C og område 2B blir dette vurdert å ha liten miljømessig konsekvens. Begge områdene er lite forurenset (TK II og III) sammenlignet med de andre delområdene. Det er også mindre kjente kilder til forurensning i disse områdene. Område 1C vil trolig tildekkes med naturlige sedimentasjonsprosesser. I store deler av område 2B er det erosjonsbunn slik at eventuell forurensning som tilføres dette området vil spres videre til ytre havneområder.

#### **Forslag til videre arbeid før tiltaksgjennomføring**

Før utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak bør det gjøres en grundig gjennomgang av foreslalte miljømål og tiltaksmål for områdene. Fastsetting av tiltaksmål bør samordnes med forvaltningsarbeidet for vannområdet og foreslalte tiltaksmål må vurderes i lys av dette.

Det bør utarbeides et miljøgiftbudsjett for tiltakene. Miljøgiftbudsjettet utarbeidet for flere tiltaksalternativer kan også brukes sammen med estimerte kostnader for alternativene til å gjøre en kost-nytte analyse for å prioritere mellom ulike tiltaksmetoder eller tiltaksområder.

# INNHOLD

1	Forord	6
2	Innledning	7
3	Undersøkte områder	8
3.1	Geografisk beliggenhet og inndeling	8
3.2	Økologisk betydning og vernestatus	10
3.3	Forurensningssituasjon	12
3.4	Ønsket miljøtilstand	14
4	Supplerende undersøkelser 2015	15
4.1	Kartlegging av historiske og aktive forurensningskilder	15
4.2	Kartlegging av sedimentenes fysiske egenskaper og forurensningsinnhold	18
4.3	Kartlegging av diffusjonsrater og effekter på økosystem	20
4.4	Kartlegging av strømforhold	20
5	Resultater og vurdering	22
5.1	Kilder til forurensning	22
5.2	Sedimentenes fysiske egenskaper og forurensningstilstand	24
5.3	Strømforhold	42
5.4	Sedimentasjonshastighet	42
5.5	Tilstand i økosystem	44
5.6	Risikovurdering	48
6	Tiltaksvurdering	54
6.1	Forslag til miljømål	54
6.2	Vurdering av behov for tiltak	55
6.3	Tiltaksprioritering	59
6.4	Supplerende undersøkelser	63
6.5	Videre anbefalinger	63
7	Referanser	64
8	Vedlegg Kart	65

## 1 Forord

COWI AS har på vegne av Vågan kommune gjennomført supplerende undersøkelser, vurdering av aktive kilder, risikovurdering og vurdering av tiltaksbehov i Svolvær havn. Undersøkelsene og vurderingene er omfattende og er derfor fremstilt i seks rapporter.

En oversikt over rapportnummerering og tittel på rapportene som inngår i prosjektet er gitt under:

- RAP001 Svolvær havn – supplerende undersøkelser i sjø og på land – Hovedrapport
- RAP002 Svolvær havn – supplerende undersøkelser i sjø og på land – Kildekartlegging
- RAP003 Svolvær havn – supplerende undersøkelser i sjø og på land – Risikovurdering
- RAP004 Svolvær havn – supplerende undersøkelser i sjø og på land – Bioakkumulering
- RAP005 Svolvær havn – supplerende undersøkelser i sjø og på land – Datarapport
- RAP006 Svolvær havn -supplerende undersøkelser i sjø og på land - Strømmålinger

Denne rapporten, RAP001 Hovedrapport, inneholder de viktigste resultatene og konklusjonene fra undersøkelsene i Svolvær havn, samt en tiltaksvurdering.

## 2 Innledning

Svolvær havn er en prioritert fiskerihavn for Kystverket og Fiskeridirektoratet, og har hatt omfattende fiskeri og maritim virksomhet i over 150 år. Fire verft på Miljødirektoratets prioriteringsliste er fremdeles aktive i havna. Undersøkelser fra 2003 og 2009 viser at forurensningsnivået av tungmetaller (spesielt kobber, bly, sink og kvikksølv), PAH, PCB og TBT i sedimentene utenfor skipsverftene klassifiseres som dårlig og svært dårlig iht. Miljødirektoratets veileder TA2229/2007.

Vågan kommune har engasjert COWI for å gjøre supplerende undersøkelser for hele havna. De supplerende undersøkelsene skal gi økt kunnskap om forurensningsstatus i havna, slik at det på bakgrunn av et bedre datagrunnlag, om nødvendig, skal kunne lages en helhetlig gjennomføringsplan/tiltaksplan for opprydding av forurensninger i og rundt Svolvær havn.

I prosjektperioden er det avholdt 4 prosjektmøter i Svolvær der representanter for kommunen ved prosjektleader, rådmann, teknisk drift, havnestyret samt Kystverket har vært til stede. Et aktuelt tema i forhold til Kystverket var undersøkelser ifm. mulig farledsmudring. På prosjektmøte i april ble denne problemstillingen diskutert. Noen prøvepunkter er plassert slik at de kan gi faktagrunnlag for innspill til Kystverket.

## 3 Undersøkte områder


### 3.1 Geografisk beliggenhet og inndeling

Svolvær havn er lokalisert i Vågan kommune i Lofoten, Nordland. I denne undersøkelsen er Svolvær havn inndelt i 3 hovedområder og 7 delområder som vist i tabell 1 og figur 1.

Inndelingen i hovedområder og delområder er hovedsakelig basert på geografisk beliggenhet og hvilke forurensningskilder de er påvirket av. Tilsammen utgjør hovedområdene et areal på ca. 1 900 dekar (1 900 000 m<sup>2</sup>). En oversikt over anslått sedimentareal fordelt på delområdene i undersøkelsen er gitt i tabell 1. Arealene er anslått på bakgrunn av digitale kartjenester og må betraktes som grove anslag.

*Tabell 1. Oversikt over hovedområder og delområder og sedimentareal*

	Delområde	Areal (daa)
Hovedområde 1	Gardsosen	320
	Leirospollen	270
	Osanpollen (Vesthavna)	540
Hovedområde 2	Østhavna nord	250
	Østhavna sør	270
Hovedområde 3	Marinepollen	80
	Høgøysundet	160
<b>Totalt</b>		<b>1 900</b>

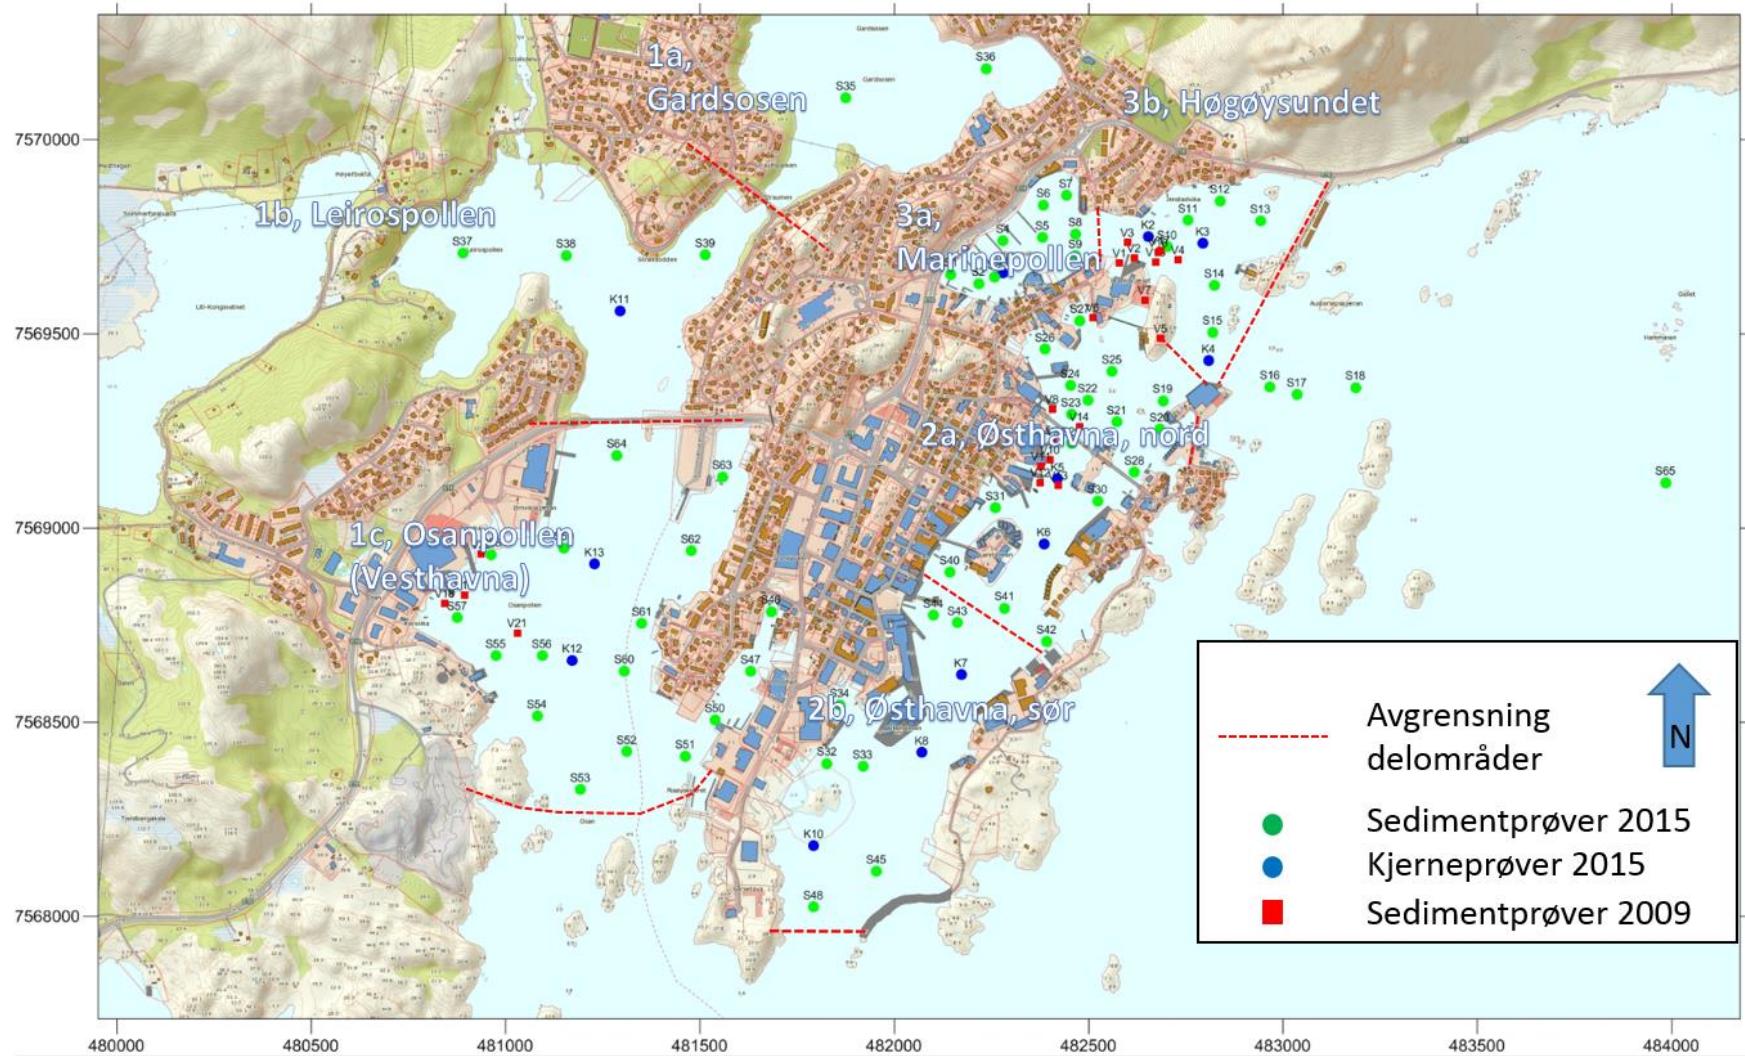


Figur 1

Oversikt over undersøkte områder og områdeinndeling Svolvær havn

## 3.2 Økologisk betydning og vernestatus

I henhold til Miljødirektoratets database, Naturbase, er det registrert arter av særlig stor forvaringsinteresse i form av sild, sei og karplanter innenfor de undersøkte områdene. Det er også kulturminner i sjøen i form av skipsvrak ved område 1c, Osanpollen. I tillegg er det registrert tre viktige naturtyper innenfor de undersøkte områdene. Viktige naturtyper er sterke tidevannsstrømmer i delområde 1a, Gardsosen, skjellsandforekomster i delområde 2b, Østhavna sør og sør i delområde 1c, Osanpollen, samt større tareskogforekomster like utenfor delområde 2a og 2b Østhavna og 1c Osanpollen. Tareskogforekomstene er ikke direkte overlappende med undersøkt område i Svolvær havn, med unntak av mindre forekomster på Storøya, øst i område 1c. Registreringene er vist på kart hentet fra Miljødirektoratets nettverktøy Naturbase i figur 2.

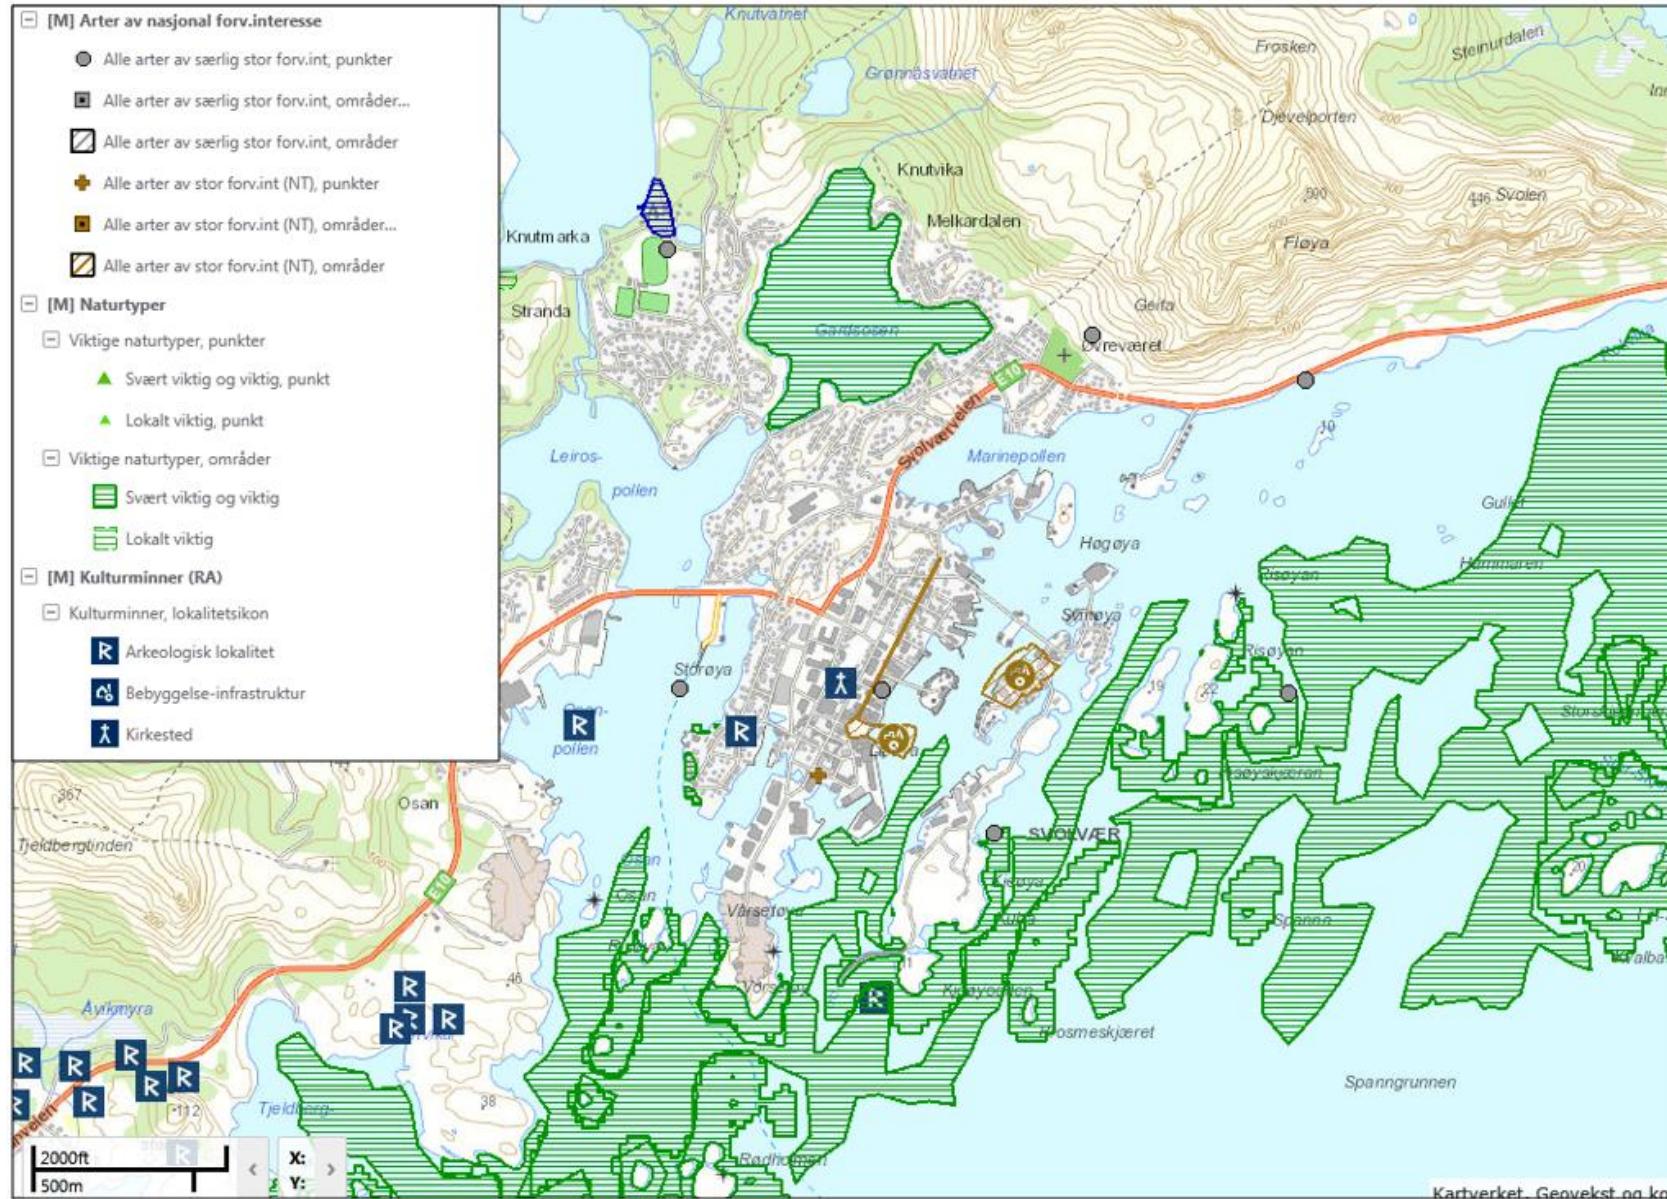

*Figur 2 Utklipp av kå*

### 3.3 Forurensningssituasjon

Svolvær havn har hatt omfattende fiskeri og maritim virksomhet i over 150 år. Fire verft på Miljødirektoratets prioriteringsliste er fremdeles aktive i havna.

Undersøkelser fra 2003 (1) og 2009 (2) (3) (4) (5) (6) (7) viser at forurensningsnivået av tungmetaller (spesielt kobber, bly, sink og kvikksølv), PAH, PCB og TBT i sedimentene utenfor skipsverftene klassifiseres som dårlig og svært dårlig iht. Miljødirektoratets veileder TA2229/2007 (8).

Det er foreløpig ikke innført kostholdsråd for Svolvær havn. Det er imidlertid et generelt kostholdsråd mht. torskelever langs hele norskekysten.

Det er tidligere identifisert en rekke potensielle kilder til forurensning i sedimentene i Svolvær havn. En oversikt over disse, laget av Svein Harald Løken på oppdrag fra Skarvik AS (9), er gitt i figur 3.



Figur 3 Oversikt over potensielle kilder til forurensning i sedimentene i Svolvær havn (9).

### 3.4 Ønsket miljøtilstand

Fastsettelse av miljømål og tilhørende akseptkriterier er nødvendig for å kunne vurdere om forurensning fra sedimentene medfører risiko for at ønsket miljøtilstand ikke kan nås og om det derfor er nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere forurensning fra sedimentene til et akseptabelt nivå.

Fastsetting av miljømål (lokale forvaltningsmål) gjøres på bakgrunn av nasjonale føringer og mål (stortingsmeldinger lover og forskrifter), regionale føringer og mål (vannforvaltningsplaner, fylkesplaner) og lokale føringer og mål (regulariseringssplaner, kommuneplaner).

Når det gjelder vurdering av miljømål vises det til at Svolvær havn i forvaltningsplan for vannregion Nordland (10), er klassifisert som sterkt modifisert vannforekomst med godt økologisk potensial, men med behov for å utbedre forurensningssituasjonen. I Veileder 01:2014 Sterkt modifiserte vannforekomster (11) fremgår metoden som bør brukes i forbindelse med miljømålfastsetting i sterkt modifiserte områder.

"Miljømålet for sterkt modifiserte vannforekomster omtales i vannforskriften § 5 første ledd. Tilstanden i kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster skal beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på at vannforekomstene skal ha minst godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vannforskriftens vedlegg V.

Miljømålet skal i utgangspunktet nås innen seks år etter at første forvaltningsplan har trådt i kraft, jf. vannforskriften § 8 første ledd, som for første planperiode innebærer innen utløpet av 2021." (11)

Vågan kommune ønsker at de supplerende undersøkelsene i arbeidet utført av COWI i 2015 skal gi grunnlag for å etablere etterprøvbare og operative miljømål for sedimentopprydding.

Det generelle miljømålet definert i vannforskriften for naturlige vannforekomster, inkludert kystvann, er at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand vurdert ut fra et nasjonalt klassifiseringssystem. God kjemisk tilstand er definert med grenseverdier for miljøgifter i vann, sediment og biota. For sediment og biota gjelder TKL II i henhold til Miljødirektoratets veiledere TA2229/2007 og TA1497/1997.)

Forslag til miljømål på bakgrunn av gjennomførte undersøkelser er gitt i kapittel 6.1.


## 4 Supplerende undersøkelser 2015

### 4.1 Kartlegging av historiske og aktive forurensningskilder


Prøvetakingsprogrammet har hatt som hensikt å vurdere om det finnes aktive kilder og avrenning fra land basert på informasjon i figur 3. Dette har omfattet prøvetaking av jord, sediment i kummer og sandfang, samt vannprøver i kummer og ved utslipspunkt (se figur 4).

For å vurdere effekt av eventuelle utslipp fra landkilder samt å vurdere transport av eventuell forurensning i vann- og sedimentfasen er det samlet inn prøver av blåskjell, sedimentfeller og passive prøvetakere, se figur 5 for lokalisering. Mer detaljer mht. metode er gitt i datarapport RAP005.

- › Jordprøver
- › Sedimentprøver i strandsoner
- › Prøvetaking i kummer og sandfang
- › Vannprøver i kum
- › Vannprøver ved utslipspunkt
- › Passive prøvetakere
- › Sedimentfeller
- › Akkumulasjon i blåskjell

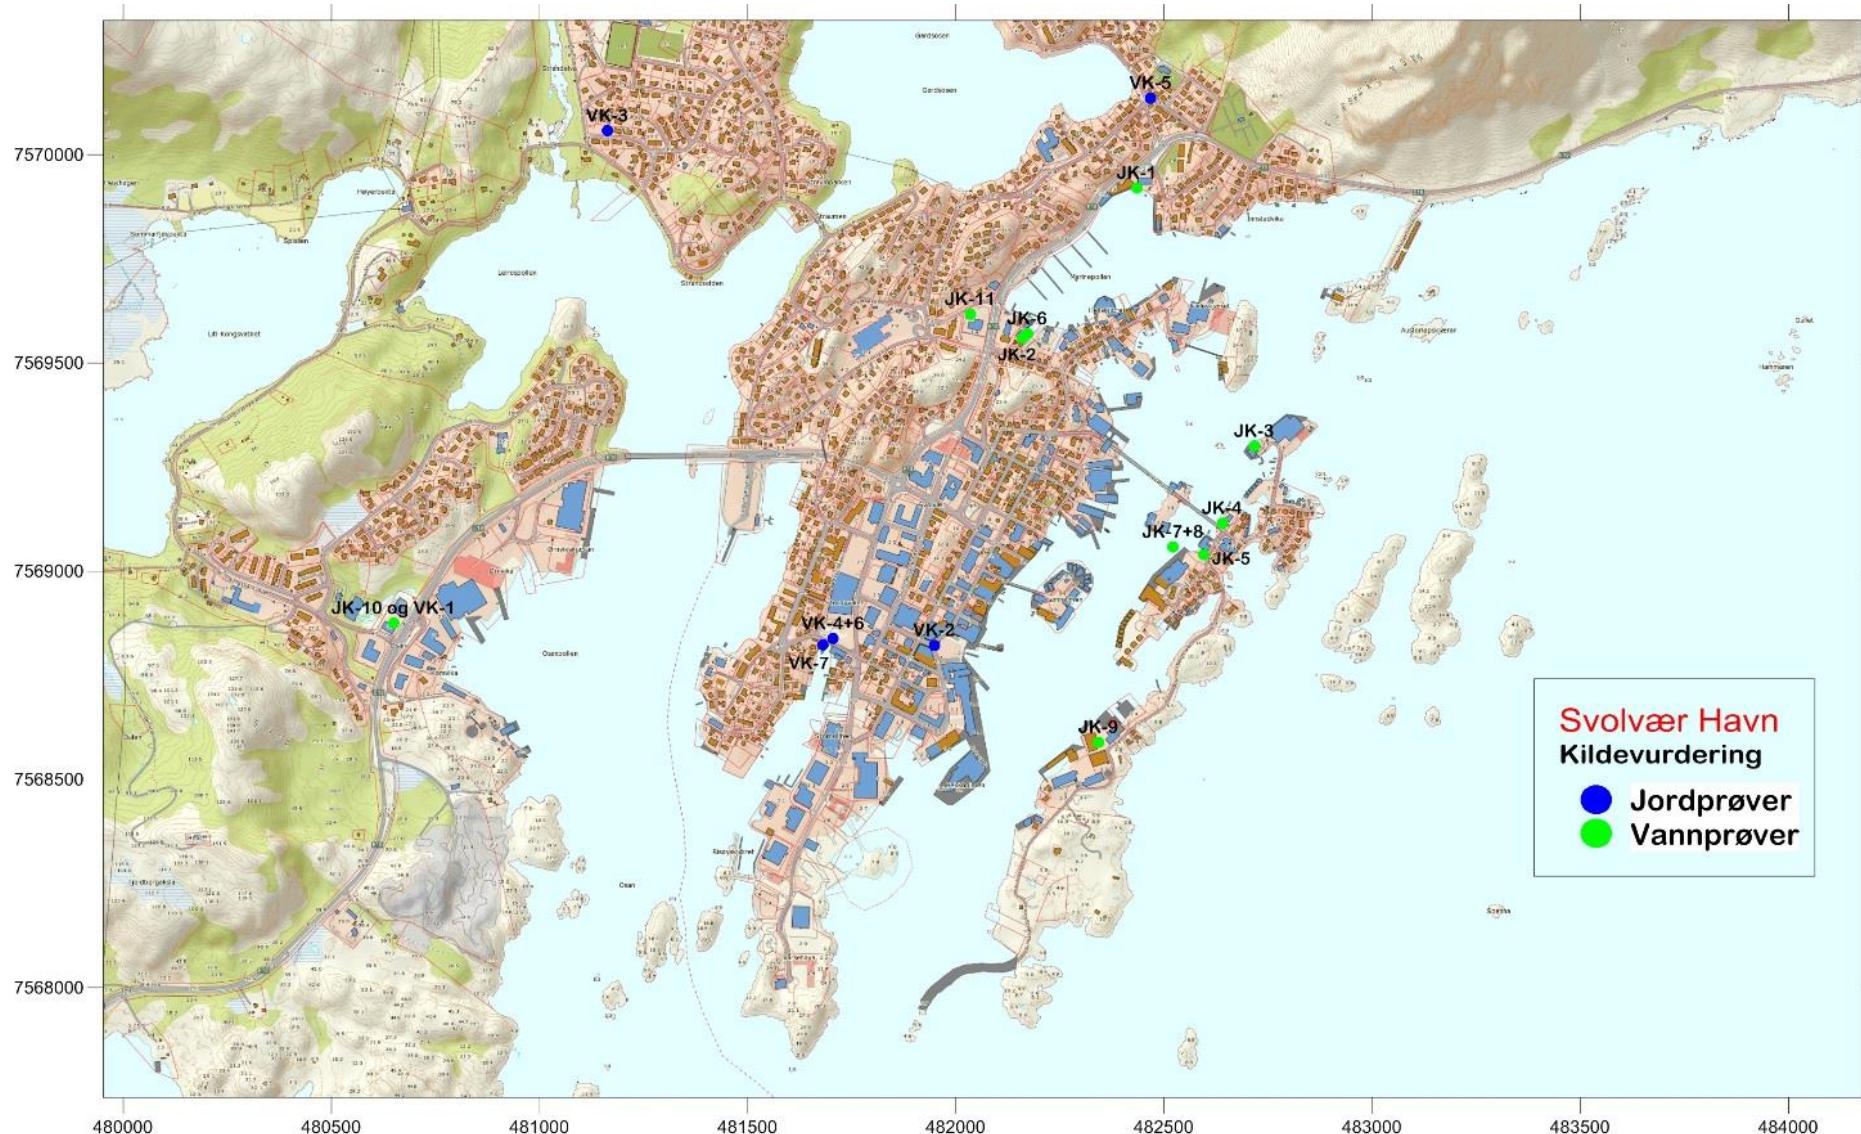

Figur 4 Lokalisering av jordprøver og vannprøver som er innsamlet for å undersøke aktive forurensningskilder.

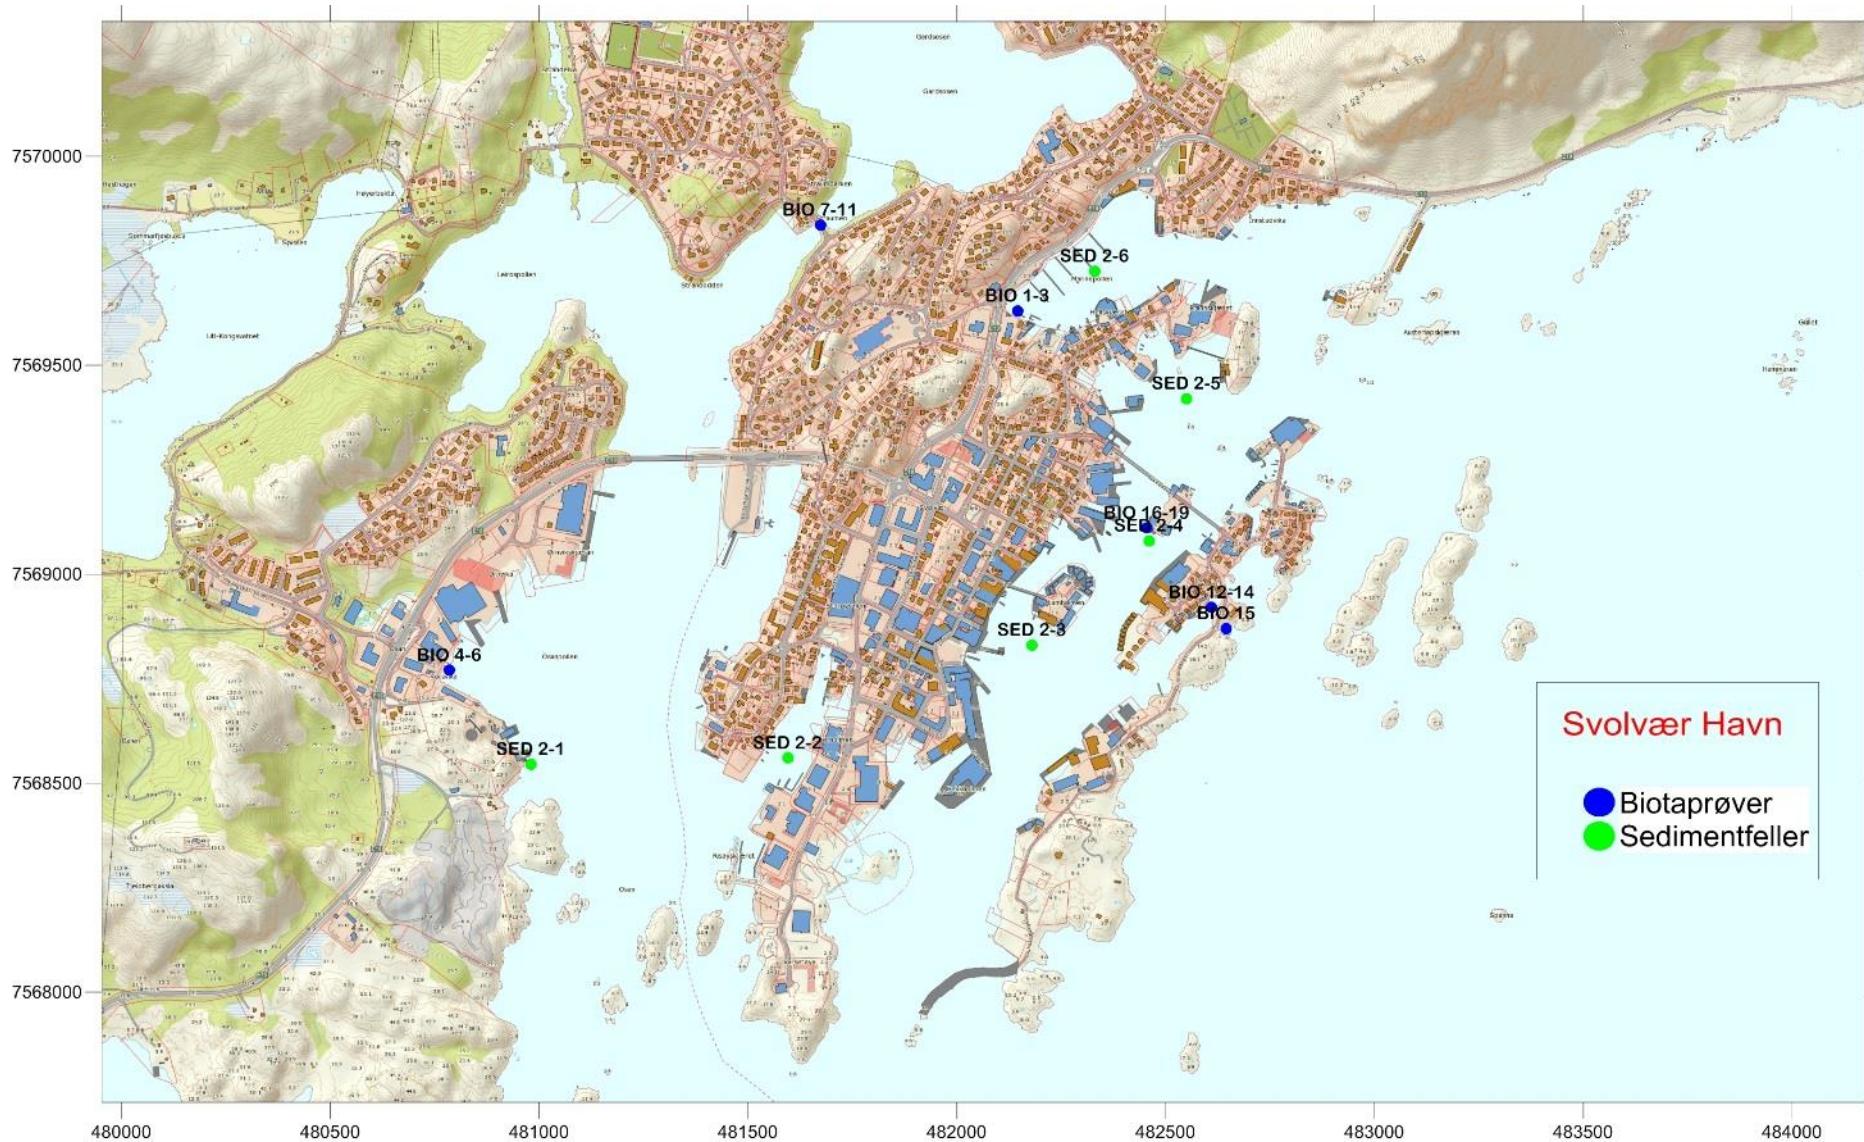

**Figur 5** Prøvestasjoner for biologisk materiale i undersøkelsen. Det ble samlet inn blåskjell fra strandsonen i tillegg til tang og tare. Blåskjellriger var plassert på samme rigg som passive prøvetakere og sedimentfeller (grønne punkter i figuren) og ble eksponert i vannmassene over et tidsrom på ca. 2 måneder.

## 4.2 Kartlegging av sedimentenes fysiske egenskaper og forurensningsinnhold


Hensikten med undersøkelsen var å sammenstille eksisterende materiale og komplettere dette med egne undersøkelser. Resultatene skulle ligge til grunn for risikovurdering og vurdering av tiltaksbehovet.

› Overflateprøver

- › Det er samlet inn sedimentprøver fra i alt 65 prøvestasjoner for analyser av foreslalte miljøgifter. Prøvestasjonene er vist i figur 6 og figur 7. Prøvetakingen er gjennomført på standardisert måte iht. NS-EN ISO 5667-19:2004. Prøvene er tatt i øvre 5-10 cm i sedimentet med en 0,1 m<sup>2</sup> Van Veen sedimentgrabb. Det er laget representative blandprøver fra prøvepunktet (ca. 300 g) fra minimum 4 grabbskudd, noe etter sedimentenes beskaffenhet. Sedimentmaterialet er rutinemessig beskrevet i detalj før uttak av analysematerialet (farge, lukt, konsistens, antatt korngrad og organisk materiale, synlige forurensninger, osv.) og loggført. I tillegg til vanndyp ved stasjonen er andre observasjoner som f. eks. forekomster av marint liv i sedimentet beskrevet.


› Kjerneprøver

- › Det er tatt ut sedimentkjerner i 12 punkt for å kunne dokumentere fysiske egenskaper, naturlige tildekingsprosesser og historisk forurensning i sedimentene. Sedimentene er beskrevet på samme måte som for overflateprøvene.

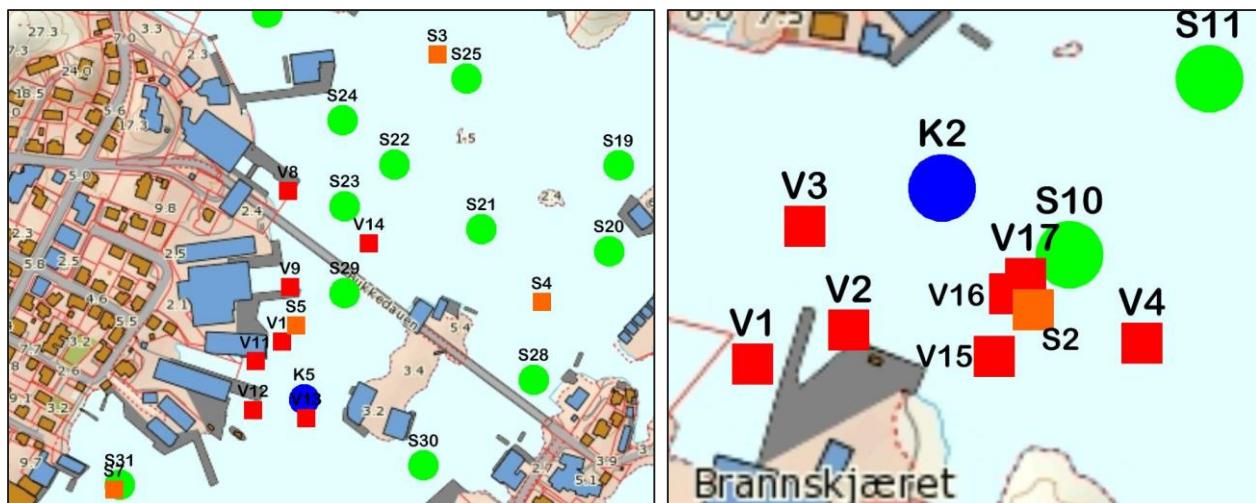

Figur 6

Lokalisering av sedimentprøvepunkt 2015, 2009 og 2003 - detaljer utenfor verftene Skarvik AS, Nogva Motorfabrikk AS og O. Marhaug mekaniske t.v. og Lofoten Sveiseindustri (t.h.). Tegnforklaring i figur 7.

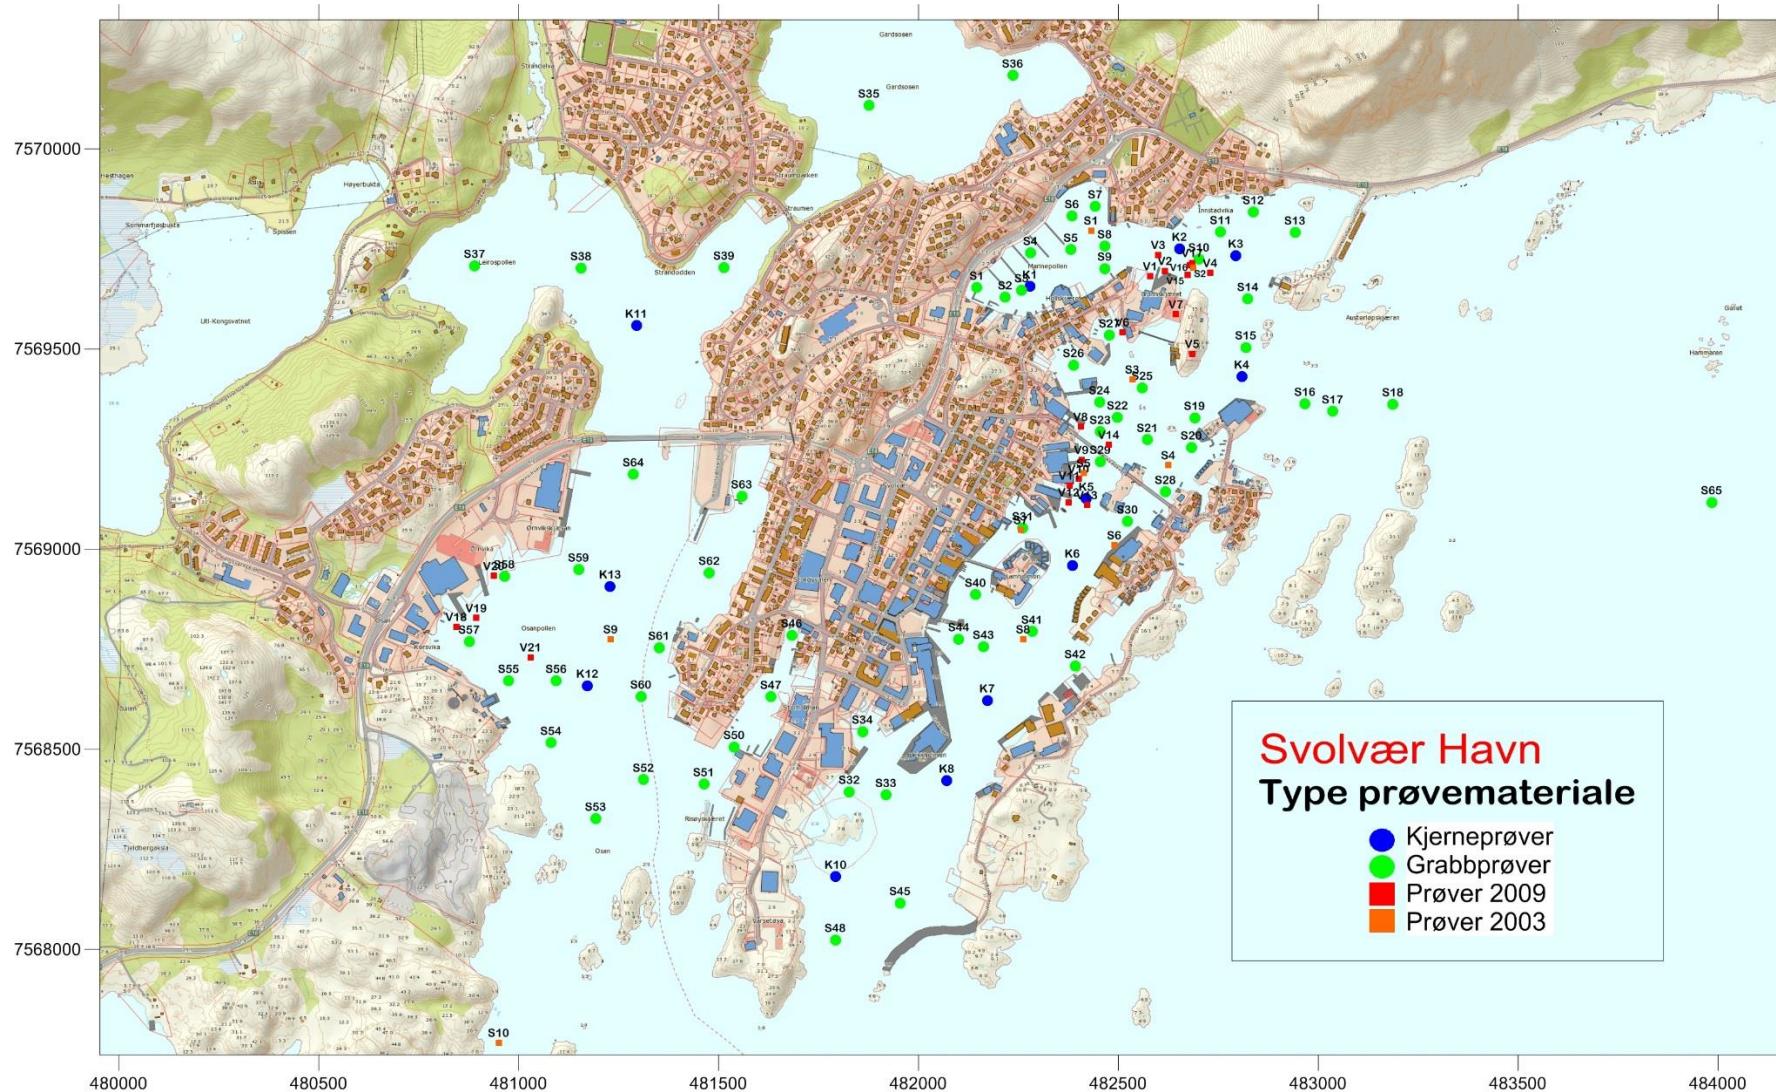

Figur 7: Lokalisering av prøvepunkt for sedimenter i Svolvær havn 2015, 2009 og 2003.

## 4.3 Kartlegging av diffusjonsrater og effekter på økosystem

For å vurdere transport og påvirkning av forurensede sedimenter på vann og biota er det gjennomført vurderinger og undersøkelser som vist nedenfor.


- › Diffusjonsrater (porevannstester og bioakkumuleringstester)
  - › For å vurdere diffusjonsraten mellom sediment og sjøvann er det gjort en analyse av sedimentets porevann. Miljøgifter i porevannet kan bli tatt opp av bunnfauna eller spre seg til overliggende vannmasser gjennom biodiffusjon. Det er også utført 4 bioakkumuleringstester for å vurdere direkte opptak av miljøgifter i børstemark (*Hediste divericolor*) og nettsnegl (*Hinia reticulata*) som har blitt eksponert for sediment fra delområdene.
- › Tilstand i biota (blåskjell, tang, tare og strandsnegl)
  - › Det er samlet inn blåskjell, tang, tare og strandsnegl fra flere områder for å vurdere direkte påvirkning av miljøgifter via vannmassene. Lokalisering av prøvepunkt er vist i figur 5.
- › Toksisitetstester (porevanntoksisitet og helsediment-test)
  - › Det er utført toksisitetstester (*Skeletonema costatum*) på porevann og ekstrakt fra sediment fra hvert delområde. I tillegg er det gjennomført helsediment-test fra hovedområdene 1 - 3.

## 4.4 Kartlegging av strømforhold

Strømmåling i Svolvær Havn er utført av Resipientanalyse AS som en del av prosjektet.

Det ble satt ut 4 strømrigger. Strømriggene ble satt ut i de delområdene hvor det var mest interessant å måle strømforholdene. Strømrigg 1 ble satt ut i det dypeste området i Osanpollen, strømrigg 2 på grensa mellom delområde 2a og 2b, strømrigg 3 i delområde 3b og strømrigg 4 i delområde 3a, vist i figur 8.

Formålet med målingene var å vurdere strømstyrke og vurdere sedimenteringsraten i hele vannsøylen ved målepunktene.

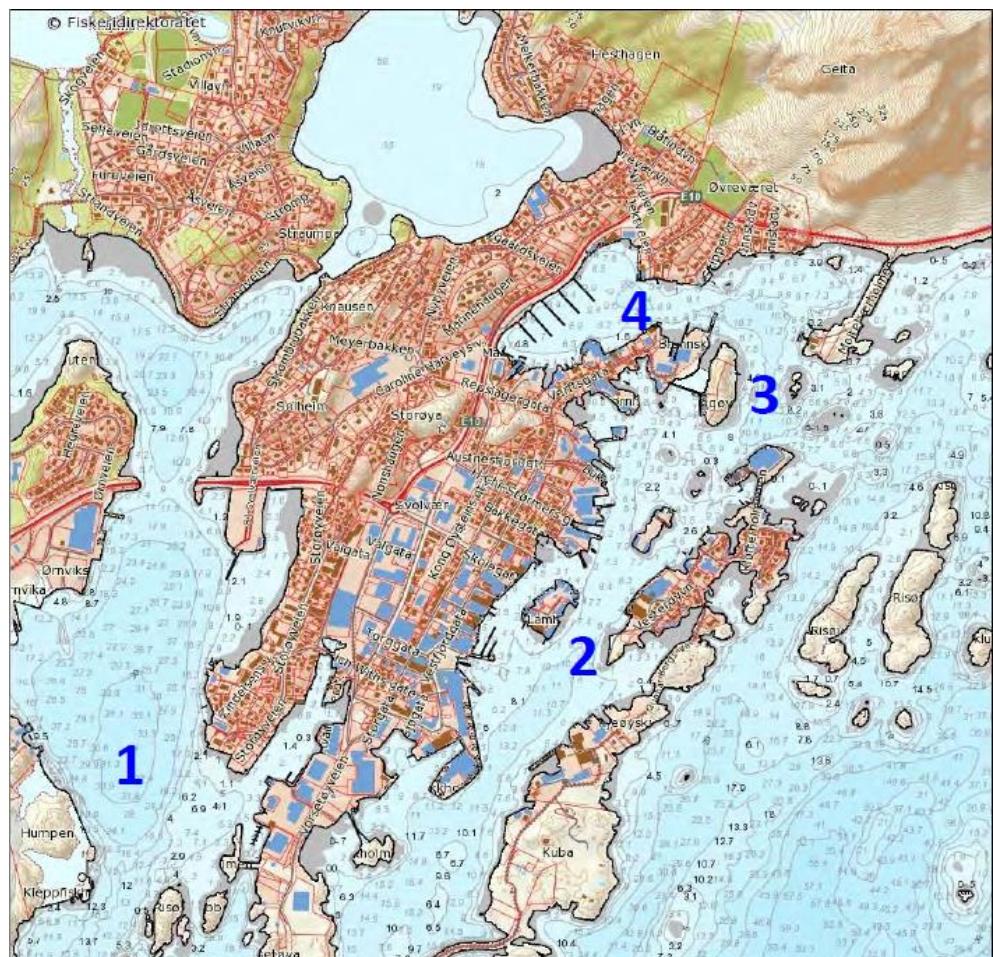

Figur 8 Kart som viser plassering av strømmålere.

## 5 Resultater og vurdering

Foreliggende rapport er en oppsummeringsrapport for å gi en oversikt over hovedresultatene. Mer detaljert informasjon om kilder, forurensningsnivå i sedimenter, samt risikovurderinger finnes i de underliggende prosjektrapporter.

### 5.1 Kilder til forurensning

Kilder til forurensing er primærkilder på land, som f.eks. direkte utslip av forurenset vann eller sekundærkilder som forurensede sedimenter på sjøbunnen eller avrenning og erosjon fra/av forurenset grunn. For grundigere vurderinger av kartlegging av potensielle kilder vises det til RAP002.

Kildevurderingen er basert på innsamlede sedimentprøver, slam og vann fra kummer, kildeprøver (jord) på land og prøvemateriale fra tidligere undersøkelser. I tillegg er det benyttet passive prøvetakere, målinger av nivåer i biota, akkumulasjon i utplasserte blåskjell og sedimentfeller, for å dokumentere om kildene er aktive og i hvilken grad miljøgifter er i omløp i recipienten.

Undersøkelsen viser at det pågår mobilisering og spredning av en rekke miljøgifter til recipienten i alle delområder i Svolvær havn. PCB er gitt størst fokus i rapporten, mens vurdering av metaller, PAH og TBT er gitt lavere prioritet, da kildene til disse miljøgiftene anses som mer åpenbare og i stor grad kjent.

Analysen av kildeprofilene for PCB, har avdekket 7 potensielle kilder til PCB-forurensninger i havneområdet, i hovedsak i tilknytning til verftene i de ulike delområdene. Men det er også et høyt potensialet for utelekking av sekundært lagret PCB fra sedimentene. Samlet kan det dokumenteres både aktive primære punktkilder (f.eks. avrenning fra land), passiv sekundære kilder (f.eks. utelekking fra sediment) og andre mer diffuse kildeområder. PCB bør derfor gis høy prioritet i det fremtidige tiltaksarbeidet.

Kildene til PAH-forbindelser i sjøområdet er mer diffuse og kan både stamme fra en rekke pyrogene kilder ( forbrenningsrelaterte opphav som sot, slagg, brann, eksos, osv.) og petrogene kilder (oljerelaterte produkter som olje, drivstoff, løsemidler, bek, bitumen, kreosot, kull, osv.). I hovedsak skyldes forekomstene omfattende maritime aktiviteter ved verftene og trafikken i havneområdet, men bidrag av PAH tilføres også fra andre med diffuse landbaserte aktiviteter. Høyeste koncentrasjon på landarealet ble funnet i sluppen ved Thomassen Mek. Verksted.

De høyeste koncentrasjonene av metaller (Cu, Hg, Pb og Zn) i Svolvær er i hovedsak påvist på land og i sedimentene utenfor skipsverftene. Blant annet inneholder jordprøver ved sluppen ved Thomassen Mek. Verksted, svært høye koncentrasjoner av Cu og Hg, og det bør her iverksettes tiltak. Disse metallene er fra tidligere kjent for å være assosiert med verftsindustrien, blant annet som

tilsetting i skipsmaling, offeranoder, o.l. En annen potensielt aktiv kilde til Cu er lokalisert på Kuba i forbindelse med impregneringen der.

Undersøkelse av biologisk materiale (blåskjell og strandsnegl) tyder på utekking fra sedimentene som en viktig kilde for påviste miljøgifter (i hovedsak PCB) i biota. Blant annet ble det funnet PCB i juvenile blåskjell (års-gamle individer), langt fra de påviste kildene til PCB, noe som understreker viktigheten av å fokusere på denne miljøgiften.

Kildene til TBT i miljøet er godt kjent. TBT har blitt benyttet som biocid for en rekke formål, hovedsakelig som et additiv i bunnstoffer å hindre begroing av dyr og alger på skipskrog og marine konstruksjoner. I tidligere tider ble blant annet As, PCB og DDT benyttet til samme formål.

Forekomstene av oljehydrokarboner var moderat, men forekommer i stort sett hele havneområdet. Kilder til olje i sedimentene i Svolvær havn er i stor grad knyttet til områder med stor skipstrafikk. Dette gjelder spesielt indre deler av Marinepollen. I dette området pågår det påfylling og sør av drivstoff, men også tilførsler (overvann) fra bensinstasjonene. Det ble under feltarbeidet i mars 2015 observert fersk olje på overflatevannet utenfor Statoil sitt anlegg i Osanpollen. Dette antas å stammer fra tanker eller oljeutskillere inne på området.

### Konklusjon

Det ble påvist 2 PCB-kilder på land, en i og en marginalt i Marinepollen, hhv. ved Thomassen mek. verksted og Lofoten Sveiseindustri. PCB-kilden ved Thomassen mek. verksted ligger i strandsonen og må karakteriseres som en periodisk aktiv sekundær punktkilde/område litt avhengig av utbredelsen av PCB i grunnen. Mengden PCB er ikke avklart. Kilden synes ikke å lekke i vesentlig grad, men det anbefales likevel at den fjernes før opprydding.

Den andre kilden ligger på arealene til Lofoten Sveiseindustri, er sekundær og passiv og bidrar derav lite til den pågående forurensningen. Likevel bør kilden her fjernes før tiltak iverksettes.

De resterende 5 påviste PCB-kildene ligger enten sekundært lagret i sedimentene eller må betraktes som noe mer diffuse kildeområder. De fleste av disse definerte kildene er også passive (men har et høyt potensiale for utekking), med unntak av PCB-kilde 4 som er periodisk aktiv og ligger i den erosjonsutsatte strandsonen ved Lofoten Sveiseindustri.

Det må tilstrebdes å få kontroll på disse PCB-lagrene i sedimentene i forbindelse med fremtidige oppryddinger, for å unngå akkumulasjon i biota og økt risiko for effekter på human helse.

Et fåtal punktkilder for andre forurensninger ble lokalisert og dokumentert, så som Esso tankanlegg (oljehydrokarboner), utslipper fra notvaskeriet på Kuba (kobber) og kvikksølv og THC på lokaliteter i Østre Havn. Ingen av disse var særlig påfallende og var i prinsippet kjent. Denne type primære kilder, er det også lett å oppnå kontroll med.

Kilder til miljøgifter som PAH og TBT må karakteriseres som mer diffuse tilførsler fra både kjente og diffuse kilder. Disse miljøgiftene ligger sekundært lagret i sedimentene, men også på landarealer (ikke undersøkt). Viktigste opphavskilde er trolig trafikk på sjøen i Svolvær havn.

## 5.2 Sedimentenes fysiske egenskaper og forurensningstilstand


### 5.2.1 Fysiske egenskaper

Sedimentenes fysiske egenskaper kan ha stor betydning mht. spredning av miljøgifter og forhold knyttet til valg av tiltaksmetoder, for eksempel mudring eller tildekking. I tabell 2 er det gitt en oversikt over tørrstoffinnhold (TS), kornfordeling og innhold av organisk materiale (TOC). I figur 9 vises hvilke områder det er %-vis mest leir i sedimentet. Mest finstoff finnes i Marinepollen og i de dypere partiene av Osanpollen. Det samme mønsteret ses når en slår sammen leir- og siltfraksjonen (figur 10) og når en ser på innhold av organisk materiale (figur 11). Ansamling av organisk materiale er assosiert med områder med lite strøm og akkumulering av sedimenter. Dette understøttes av strømmålingene. Områder med mye finstoff og organiske materiale kan være betydelige sekundærkilder for miljøgifter da miljøgifter lettare fanges i denne type miljø.


Tabell 2

Oversikt over sedimentenes fysiske egenskaper mht. tørrstoffinnhold (TS), kornfordeling og innhold av organisk materiale (TOC). Kjerneprøver har ikke blitt analysert for kornfordeling pga lite prøvemengde.


Område	Prøve ID	TS	<2 µm	<63 µm	>63 µm	TOC	Område	Prøve ID	TS	<2 µm	<63 µm	>63 µm	TOC	
	Enhet	%	%	%	%	%		Enhet	%	%	%	%	%	
Marinepollen, 3A	SVH-SED-1	36,9	6,2	36,3	57,5	6,1	Gardosøen 1A	SVH-SED-35	53,3	1,4	21,5	77,1	3,8	
	SVH-SED-2	68,6	2,6	15,7	81,7	2,7		SVH-SED-36	80,4	0,8	21,5	77,7	0,51	
	SVH-SED-3	44,8	6,2	39,2	54,6	7,4		SVH-SED-32	72,8	0	10,5	89,5	0,92	
	SVH-SED-4	32,7	9,4	54,1	36,5	12		SVH-SED-33	71	0,2	9,9	89,9	0,99	
	SVH-SED-5	38,7	8	36,8	55,2	10		SVH-SED-34	71,8	0,6	14,4	85	1,6	
	SVH-SED-6	34	14,2	54	31,8	12		SVH-SED-43	81,7	0	3,8	96,2	0,71	
	SVH-SED-6A	23,9	12,5	49,1	38,4	12		SVH-SED-44	70,4	0	5,3	94,7	0,88	
	SVH-SED-7	44,5	6,5	42,8	50,7	6,7		SVH-SED-45	65,7	0	4,2	95,8	0,57	
	SVH-SED-8	25,7	11,9	67,7	20,4	12		SVH-SED-48	60,9	0	7,5	92,5	2,3	
Høgøy sundet, 3B	SVH-SED-9	38,6	5,7	47	47,3	7,4		SVH-KSED 7A	64,6				0,95	
	SVH-KSED 1A	31,6				9,6		SVH-KSED 8	65,8				0,67	
	SVH-KSED 1B	37,6				7,3		SVH-KSED 10	66,3				0,72	
	SVH-KSED 1C	38,9				7,1	Leirosøllen 1B	SVH-SED-37	47	2,4	26,6	71	5,1	
	SVH-SED-10	28,4	11,2	78,9	9,9	10		SVH-SED-38	61,1	0,3	27,4	72,3	2,4	
	SVH-SED-11	29	11,8	80,6	7,6	13		SVH-SED-39	72,4	2,7	11,3	86	0,91	
	SVH-SED-12	42,6	6,3	51,2	42,5	6,2		SVH-KSED 11A	45,8				5,4	
	SVH-SED-13	38,3	8,3	66,2	25,5	13		SVH-SED-46	60,2	4,2	27,8	68	2,6	
	SVH-SED-14	37,3	11,5	60,6	27,9	9,7		SVH-SED-47	72,9	2,5	13,5	84	1	
	SVH-SED-15	42,6	9	53,1	37,9	6,2		SVH-SED-48	60,9	0	7,5	92,5	2,3	
Østhavna nord, 2A	SVH-SED-16	68,1	5	12,7	82,3	1,40		SVH-SED-50	76,8	2,2	9,7	88,1	0,43	
	SVH-SED-17	71,2	3,6	24,7	71,7	1,40		SVH-SED-51	68,7	1,6	27,8	70,6	1,2	
	SVH-SED-18							SVH-SED-52	70	2,5	30,5	67	1,4	
	SVH-KSED 2A	42,9				5,9		SVH-SED-53	66,4	1,2	24,4	74,4	1,2	
	SVH-KSED 3A	19,8				14		SVH-SED-54	41	5,9	41,6	52,5	6,4	
	SVH-KSED 3B	22,3				13		SVH-SED-55	39,1	8,7	64	27,3	5,4	
	SVH-KSED 3C	24				9,5		SVH-SED-56	28,7	12,1	57,8	30,1	8,6	
	SVH-KSED 4A	28				<0,050		SVH-SED-57	67,9	4,7	37,1	58,2	1,5	
	SVH-SED-19	58,5	0,2	17,1	82,7	3,2	Osanpollen, 1C	SVH-SED-58	70,3	6,2	56,8	37	0,97	
Østhavna sør, 2B	SVH-SED-20	58,8	1,5	20,9	77,6	2,2		SVH-SED-59	72,2	1,7	17,8	80,5	0,93	
	SVH-SED-21	52,5	0,5	24,8	74,7	4,7		SVH-SED-60	60,5	3,8	37,1	59,1	2,2	
	SVH-SED-22	57,4	0,4	16,3	83,3	2,7		SVH-SED-61	68,1	2,2	18,3	79,5	0,99	
	SVH-SED-23	60,6	0,8	18,5	80,7	2,3		SVH-SED-62	81,2	1,3	12,3	86,4	0,43	
	SVH-SED-24	67	0,3	8,7	91	0,56		SVH-SED-63	82,6	1,4	9,2	89,4	0,32	
	SVH-SED-25	68,8	0,2	12,9	86,9	1,5		SVH-SED-64	78,4	2,2	6,9	90,9	0,39	
	SVH-SED-26	66,1	0,3	13,9	85,8	1,6		SVH-KSED 12A	26,8				10	
	SVH-SED-27	57,7	0	13,2	86,8	3,9		SVH-KSED 12B	26,9				9,5	
	SVH-SED-28	60	0,9	14,6	84,5	3,2		SVH-KSED 12C	25				10	
SVH-SED-29	SVH-SED-29	59,8	0	17,4	82,6	3,2		SVH-KSED 13A	28				9,9	
	SVH-SED-30	62	0,6	19,1	80,3	8,1		SVH-KSED 13B	27,7				9,8	
	SVH-SED-31	53,5	0,6	26,1	73,3	5,2		SVH-KSED 13C	29,4				9,3	
	SVH-SED-40	62,8	3,7	32,2	64,1	1,3		Ref.	SVH-SED-65	68,6	0,1	6,9	93	0,54
	SVH-SED-41	63,2	3,2	28,4	68,4	1,3								
	SVH-SED-42	58,8	6,1	50,1	43,8	3,4								
	SVH-KSED 5A	52,5				9,2								
	SVH-KSED 5B	57				3,4								
	SVH-KSED 6A	64,2				1,7								

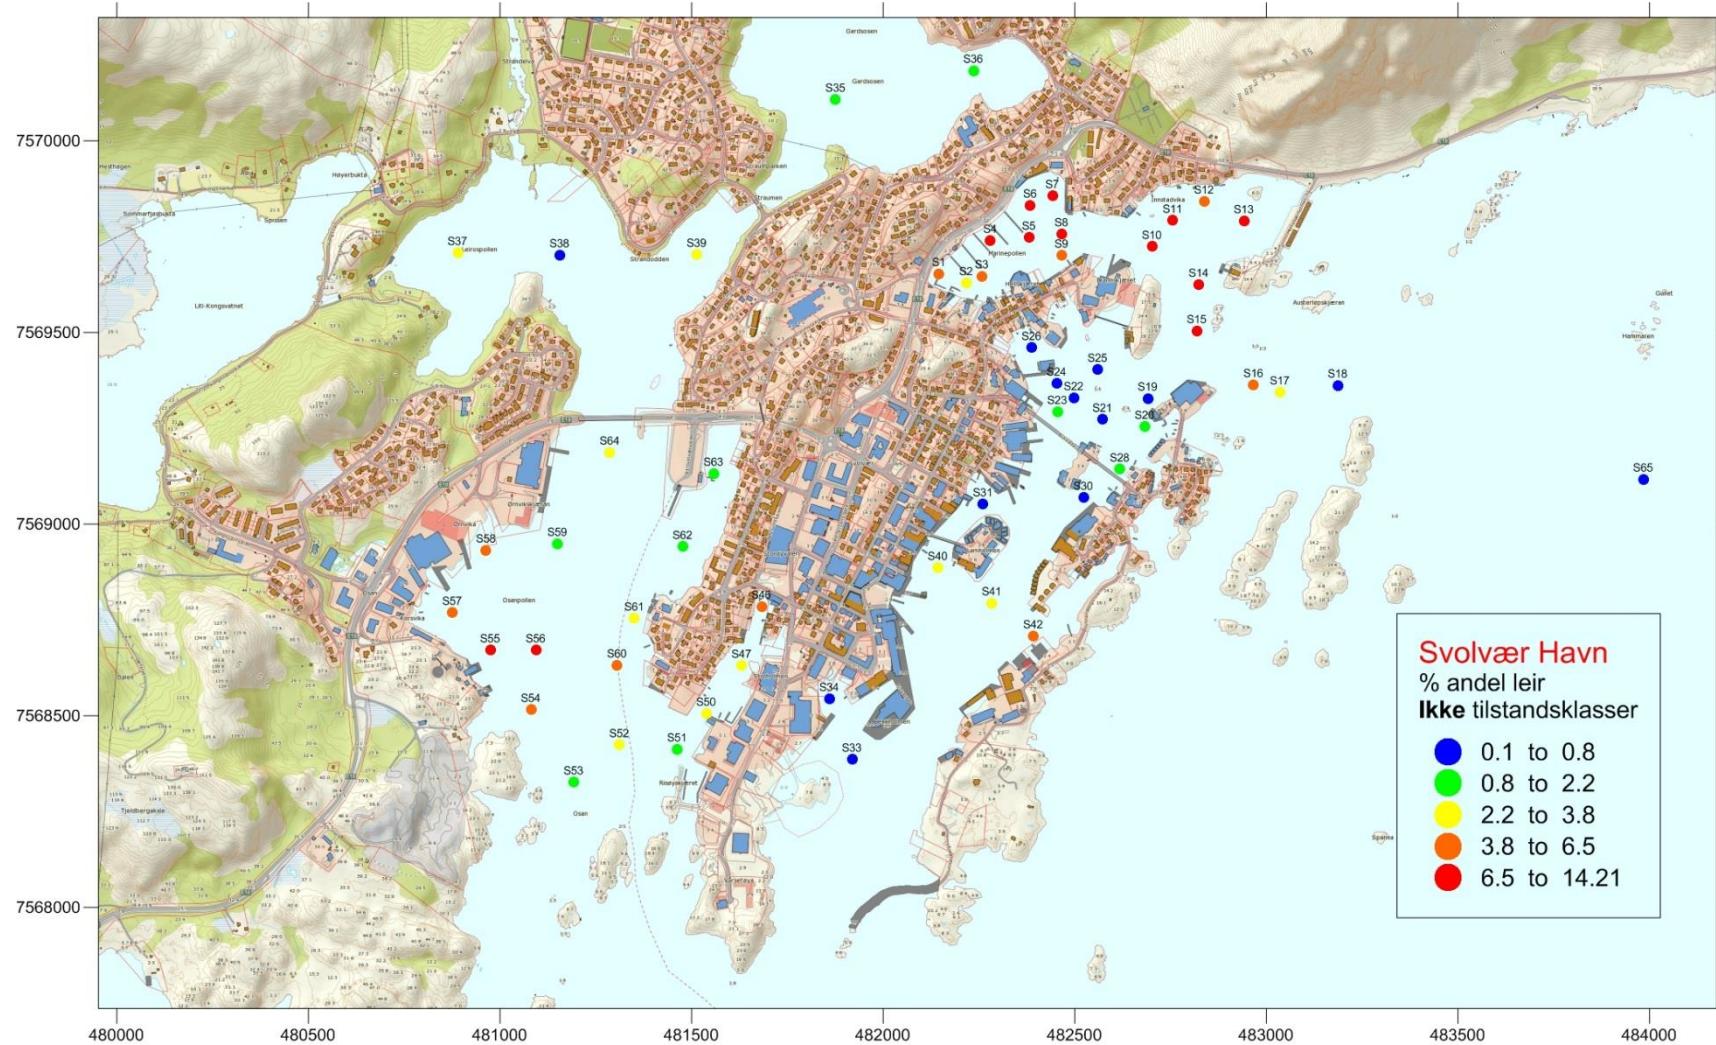

**Figur 9** Oversiktskart som viser %-andel leir i sedimentet. Det eksisterer ikke egne tilstandsklasser for leir i sediment.

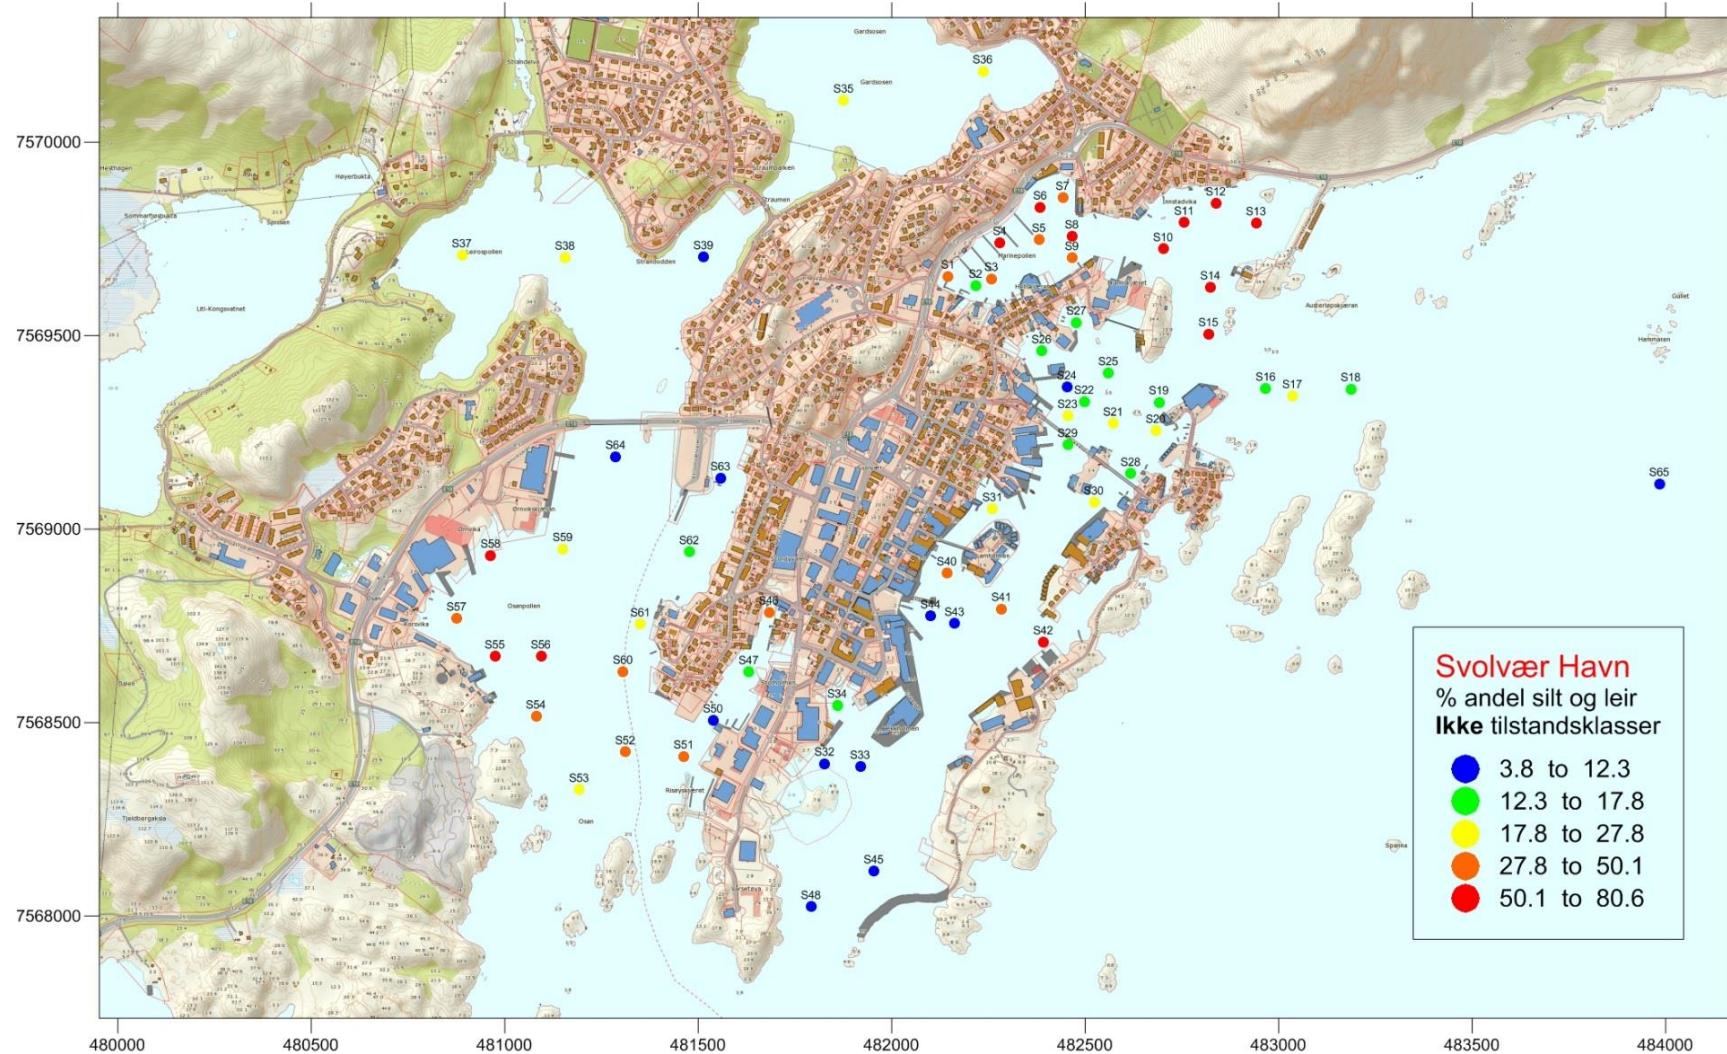

Figur 10 Kart som viser %-andel silt og leir i sedimentet. Det eksisterer ikke egne tilstandsklasser for silt og leire i sediment.

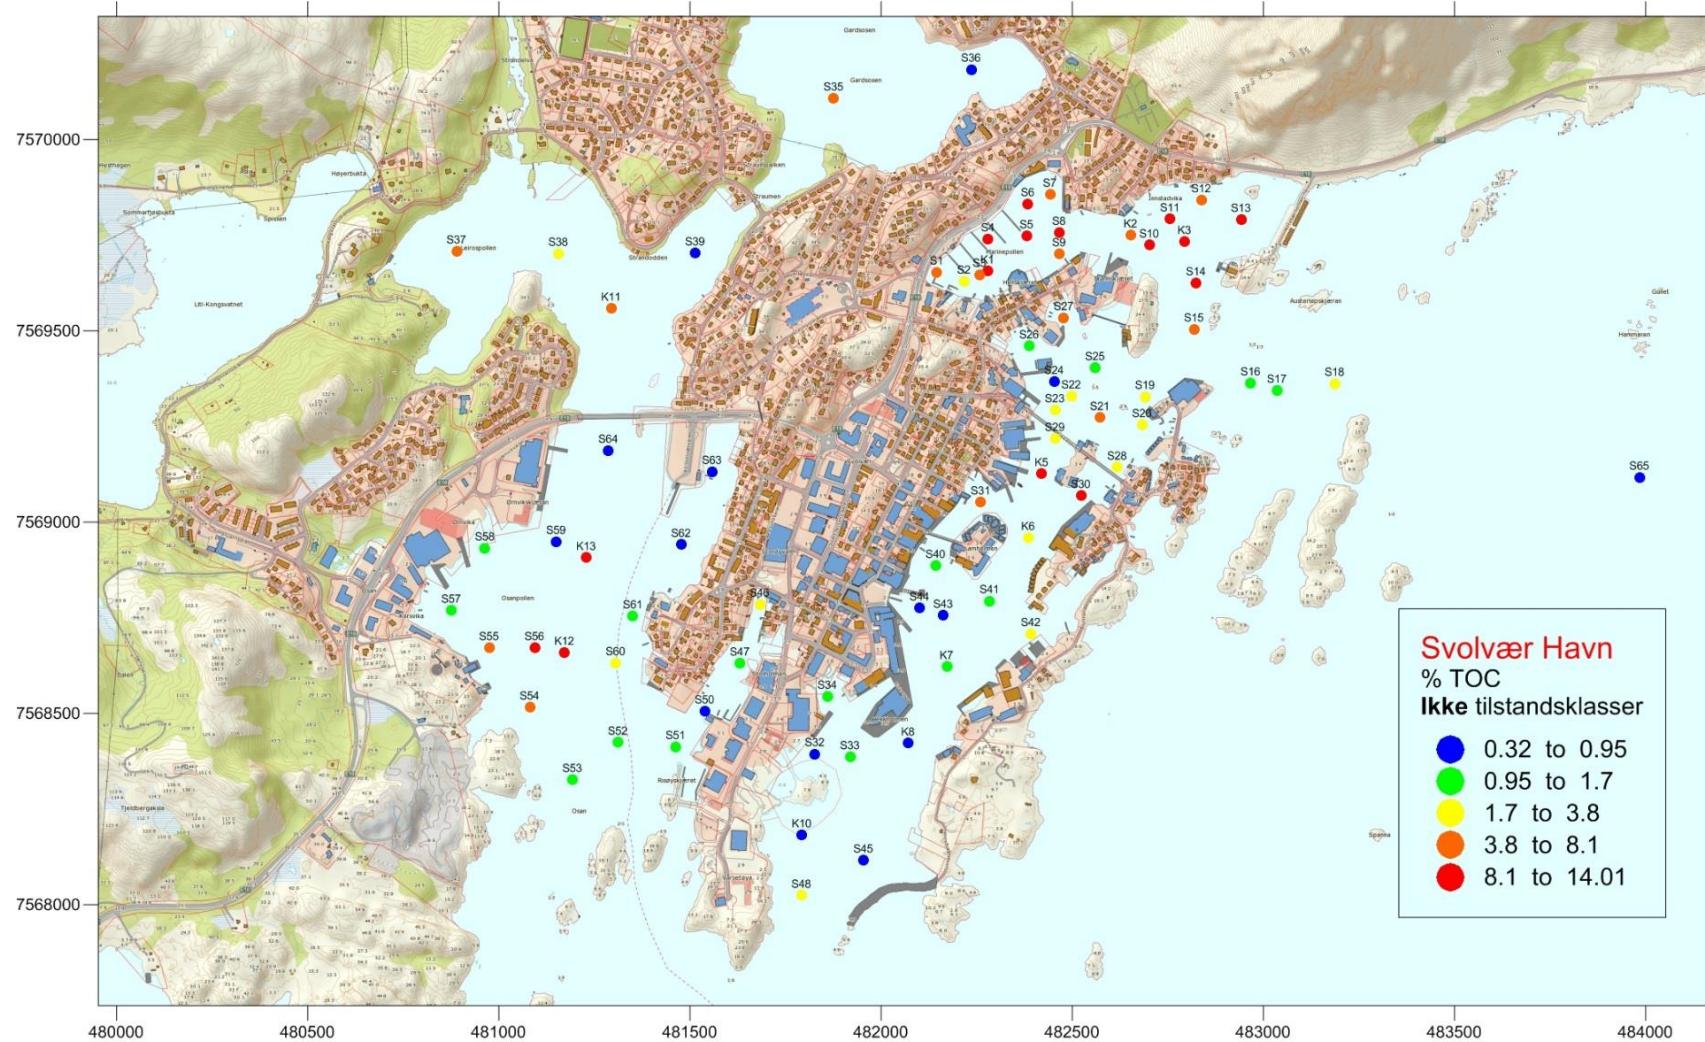

Figur 11 Kart som viser %-andel TOC i sedimentet. Det eksisterer ikke egne tilstandsklasser for TOC i sediment.

## 5.2.2 Forurensningsinnhold

### Geografisk utbredelse

Det er påvist dårlig (TKL IV) og svært dårlig (TKL V) tilstand mhp. forurensning av tungmetallene bly, kobber, kvikksølv og de organiske miljøgiftene PAH, PCB og TBT i Svolvær havn. Analyseresultatene for kartleggingen i 2015 og 2009 er presentert i tabell 3 og tabell 4.

Ser man bort i fra konsentrasjoner av TBT er det likevel påvist overskridelser av grensen TKL III/IV i samtlige stasjoner som er prøvetatt i Svolvær havn, med unntak av fire stasjoner. Referansestasjonen, S65, er også en av stasjonene hvor det er påvist overskridelser av grensen TKL III/IV, ved utelukking av TBT. Et miljømål om at konsentrasjonen av forurensningsparametere i sedimentet ikke skal overskride grensen TKL II/III eller TKL III/IV vil medføre at det må vurderes tiltak i hele Svolvær havn. En oversikt over prøvepunkter klassifisert iht. høyeste påviste tilstandsklasse mhp. alle forurensningsparametere, med unntak av TBT, er vist i Figur 12. Verdier over TK III finnes da særlig i delområde 1b og c, 2a og b samt 3a og b.


For de fleste stasjonene er det i tillegg til overskridelser av grensen TKL III/IV for TBT, påvist overskridelser av enkelte PAH-forbindelser. Porevannstester viser at PAH-forbindelsene stort sett er mindre tilgjengelig for utlekkning og dermed også for opptak i biota enn standardverdier som benyttes i beregningsverktøyet. Velger man å se på sum PAH-16, og ikke på enkelt PAH-forbindelsene, blir forurensningsbildet mer variert. For å gi et helhetsinntrykk av forurensningssituasjonen i Svolvær er derfor høyeste påviste tilstandsklasse, når man ikke tar hensyn til TBT og kun ser på sum PAH-16, vist i figur 13. Av figuren kan man se at det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over grensen mellom TKL III/IV i hele område 3 (a og b), Marinepollen og Høgøysundet, og delområde 2a, Østhavna nord. I delområde 2b, Østhavna sør, og 1a, Gardsosen, er det ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over grensen mellom TKL III/IV, mens det i delområde 1c, Osanpollen, og 1b, Leirospollen, er påvist konsentrasjoner over grensen mellom TKL III/IV i deler av delområdene. I tillegg er det påvist høye konsentrasjoner av olje (alifatiske hydrokarboner) i sedimentene (tabell 5), spesielt i delområde 3a, Marinepollen. Det eksisterer ikke egne tilstandsklasser for olje.

En oversikt over prøvepunkter klassifisert iht. høyeste påviste tilstandsklasse mhp. alle forurensningsparametere inkl. TBT, er vist i figur 14. Verdier over TK III finnes i alle delområder. Det er kun 3 stasjoner som er i klasse I - III.


Prioritering av tiltak på grunnlag av forurensningsnivå i sediment kan sammenfattes:

1. prioritet: Delområde 2a, område 3 (a og b)
2. prioritet: Delområde 1c
3. prioritet: Delområde 2b


Ti av sedimentprøvene ble analysert for "utvidet analysepakke". I tillegg til tungmetaller, PAH, PCB og TBT inkluderer den utvidete analysepakken forbindelsene Bisfenol A, bromerte flammehemmere (Tetrabrombisfenol A (TBBPA), PentaBDE, Heksabromsyklododekan (HBCD), Pentaklorfenol, 4-n-Nonylfenol, 4-t-Oktylfenol, klorparafiner (SCCP+MCCP), Pentaklorbensen, Heksaklorbensen, g-HCH (Lindan), o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDT, Heksaklorbutadien, Trikloreten, Diuron, Irgarol og PFOS. Enkelte av miljøgiftene ble påvist i sedimentene i varierende konsentrasjonsnivåer. Resultatene er vist i tabell 6. Kun forbindelser som er påvist i en eller flere av prøvene er vist i tabellen.

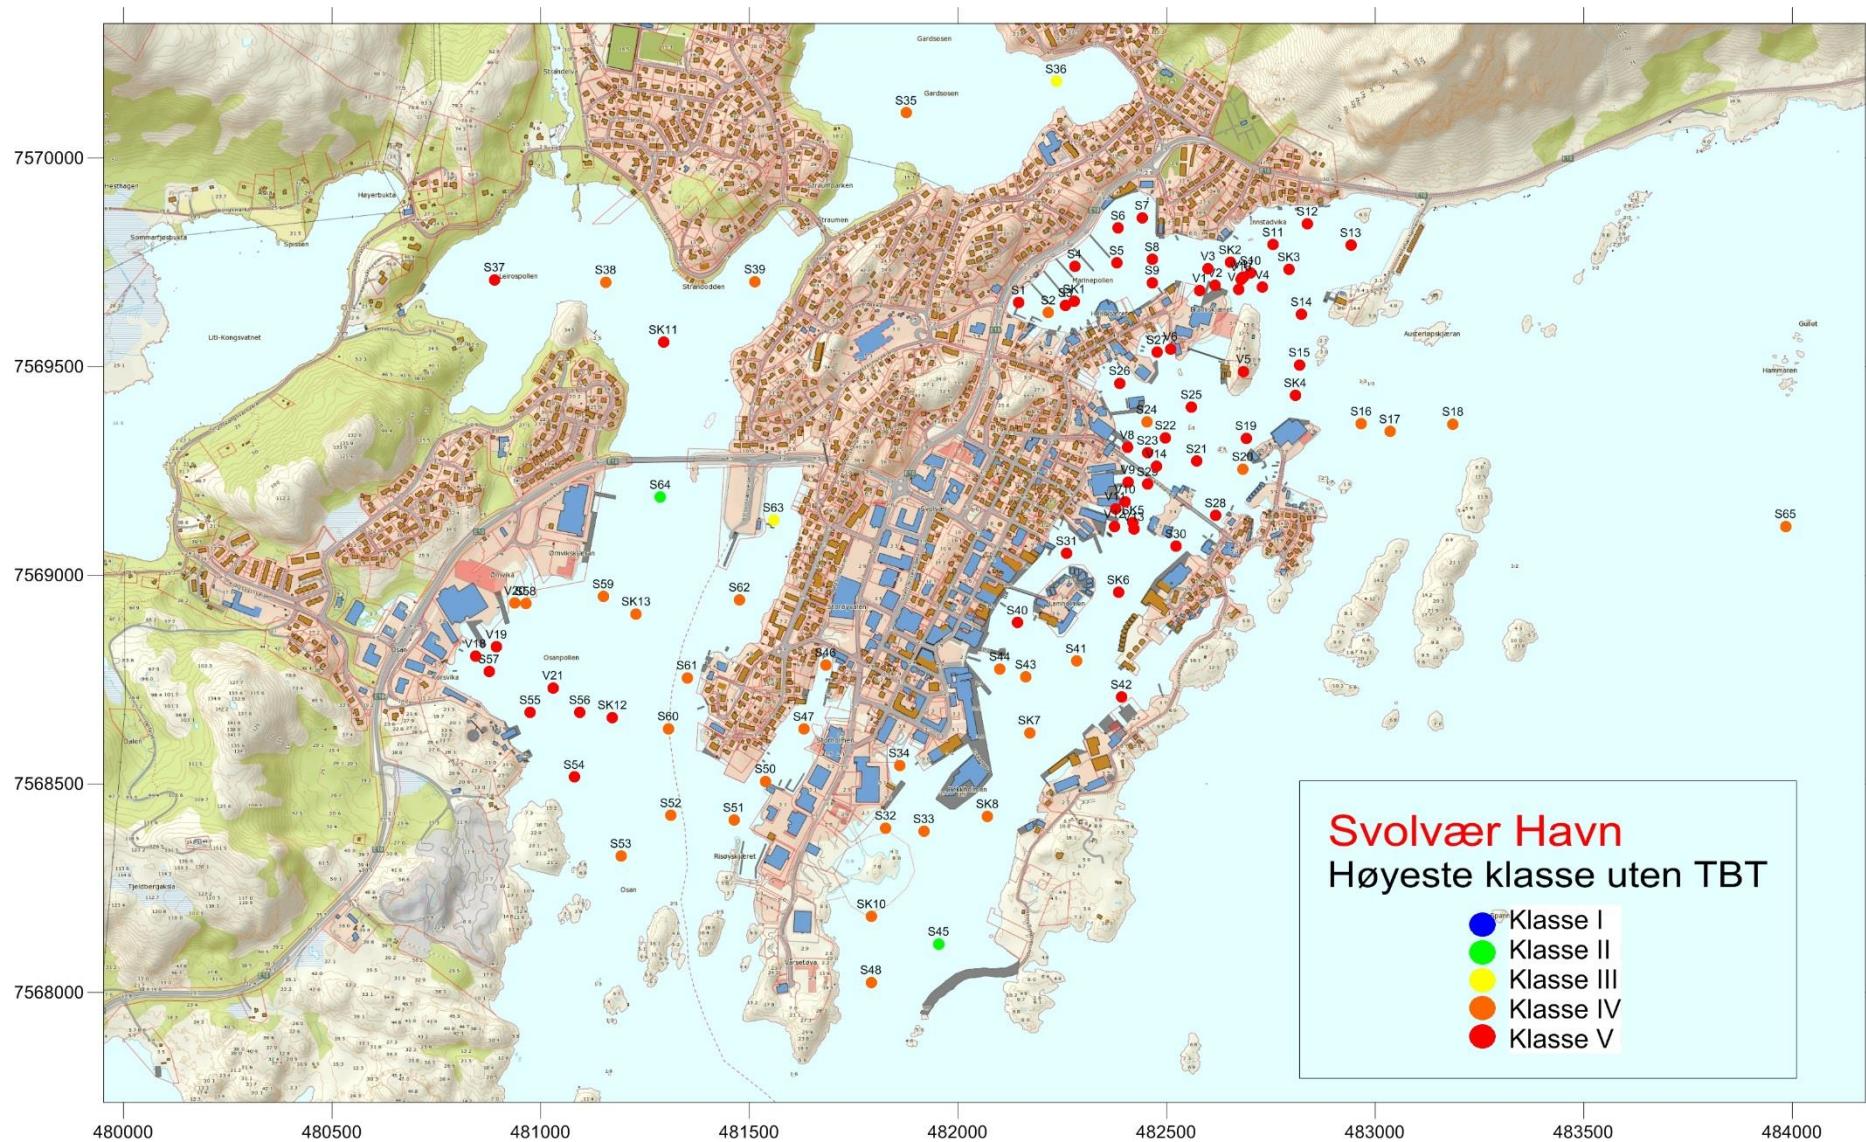

Figur 12 Kart som viser høyeste klasse i prøvepunktet når TBT ikke tas med i vurderingene.

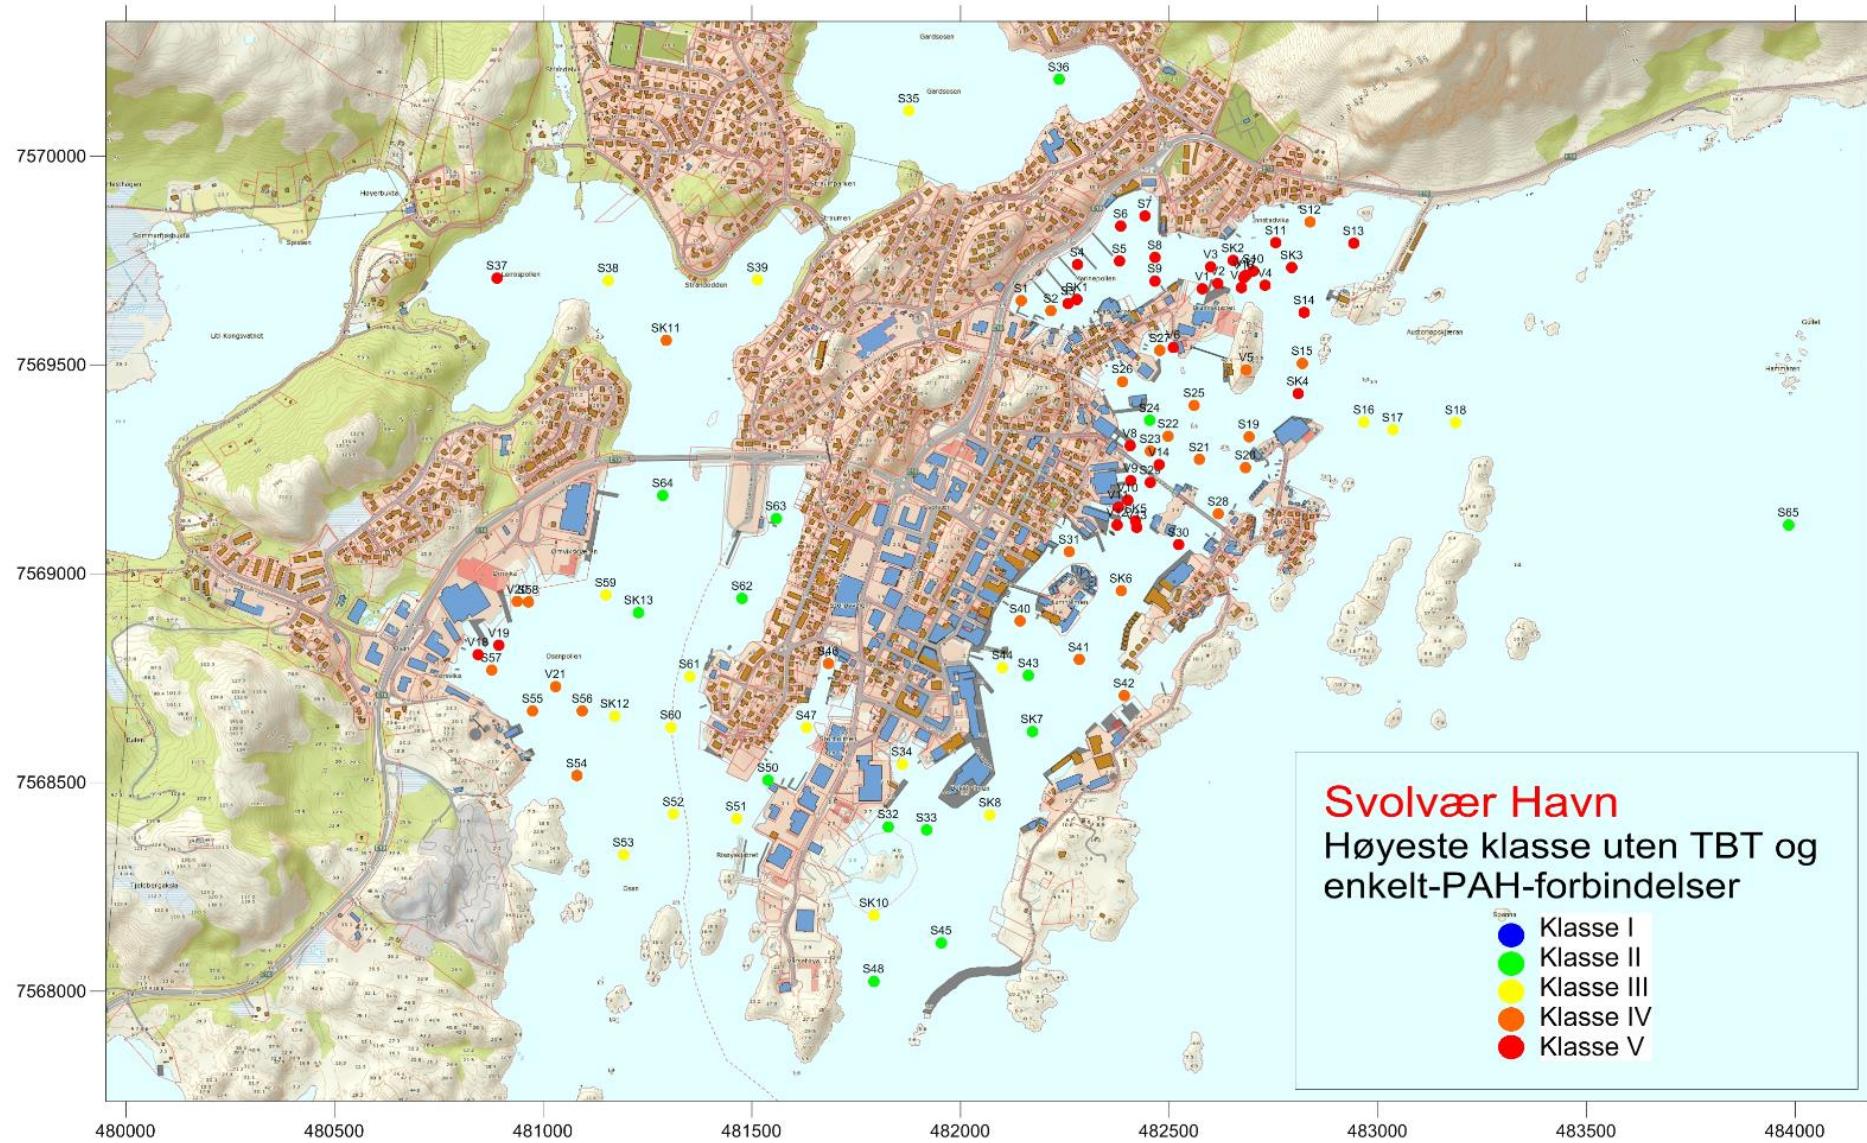

Figur 13 Kart som viser høyeste klasse i prøvepunktet når en utelukker TBT og ikke tar med enkelt PAH-forbindelser men kun PAH16.

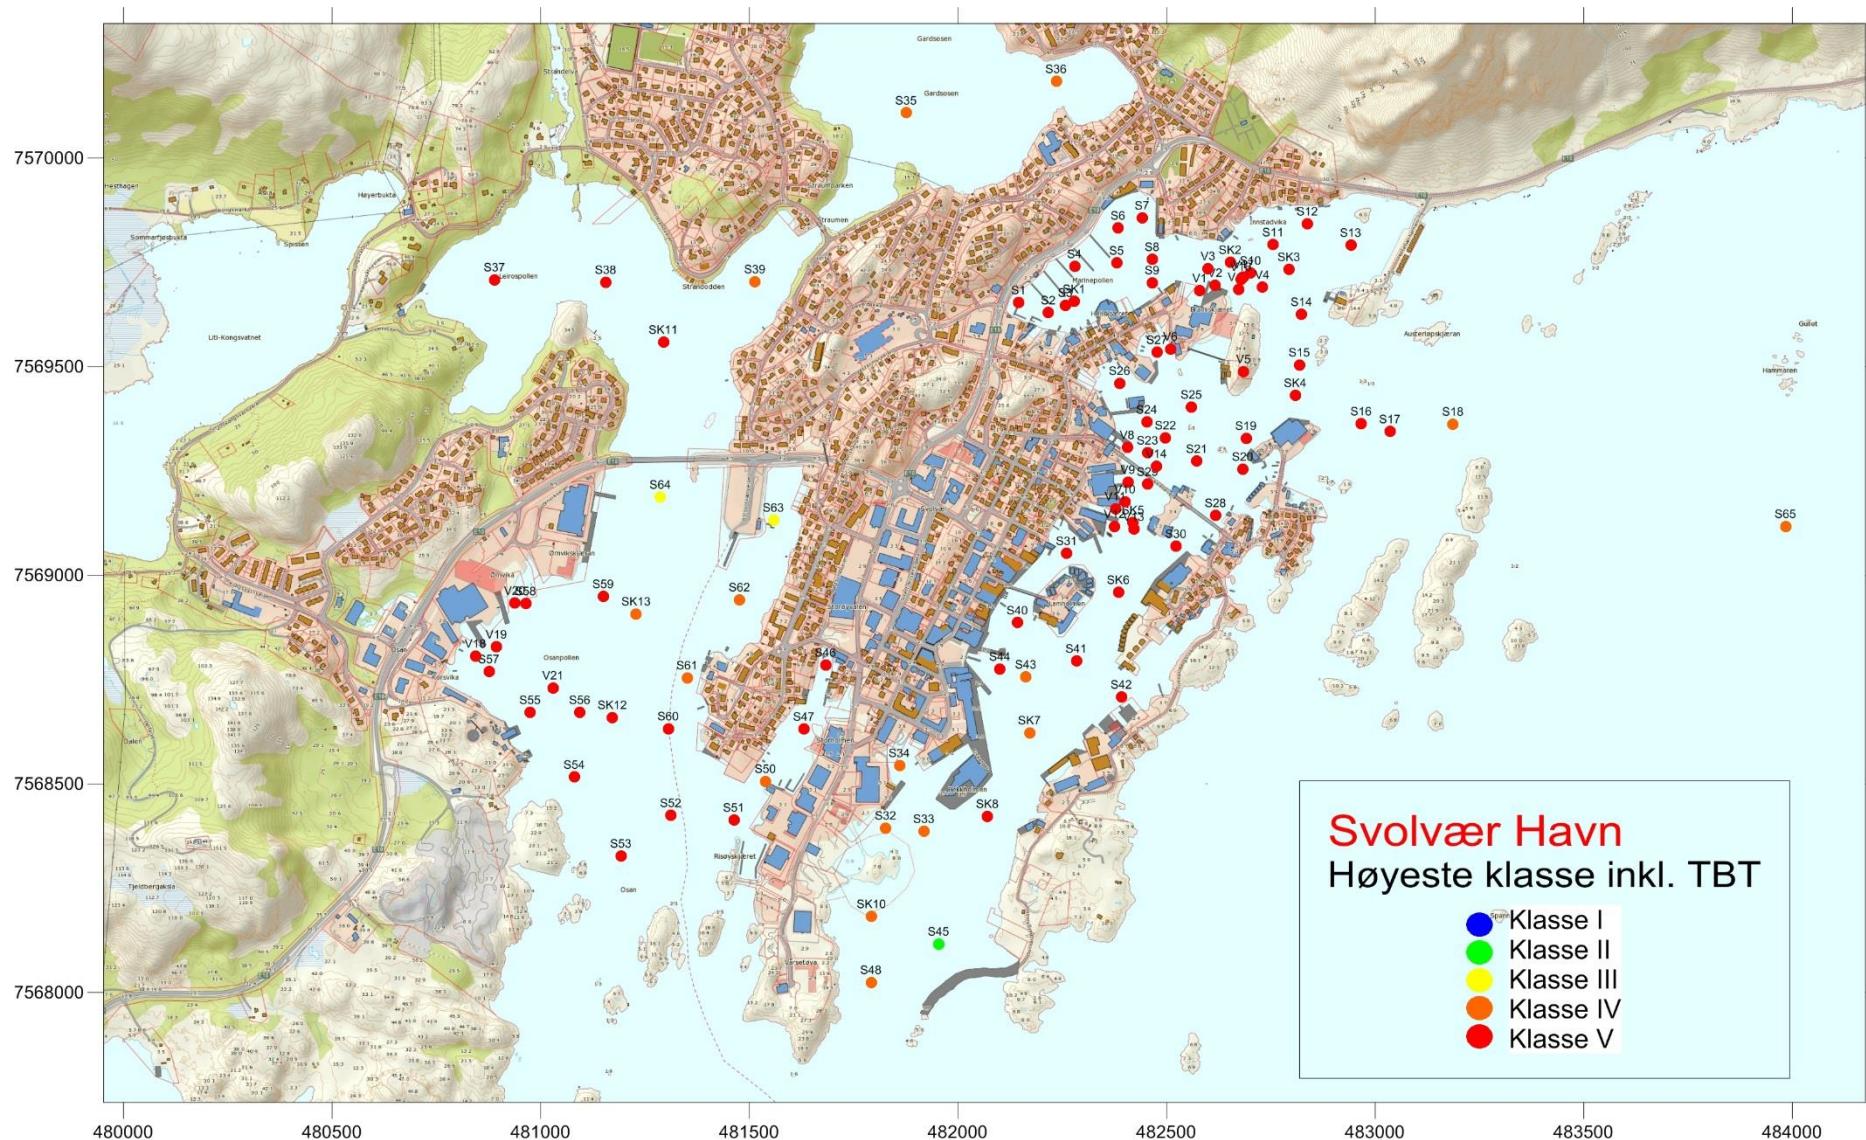

Figur 14 Kart som viser høyeste klasse i prøvpunktet når også TBT er tatt med.






*Tabell 5. Resultat for 5 typer alifatiske hydrokarboner, i tillegg til sum >C10-C40 i sedimentene i ulike delområder utenfor Svolvær havn.*

Område	Prøve ID	>C10-C12					>C12-C16					>C16-C35					>C35-C40					Sum >C10-C40				
		Enhet	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	Enhet	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	Enhet	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	Enhet	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg				
Marinepollen, 3A	SVH-SED-1	<20	<20	1560	24	1580	Gard	<20	<20	95	<10	95														
	SVH-SED-2	<20	<20	460	26	486	osen	<20	<20	<50	<10	n.d.														
	SVH-SED-3	<20	42	198	32	272		SVH-SED-35	<20	<20	80	<10	80													
	SVH-SED-4	<20	132	3200	50	3380		SVH-SED-36	<20	<20	72	<10	72													
	SVH-SED-5	<20	101	2340	40	2480		SVH-SED-37	<20	<20	141	<10	141													
	SVH-SED-6	<20	106	2970	140	3220		SVH-SED-38	<20	<20	<50	<10	n.d.													
	SVH-SED-6A	<20	80	2250	40	2370		SVH-SED-39	<20	<20	89	<10	89													
	SVH-SED-7	<20	43	125	20	188		SVH-SED-40	<20	<20	<50	<10	n.d.													
	SVH-SED-8	<20	93	2880	46	3020		SVH-SED-41	<20	<20	150	<10	150													
	SVH-SED-9	<20	60	1660	26	1750		SVH-SED-42	<20	<20	103	<10	103													
Høgysundet, 3B	SVH-SED-10	<20	53	1880	31	1960	Østspollen	<20	<20	77	<10	77														
	SVH-SED-11	<20	47	1580	24	1650	1B	SVH-SED-43	<20	<20	56	<10	56													
	SVH-SED-12	<20	26	730	12	768		SVH-SED-44	<20	<20	440	11	451													
	SVH-SED-13	<20	33	936	14	983		SVH-SED-45	<20	<20	90	<10	90													
	SVH-SED-14	<20	33	936	14	983		SVH-SED-46	<20	<20	150	<10	150													
	SVH-SED-15	<20	81	1660	24	1770		SVH-SED-47	<20	<20	130	17	147													
	SVH-SED-16	<20	<20	100	<10	100		SVH-SED-48	<20	<20	<50	<10	n.d.													
	SVH-SED-17	<20	<20	79	<10	79		SVH-SED-49	<20	<20	63	<10	63													
	SVH-SED-18	<20	<20	72	<10	72		SVH-SED-50	<20	<20	57	<10	57													
Østspollen nord, 2A	SVH-SED-19	<20	28	53	<10	81	Osapollen, 1C	SVH-SED-51	<20	<20	304	11	315													
	SVH-SED-20	<20	42	480	<10	522		SVH-SED-52	<20	<20	407	<10	501													
	SVH-SED-21	<20	27	970	13	1010		SVH-SED-53	<20	<20	298	13	331													
	SVH-SED-22	<20	<20	310	15	325		SVH-SED-54	<20	<20	102	<10	102													
	SVH-SED-23	<20	<20	276	14	290		SVH-SED-55	<20	<20	57	<10	57													
	SVH-SED-24	<20	<20	<50	<10	n.d.		SVH-SED-56	<20	<20	57	<10	n.d.													
	SVH-SED-25	<20	<20	124	<10	124		SVH-SED-57	<20	<20	63	<10	63													
	SVH-SED-26	<20	<20	370	<10	370		SVH-SED-58	<20	<20	407	13	331													
	SVH-SED-27	<20	51	1180	16	1250		SVH-SED-59	<20	<20	298	13	331													
	SVH-SED-28	<20	21	434	17	472		SVH-SED-60	<20	<20	102	<10	102													
	SVH-SED-29	<20	39	635	<10	674		SVH-SED-61	<20	<20	57	<10	57													
	SVH-SED-30	<20	33	407	<10	440		SVH-SED-62	<20	<20	63	<10	63													
	SVH-SED-31	<20	32	762	11	805		SVH-SED-63	<20	<20	407	13	331													
	SVH-SED-40	<20	<20	196	10	206		SVH-SED-64	<20	<20	298	13	331													
	SVH-SED-41	<20	<20	159	<10	159		SVH-SED-65	<20	<20	102	<10	102													
	SVH-SED-42	<20	23	470	<10	493		Ref.																		

n.d. = not detected

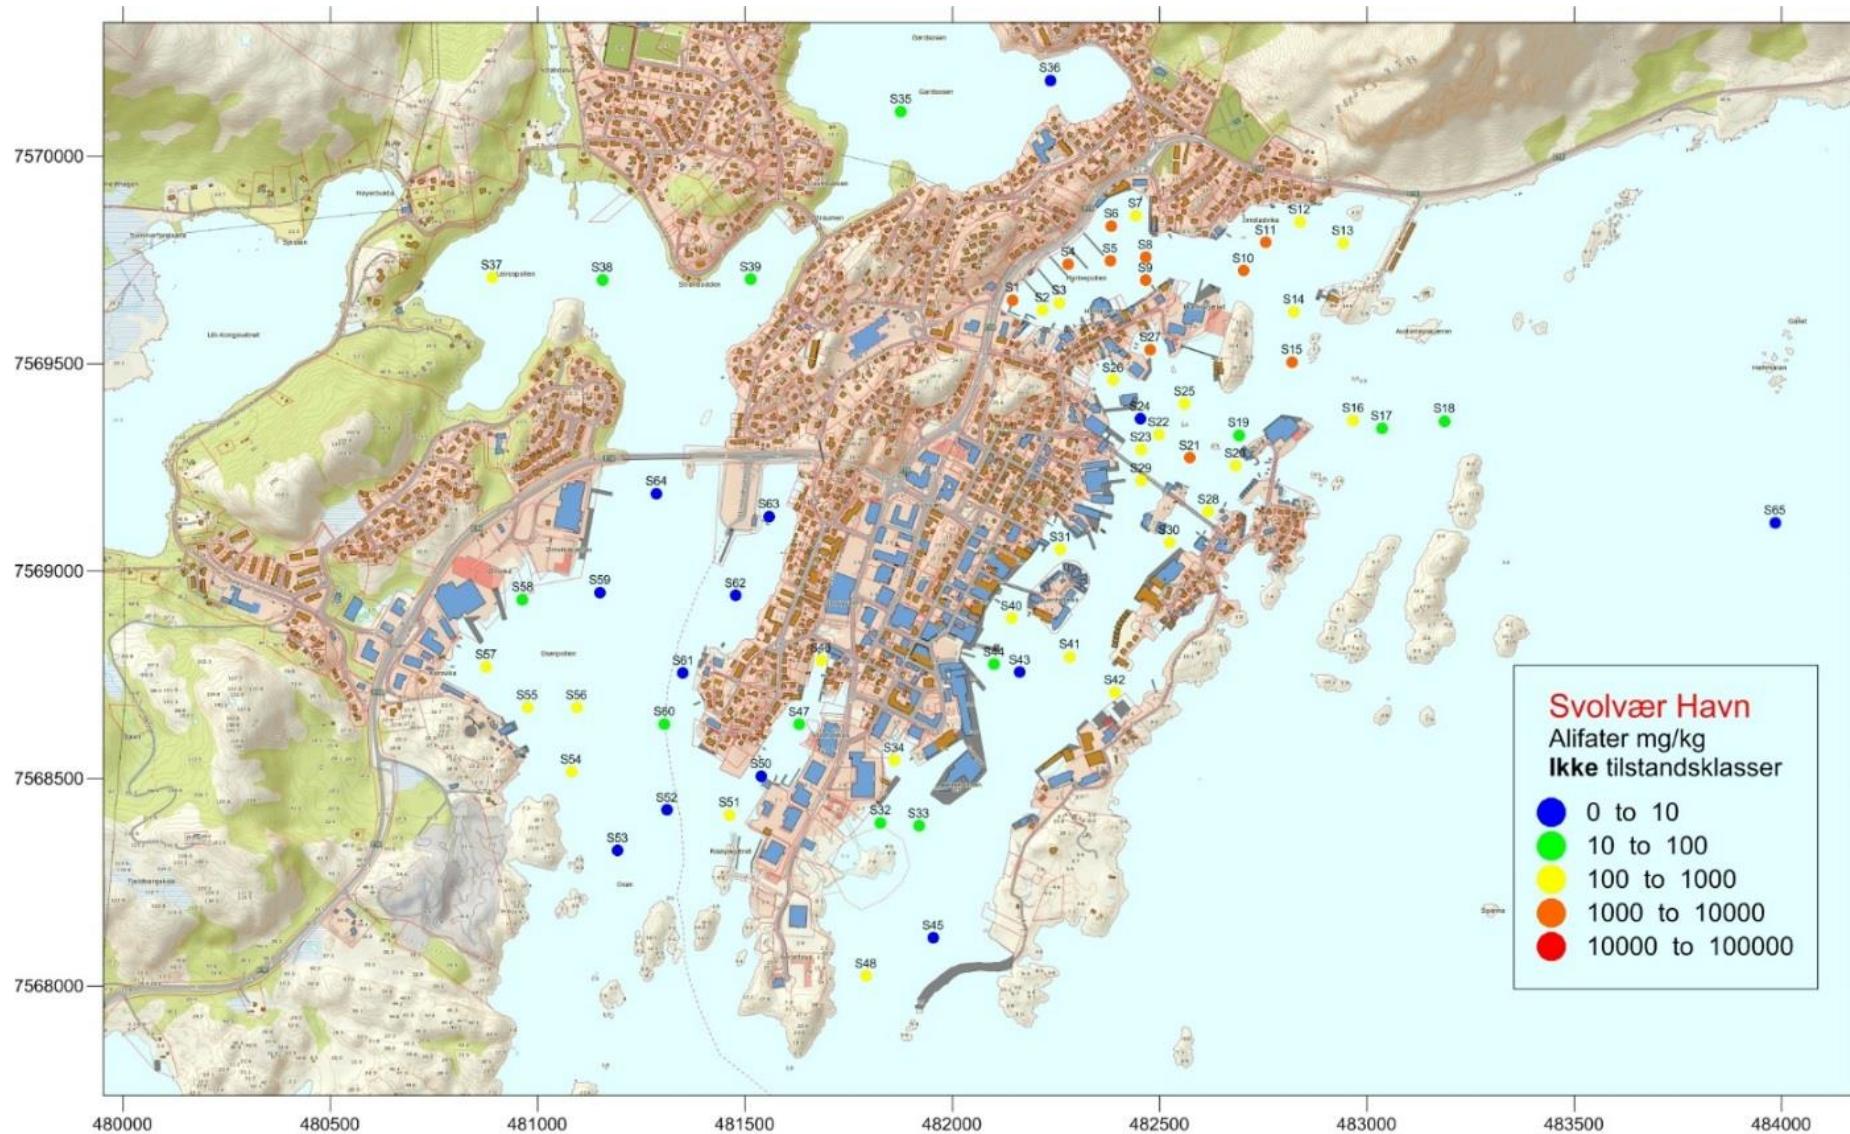

Figur 15 Alifater i sedimenter i Svolvær Havn (ikke tilstandsklasser).

*Tabell 6. Utvalgte sedimentprøver som ble analysert for utvidet analysepakke. Kun forbindelser som er påvist i en eller flere prøver er vist i tabellen. Konsentrasjoner over deteksjonsgrensen er markert med rødt.*

Prøve ID	Bisfenol A	Tetrabrombisfenol A (TBBPA)	4-iso-Nonylfenol	4-t-Oktylfenol	Kortkj. klorerte parafiner	Mellomkj.klorerte parafiner	$\text{o,p}'\text{-DDD}$	$\text{p,p}'\text{-DDD}$	$\text{p,p}'\text{-DDE}$	$\text{p,p}'\text{-DDT}$	Diuron	Irgarol
Enhet	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$
SVH-SED-1	47	<5,0	150	1,4	<200	<200	<1,0	4,4	4,2	1,7	<10	<10
SVH-SED-6	91	<5,0	<80	1,3	<200	270	<1,0	4,9	7,6	<1,0	<10	<10
SVH-SED-8	41	<5,0	150	2,5	<200	680	1,7	14	12	<1,0	<10	<10
SVH-SED-10	22	30	86	2,5	<200	320	<1,0	7	5,1	3,3	<10	<10
SVH-SED-19	<10	<5,0	18	<1,0	<200	<200	<1,0	2,3	1,9	3,9	<10	<10
SVH-SED-26	<10	<5,0	16	<1,0	<200	210	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<10	<10
SVH-SED-29	19	<5,0	47	1,1	<200	1100	<1,0	3,3	1,9	<1,0	31000	30000
SVH-SED-31	<10	<5,0	<40	1,2	<200	390	<1,0	3,3	2,5	6,5	<10	<10
SVH-SED-56	<10	<5,0	30	<0,0010	<200	390	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<10	<10
SVH-SED-57	12	<5,0	44	<0,0010	240	5100	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	41	<10

Konsentrasjonen av forurensningsparametere er generelt høyere enn ellers i havna ved verftet Skarvik AS og Statoil tankanlegg i delområde 1c Osanpollen, ved verftene Skarvik AS og O. Marhaug mekaniske i delområde 2a Østhavna nord og ved verftet Lofoten Sveiseindustri i område 3b Høgøysundet.


I Osanpollen er det særlig den vestre delen av pollen som er forurenset. Her ligger Statoils tankanlegg og skipsverftet til Skarvik AS, avd. Osan. Dette har sannsynligvis ført til omfattende forurensning av sedimentene med tungmetaller, PAH-forbindelser, TBT og olje. I dette området finnes også det dypeste sedimentasjonsbassenget (34 m dypt med terskel på 15m) med mest finstoff og TOC. Figur 15 viser innholdet av alifater (olje) i sedimentene i Svolvær havn. De høyeste konsentrasjonen av alifater er funnet i Marinepollen (3a) og Høgøysundet (3b) og kan trolig knyttes til stor båtaktivitet i disse områdene.

Resultatene for "utvidet analysepakke" viser at enkelte av prøvene inneholder moderate til høye konsentrasjoner av bisfenol A, TBBA, nonylfenoler, klorparafiner, DDT, diuron og irgarol. Kilder til disse stoffene inkluderer blant annet avløpsvann (nonylfenoler, bisfenol A), avfall (bisfenol A, TBBPA, klorparafiner), sprøytemidler (DDT) og båtmaling (diuron, irgarol).

### Vertikal utbredelse

I Svolvær havn er det samlet inn kjerneprøver fra 12 stasjoner i tillegg til grabbprøvene. På grunn av varierende grunnforhold (korallbunn i området sør for K8, delområde 2b og bløtbunn ved K12) varierer lengden på kjernene fra 10 cm (KSED6) til 44 cm (KSED13). Nærmere beskrivelse av kjerneprøvene finnes i datarapporten RAP005. Henviser også til Kilderapport RAP003 for omtale av kjerneprøver.

Figur 16 viser analyseresultater av prøver fra kjernene. På grunn av forskjellig lengde er det tatt ut fra 1 til 3 prøver fra kjernene. Prøvene representerer et intervall på ca. 10 cm med A i toppen. Som en kan se er det i KSED1, KSED3 og KSED5 høyest verdi for kobber i toppen med avtakende konsentrasjon mot dypet. Det samme kan ses for TBT, PCB7 og PAH16, med unntak av PCB7 i KSED5. Alle disse er i nordre havneområde hvor det er stor skipsverftaktivitet, delområde 3a og b og 2a. Dette tyder på at det ennå er spredning av forurensning til sedimentene.

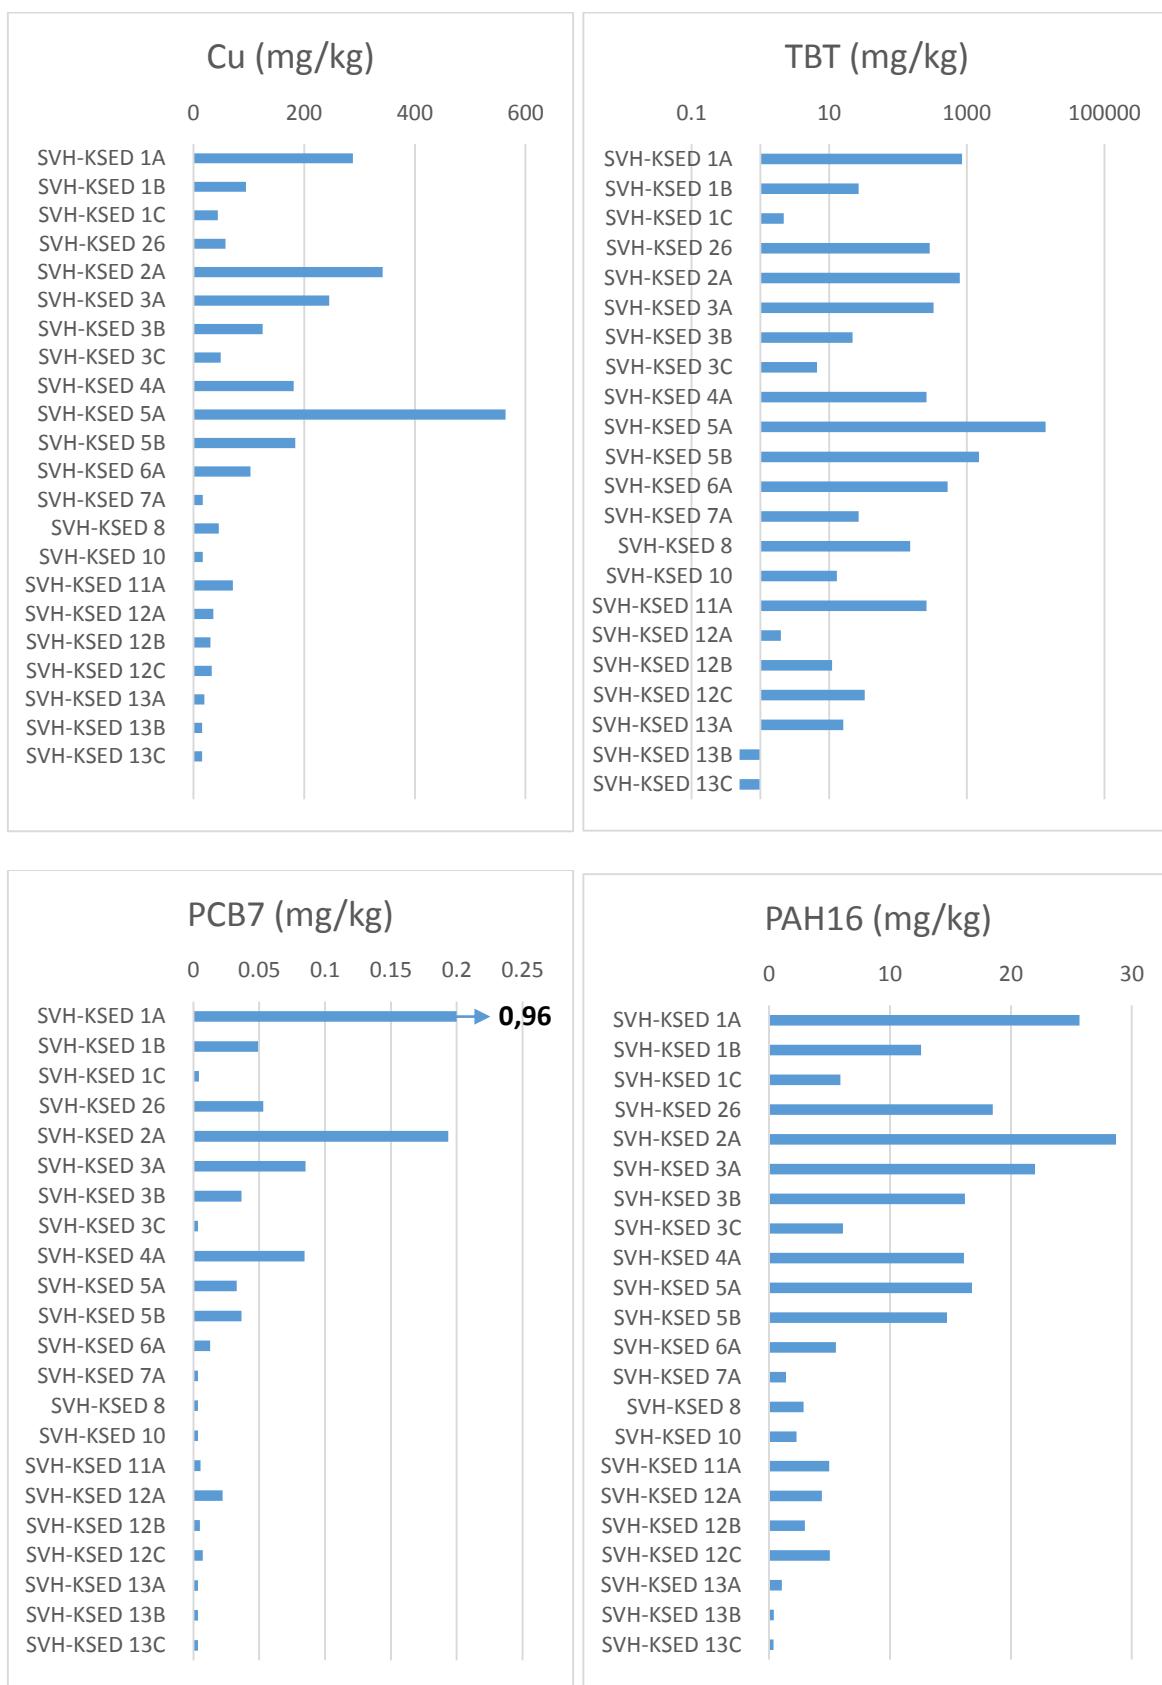

Figur 16 Analyser av kjerneprøver fra stasjon KSED1 - KSED13. A-prøven representerer øverste 10 cm av kjernen og så vil B og C være dypere prøver.

### 5.2.3 Passive prøvetakere

Plassering av passive prøvetakere var i samme punkt som sedimentfeller og blåskjellriger, vist i figur 5. Resultater for PCB i passive prøvetakere er vist i tabell 7. Målingene viser de høyeste konsentrasjoner av PCB i delområde 1A (PP-1-2) nord for Risøyskjæret, etterfulgt av delområde 2A (PP-1-3). Resultatene viser at det er PCB i omløp i resipienten. Nivåene av PCB varierer fra 0 – 24 pg/l. Tilsvarende undersøkelser i Fedafjorden viste konsentrasjoner mellom 43 – 399 pg/L sum PCB-7 (10), noe som er betydelig høyere sammenlignet med målingene fra Svolvær havn. Ved stasjon PP-1-2 ble det ikke påvist målbare konsentrasjoner av PCB.

*Tabell 7. Målte konsentrasjoner av 7 PCB-forbindelser, i tillegg til Sum PCB-7 i passive prøvetakere (SPMD) i Svolvær havn.*

Prøve ID/ Enhet	PCB 28+31	PCB 52	PCB 101	PCB 118	PCB 138	PCB 153	PCB 180	PCB-7
	pg/l	pg/l	pg/l	pg/l	pg/l	pg/l	pg/l	pg/l
SVH-PP-1-1	< 2.3	< 2.3	< 2.3	< 2.3	< 2.4	< 2.4	< 2.4	n.d.
SVH-PP-1-2	< 2.5	4,1	5,2	< 2.6	3,7	5,8	4,8	24
SVH-PP-1-3	3,2	5,5	3,7	< 2.3	< 2.4	3,8	2,4	19
SVH-PP-1-4	< 3.2	5,1	3,9	< 3.3	< 3.3	< 3.3	< 3.4	9,0
SVH-PP-1-5	3,7	4,9	3,8	< 2.1	< 2.1	3,4	< 2.2	16
SVH-PP-1-6	< 3.7	5,3	< 3.8	< 3.8	< 3.9	< 3.9	< 4.0	5,3

Konsentrasjonene av PAH-16 er vist i tabell 8. Påviste konsentrasjonsnivåer varierer fra 7,2 – 14 ng/l PAH-16. Resultatene er i hovedsak dominert av lavaromatiske forbindelser (NAF- FLO) og samsvarer med den kvalitative sammensetningen av PAH-16 i sedimentene.


*Tabell 8. Målte konsentrasjoner (ng/l) av 16 PAH-forbindelser, i tillegg til Sum PAH-16 i passive prøvetakere (SPMD) fra Svolvær havn, eksponert i et tidsrom på 30 dager.*

Prøve ID/ Enhet	NAF	ACY	ACE	FLU	FEN	ANT	FLO	PYR	
	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	
SVH-PP-1-1	2,6	0,12	0,67	0,50	1,0	0,11	0,58	0,33	
SVH-PP-1-2	3,0	0,15	0,73	0,53	1,4	0,16	0,68	0,38	
SVH-PP-1-3	3,6	0,32	2,2	1,4	2,7	0,26	1,7	0,83	
SVH-PP-1-4	3,5	0,35	2,2	1,6	3,3	0,39	1,8	0,75	
SVH-PP-1-5	2,9	0,33	2,1	1,4	2,8	0,18	1,7	0,80	
SVH-PP-1-6	3,8	0,30	1,6	1,2	2,7	0,43	1,3	0,83	
Prøve ID/ Enhet	BAA	KRY	BBF	BKF	BAP	DIA	BGP	IND	PAH16
	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l
SVH-PP-1-1	0,023	0,050	0,024	< 0.023	< 0.046	< 0.047	< 0.046	< 0.046	6,0
SVH-PP-1-2	0,030	0,070	0,031	< 0.026	< 0.051	< 0.052	< 0.051	< 0.051	7,2
SVH-PP-1-3	0,068	0,10	0,047	0,032	< 0.046	< 0.047	< 0.046	< 0.046	13
SVH-PP-1-4	0,069	0,10	0,052	0,032	< 0.064	< 0.066	< 0.064	< 0.065	14
SVH-PP-1-5	0,065	0,10	0,063	0,037	0,045	1,0	0,057	0,37	14
SVH-PP-1-6	0,037	0,059	0,038	< 0.038	< 0.075	< 0.078	< 0.076	< 0.076	12

Konsentrasjoner av metaller/metalloid og organotinn (TBT, DBT MBT) er vist i tabell 9. Utvalgte parametere (Cu, TBT) er også vist på graf i figur 17. Det er ingen store forskjeller i nivåer for metaller mellom de ulike prøvestasjonene. Ingen av stasjonene viser tegn på å være lokalisert i et sentralt kildeområde for undersøkte metaller. For Cu er resultatene lavere i 2. prøveperiode (april-mai) sammenlignet med 1. periode (mars-april). De høyeste nivåene av TBT ble påvist i delområde 1.

**Tabell 9. Resultater for passive prøvetakere (DGT) for måling av metaller/metalloid og organotinn, utplassert i Svolvær havn.**

Prøve ID/ Enhet	As	Cd	Co	Cr	Cu	Zn	Ni	Pb	Hg	TBT	DBT	MBT
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ng/DGT	ng/DGT	ng/DGT	ng/DGT
SVH-PP-1-1	n.a	0,0104	0,00704	0,012	0,21	0,939	0,136	0,00677	0,3	29	<8,0	<4,0
SVH-PP-1-2	n.a	0,0124	0,0111	0,00911	0,144	1,57	0,13	0,0095	<0,30	16	<8,0	<4,0
SVH-PP-1-3	n.a	0,0113	0,00757	0,0053	0,144	1,32	0,137	0,0118	<0,30	18	<8,0	<4,0
SVH-PP-1-4	n.a	0,00893	0,00764	0,012	0,168	1,51	0,128	0,0124	0,3	16	<8,0	<4,0
SVH-PP-1-5	n.a	0,00941	0,00715	0,0135	0,218	1,71	0,132	0,0161	<0,30	24	<8,0	<4,0
SVH-PP-1-6	n.a	0,00972	0,00707	0,0114	0,242	1,69	0,136	0,00838	0,4	14	<8,0	<4,0
SVH-PP-2-2	0,707	0,0112	0,0067	<0,05	0,0649	0,751	0,125	0,00592	n.a	n.a	n.a	n.a
SVH-PP-2-3	0,738	0,0086	0,00596	<0,05	0,132	2,34	0,122	0,0188	n.a	n.a	n.a	n.a
SVH-PP-2-4	0,734	0,00891	0,00568	<0,05	0,0979	4,2	0,117	0,00699	n.a	n.a	n.a	n.a
SVH-PP-2-5	0,753	0,00513	0,00324	<0,05	0,0538	1,63	<0,08	0,0035	n.a	n.a	n.a	n.a
SVH-PP-2-6	0,591	0,00819	0,00487	<0,05	0,142	1,76	0,0944	0,00799	n.a	n.a	n.a	n.a

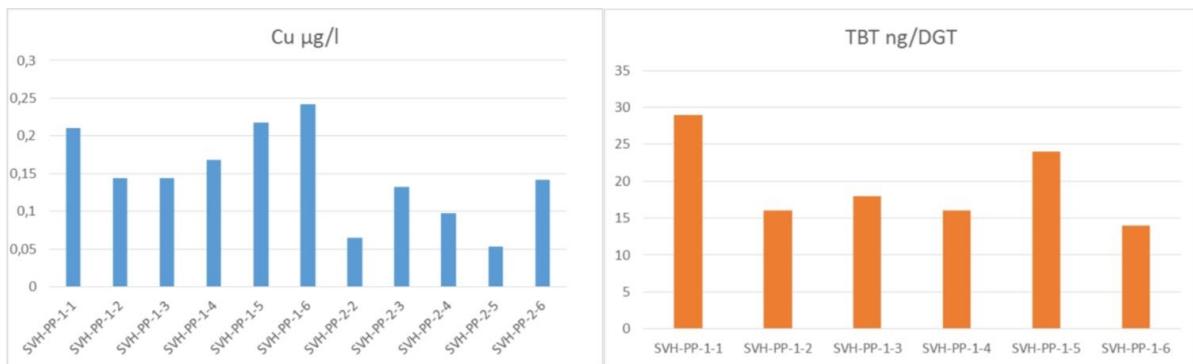

**Figur 17. Grafisk fremstilling av resultater for Cu (µg/l) og TBT (ng/DGT) i DGTer fra 6 ulike prøvestasjoner i Svolvær havn.**

### 5.2.4 Sedimentfeller

Det ble utplassert sedimentfeller på tilsvarende lokaliteter som blåskjellriggene, figur 5. Antall mm mektighet av sedimentert materiale og type materiale er vist i tabell 10.

Resultatene er vist i tabell 11. Stasjon SEDF 2-3 utpekte seg med høyere konsentrasjoner av metaller, sammenlignet med de øvrige sedimentfellene, tilsvarende TKL IV og TKL II for kobber og bly.

Resultatene for SEDF-2-4 viser at sedimentfellen er plassert nær kildeområde for olje, PAH16 og PCB. Konsentrasjonen av PAH16 tilsvarer TKL 4. I SEDF-2-3 er nivåene av PAH16 i TKL III. Det er påvist olje i alle sedimentfellene som viser at det betydelige mengder oljeemulsjoner i omløp. Påviste konsentrasjoner av BTEX i SEDF-2-3 tyder på nærhet til aktivt utsipp av oljehydrokarboner.

Det er påvist betydelige mengder TBT i omløp, tilsvarende TKL V for SEDF-2-1 – SEDF-2-5, noe som bekrefter resultatene fra risikovurderingene og passive prøvetakere.

Det ble påvist målbare konsentrasjoner av PCB7 i to av fellene. Konsentrasjoner i TKL IV (0,2 mg/kg) ble påvist i delområde 1c ved Statoil tankanlegg. Betydelig lavere konsentrasjon ble funnet i SEDF-2-4 (0,001 mg/kg).

Tabell 10. Mengde sedimentert materiale (mm) og beskrivelse av sediment i 5 sedimentfeller utplassert i 2 måneder i Svolvær havn.

Prøve	SVH-SEDF-2-3	SVH-SEDF-2-4	SVH-SEDF-2-5	SVH-SEDF-2-6	SVH-SEDF-2-1
Mengde sedimenter	6 mm	6 mm	4-5 mm	6 mm	3-4 mm
Kommentar	Lys grått organisk materiale	Mørk fin sand og organisk materiale	Lys fin sand og organisk materiale.	Lys grov sand og noe organisk materiale	organisk materiale. Rustfarget overflate.

Tabell 11. Konsentrasjoner av metaller, organotinn, PAH16, PCB7, alifatiske hydrokarboner, og BTEX i sedimentfeller

Parameter	Enhets	SVH-SEDF-2-1	SVH-SEDF-2-3	SVH-SEDF-2-4	SVH-SEDF-2-5	SVH-SEDF-2-6
Tørrstoff	%	5.32	7.5	3.6	3.8	3.7
TOC	%	6.51	3.1	1.30	0.78	1.90
As	mg/kg	3.93	7.7	3.1	2.5	4.6
Cd	mg/kg	9.6	0.35	0.05	0.1	0.16
Cr	mg/kg	51.4	8.8	0.05	2.8	5.3
Cu	mg/kg	4.13	77	7.4	22	24
Hg	mg/kg	0.05	0.25	0.05	0.05	0.05
Ni	mg/kg	0.1	4.6	0.05	1.7	4.7
Pb	mg/kg	0.25	30	6.3	8.9	9.1
Zn	mg/kg	39.2	107	21	28	44
NAF	mg/kg	0.021	0.025	0.17	0.025	0.025
ACY	mg/kg	0.005	0.01	0.073	0.01	0.01
ACE	mg/kg	0.005	0.025	0.025	0.025	0.025
FLU	mg/kg	0.011	0.09	0.087	0.025	0.025
FEN	mg/kg	0.028	0.46	0.85	0.12	0.062
ANT	mg/kg	0.005	0.079	0.25	0.028	0.01
FLO	mg/kg	0.062	0.38	1.8	0.27	0.12
PYR	mg/kg	0.04	0.3	1.4	0.21	0.11
BAA	mg/kg	0.028	0.15	0.69	0.093	0.025
KRY	mg/kg	0.044	0.16	0.58	0.12	0.054
BBF	mg/kg	0.046	0.17	0.79	0.13	0.057
BKF	mg/kg	0.032	0.1	0.39	0.07	0.025
BAP	mg/kg	0.03	0.19	0.82	0.11	0.025
DIA	mg/kg	0.005	0.025	0.18	0.025	0.025
BGP	mg/kg	0.019	0.14	0.64	0.095	0.045
IND	mg/kg	0.022	0.14	0.66	0.1	0.045
PAH16	mg/kg	0.35	2.36	9.38	1.35	0.546
PCB7	mg/kg	0.0005	0.0005	0.001	0.0005	0.0005
TBT	µg/kg	180	280	240	210	77
Sum C10-C40	mg/kg	ikke analyser	215	535	216	293
Bensen	mg/kg	ikke analyser	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Toluen	mg/kg	ikke analyser	<0.05	<0.10	<0.10	<0.10
Etylbensen	mg/kg	ikke analyser	0.11	<0.10	<0.10	<0.10
Xylener	mg/kg	ikke analyser	1.5	<0.10	<0.10	<0.10
Sum BTEX	mg/kg	ikke analyser	1.57	ikke påvist	ikke påvist	ikke påvist

## 5.3 Strømforhold

Resultatene fra strømmålingene er oppsummert nedenfor fra rapport fra Jarle Molvær i Molvær Resipientanalyse (delrapport RAP006). Plassering av målestasjoner fremgår av Figur 8. Generelt er det liten vannhastighet på mer enn 6 m dyp. Vanntransporten er stort sett i nord-sør retning med unntak av Marinepollen der den går mer i sørvestlig retning. Strømmålingene tyder på hyppig erosjon i 0 - 5 m dyp. Også dypere ved sterk vind. Sedimentasjon stort sett begrenset til Marinepollen og Osanpollen.

### **Stasjon 1, Osanpollen (delområde 1c)**

Pollen har maksimalt dyp 34 m og i sør et trangt innløp med ca. 15 m dyp, dvs. relativt liten vannutskiftning i 15-34 m dyp. Det trange innløpet i sør gjør at hastigheten avtar betydelig allerede i 6 m dyp (middel 0,04 m/s, maksimalt 0,21 m/s). Vanntransport hovedsakelig i N - S retning. Over terskeldyp er oppholdstiden på vann 2 - 3 døgn, under terskelen 1,5 - 2 mnd. Strømmålingene tyder på situasjoner med erosjon opptrer hyppig i 0-5 m dyp, sjeldnere på større dyp. Sedimentasjon skjer i særlig grad i bassengvannet på vestsiden av Osanpollen.

### **Stasjon 2, Lamholmen (delområde 2a/b)**

Bunndyp er 12 m med åpen forbindelse videre sørover, noe som trolig gir god vannutskiftning. Topografien gjør at hastigheten avtar betydelig allerede i 4 - 6 m dyp (middel 0,04 m/s, maks. 0,19 m/s). Vanntransport hovedsakelig i N - S retning. Over terskeldyp er oppholdstiden på vann 2 - 3 døgn, under terskelen 3 - 7 døgn. Strømmålingene tyder på situasjoner med erosjon opptrer hyppig i 0-5 m dyp, sjeldnere på større dyp. Ved sterk vind kan det forekomme erosjon i hele vannsøylen. Åpen topografi gir liten sedimentasjon.

### **Stasjon 3, Høgøya (delområde 3b)**

Bunndyp 13 m med innløp på 7 - 8 m dyp. Trolig liten vannutskiftning dypere enn 7 - 8 m. LitEN variasjon i vannhastigheten (middel 0,04 m/s, maks. 0,2 m/s). Vanntransport hovedsakelig i N - S retning. Over terskeldyp er oppholdstiden på vann 2 - 3 døgn, under terskelen ca. 1 mnd. Strømmålingene tyder på at situasjoner med erosjon opptrer hyppig i 0-3 m dyp. Ved sterk vind kan det forekomme erosjon i hele vannsøylen. Svak vanntransport gir forhold for sedimentasjon av finere partikler på vanndyp > 7 m.

### **Stasjon 4, Marinepollen (delområde 3a)**

Bunndyp 11 m med innløpstverskel på 9 m dyp. Trolig liten vannutskiftning dypere enn 7 m. Mindre vannbevegelse og kanskje svakere vind enn lengre sør. LitEN variasjon i vannhastigheten (middel 0,04 m/s, maks. 0,13 m/s). Vanntransport hovedsakelig i S - V retning. Over terskeldyp er oppholdstiden på vann 2 - 4 døgn, under terskelen ca. 1 - 1,5 mnd. Strømmålingene tyder på lite erosjon, men kan forekomme ved sterk vind. Svak vanntransport gir gode forhold for sedimentasjon av silt og leir under 7 - 9 m dyp.

## 5.4 Sedimentasjonshastighet

Når det gjelder sedimentasjonshastighet er det gjort vurdering av strømmålinger for å kunne si noe om hvilke områder det er mest sannsynlig med sedimentasjon og erosjon, samt at det er målt mengde sediment i utplasserte fellene (Tabell 10). Sedimentet i fellene er en kombinasjon av tilførsel fra land (avrenning fra tette flater og via overvannssystemet) og oppvirveling av bunnssediment. Oppvirveling er den dominerende faktoren da det er lite tilførsel av partikler via elver. I sedimentfellene er det i løpet av en periode på 2 måneder akkumulert fra 4 - 6 mm masse. På årsbasis skulle dette gitt en

sedimentasjon i fellen på 24 - 36 mm. Dette viser at det er mye oppvirveling og resedimentasjon av bunnssedimentet.

En gjennomsnittlig sedimentasjonshastighet i norske fjorder er i størrelsesorden 1 - 3 mm/år. Dette er gjerne gjeldende i områder med tilførsel av sediment fra større elver. I havneområdet i Svolvær er det ingen større elver som kan tilføre sediment. Strømmålinger og kildekartlegging viser imidlertid at det er forskjell på områdene i Svolvær havn mht. sedimentasjon.

For å vurdere sedimentasjonsraten i Svolvær er det brukt en relativ dateringsmetode vha. miljøgifter med tidsavgrenset utbredelse som PCB, DDT, m.fl. Ved å kartlegge på hvilke nivå f.eks. PCB inntrer i kjernen kan det antas en sedimentasjonsrate. I denne undersøkelsen er sedimentkjernene delt opp i intervall på 10 cm som er analysert. Med en antatt sedimentasjonsrate på 1 - 5 mm/år gir en kjerneprøve på 10 cm et grovt estimat mht. vurdering av sedimentasjonshastighet. Nedenfor er det gjort en slik relativ vurdering av alder og sedimentasjonsrate for de mest aktuelle kjerneprøvene.

Dersom en ser på kjerneprøvene presentert i Figur 16 så presenterer hver prøve et intervall på 10 cm. Fra kjerneprøve KSED-1 er det tatt ut 3 prøver 1A, 1B og 1C. Denne kjernen har en lengde på 30 cm. Dersom en ser på PCB7-verdiene så er det meget høye verdier i 1A, lavere i 1B og nesten ikke påvist i 1C. Dersom en antar at hovedforurensningen av PCB startet på 60-tallet vil dette representere 25 cm med sediment som gir en antatt sedimentasjonsrate på ca. 5 mm/år i Marinepollen, delområde 3A.

I området ved KSED-1 er det PCB-kilder i området ved Thomassen mek. Verksted og Lofoten Sveis. Den høye verdien for PCB7 i kjerne KSED-1 (0,959 mg/kg) tyder på at det skjer transport av sedimenter til Marinepollen på grunn av strømforhold, trafikk etc. Prøve KSED-1A er tatt fra 0-10cm dyp. I omkringliggende overflateprøver fra 0-5cm er gjennomsnittlig konsentrasiøn ca. 0,2 mg/kg. De høyeste PCB-verdien ligger derfor trolig i nedre del av de 10cm som utgjør prøven. Med et slik resonnement vil en kunne anta at det var størst spredning av PCB i området ved Marinepollen på 1990-tallet.

Tilsvarende kan en se på kjerneprøve KSED-3 er det også er tatt ut 3 prøver 3A, 3B og 3C. Denne kjernen har en lengde på 35 cm. Dersom en ser på PCB7-verdiene så er det høyest verdier i 3A, lavere i 3B og ikke påvist i 3C. Dersom en antar at hovedforurensningen av PCB startet på 60-tallet vil dette representere 20 cm med sediment som gir en antatt sedimentasjonsrate på 4 mm/år. Her er det litt mer strøm og noe mindre sedimentasjon enn ved KSED-1.

I område ved kjerneprøve KSED-5 er det hardere bunn og ingen forskjell i PCB7-verdien på 0-10 cm og 10-20cm. Dette viser at det ikke skjer overlagring med tilførsel av nytt sediment. Funnene tyder på oppvirveling og resedimentasjon som sammen med bioturbasjoner fører til omrøring og utjevning av konsentrasiøner i dypet.

I området ved kjerneprøve KSED-12 er vi langt fra PCB-kilder. Kjerne har en lengde på 40 cm, og en finner PCB i hele kjernens lengde. Dette tyder på bløte sediment hvor det skjer resuspensjon og bioturbasjoner som gir relativt like verdier i dypet. Dette viser at PCB er i omløp og har påvirket sedimenter over lang tid.

## 5.5 Tilstand i økosystem

Det ble samlet inn en rekke prøver for biologisk materiale fra de 4 delområdene. Biotaprøver inkluderer blåskjell fra strandsonen, blåskjell i rigger og i strandsnegl, i tillegg til tang og tare. Prøvestasjoner for biotaprøver er vist i Figur 5.

### 5.5.1 Opptak av miljøgifter i blåskjell fra tidevannsonen

Det ble samlet inn blåskjell fra 10 stasjoner i Svolvær havn. Analyseresultatene er farget i henhold til tilstandsklasser som oppgitt i veileder TA 1467/1997 *Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann* (11), vist i Tabell 12.

Bruken av blåskjell er en godt egnet til å beskrive lokale belastninger, men det må alltid tas høyde for at organismer i noen grad har evne til selektivt opptak og utskillelse av akkumulerete miljøgifter. Egnetheten ved bruk av blåskjell ligger først og fremst i at de reflekterer akkumulerbare konsentrasjoner av miljøgifter i omløp i vannmassene og den lokale (spatiale) eksponeringen. Dersom det i tillegg benyttes små individer (juvenile), vil resultatene også avgrense eksponeringen i tid (temporal eksponering).

Det ble funnet populasjoner av blåskjell innenfor 3 av delområdene i havna. Totalt ble det samlet 10 biologiske prøver for blåskjell, fordelt på størrelsesgrupper etter skallengde. Enkelte av populasjonene var sparsomme, slik at det måtte lages blandprøver over flere størrelsesgrupper.

Tabell 12. Forklaring av tilstandsklasser for blåskjell iht. veileder TA1467/1997.

Parameter	Enhet	I Ubetydelig forurenset	II Moderat forurenset	III Markert forurenset	IV Sterkt forurenset	V Meget sterkt forurenset
As	mg/kg	<10	10-30	30-100	00-200	>200
Bly	mg/kg	<3	3-15	15-40	40-100	>100
Kadmium	mg/kg	<2	2-5	5-20	20-40	>40
Kobber	mg/kg	<5	5-15	15-50	50-150	>150
Krom	mg/kg	<3	3-10	10-30	30-60	>60
Kvikksølv	mg/kg	<0,2	0,2-0,5	0,5-1,5	1,5-4	>4
Nikkel	mg/kg	<5	5-20	20-50	50-100	>100
Sink	mg/kg	<200	200-400	400-1000	1000-2500	>2500
TBT	µg /kg	<100	100-500	500-2000	2000-5000	>5000
PAH-16	µg/kg	<50	50-200	200-2000	2000-5000	>5000
ΣKPAH	µg/kg	<10	10-30	30-100	100-300	>300
B[a]P	µg/kg	<1	1-3	3-10	10-30	>30
PCB-7	µg/kg	<4	4-15	15-40	40-100	>100

Resultatene i Tabell 17 viser at flere av blåskjellprøvene inneholder høye konsentrasjoner av målte forbindelser. En høy konsentrasjon av Cu, tilsvarende TKL IV ble påvist i blåskjellene nedenfor Statoil tankanlegg (SVH-BIO4). Det ble også påvist Cu i TKL III i prøvene SVH-BIO16 og SVH-BIO18. Det ble målt As i TKL III i prøve SVH-BIO1 (Marinepollen) og SVH-BIO18 (Bukkedauden). Prøve SVH-BIO16 inneholdt i tillegg Pb i TKL 3.

Konsentrasjonene av PCB-7 i prøvene varierte i intervallet ca. 3- 41 µg/kg og resultatene viste en svak signifikans mellom PCB-innholdet og størrelse på individene. I prøve SVH-BIO12 og SVH-BIO18 ble det målt konsentrasjoner av PCB-7, tilsvarende TKL III og TKL IV. Den høyeste konsentrasjonen ble målt i store skjell (>5 cm) fra Bukkedauden i Delområde 2A. Som forventet inneholder blåskjellene i det østre havneområdet, generelt de høyeste konsentrasjonen, grunnet nærhet til de potensielle PCB-kildene (RAP002).

**Tabell 13. Resultater for blåskjell samlet inn i strandsonen fra Svolvær havn. Skjellene er analysert for As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAH-16, PCB-7 (alle i mg/kg t.v.) og tinnorganiske forbindelser (µg/kg t.v.).**

Prøve ID	SVH-BIO1	SVH-BIO 4	SVH - BIO7	SVH-BIO8	SVH - BIO9	SVH - BIO12	SVH-BIO-16	SVH-BIO-17	SVH-BIO18	SVH-BIO-20	
Medium / lokasjon	Blåskjell - Marinepollen	Blåskjell - Statoil tankanlegg	Blåskjell - Straumen	Blåskjell - Straumen	Blåskjell - område 2	Blåskjell - Bokkedøden	Blåskjell - Bokkedøden	Blåskjell - Bokkedøden	Blåskjell - Strømsodden		
Parameter	Størrelse skjell	3-6 cm	3-6 cm	1-3 cm	3-5 cm	>5cm	3-6 Cm	3-6 Cm	1-3 Cm	3-6 Cm	4-6 cm
<b>Metaller/metalloid</b>											
As (Arsen)	mg/kg TS	63.8	15.9	13.3	16.9	21	23.6	25.5	26.2	36.7	18.8
Cd (Kadmium)	mg/kg	0,516	0,574	0,688	0,872	0,964	0,639	0,516	0,489	2,38	1,86
Cr (Krom)	mg/kg TS	0,419	1,12	1,03	0,762	1,05	0,72	1,58	0,973	0,502	0,827
Cu (Kopper)	mg/kg TS	13,3	84,3	11,2	7,62	8,48	10,7	22,1	13,5	37,4	6,58
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,112	0,118	0,127	0,13	0,141	0,125	0,13	0,12	0,124	0,106
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	0,684	1,36	1,45	0,853	0,779	0,736	2,09	1,01	1,47	1,78
Pb (Bly)	mg/kg TS	1,8	2,92	3,26	3,3	3,44	7,61	17,9	13	7,27	1,91
Zn (Sink)	mg/kg TS	128	193	91,1	80	98,6	109	127	138	256	77,4
<b>Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)</b>											
Naftalen	mg/kg	0,024	n.a	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	n.a	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Acenafylen	mg/kg	<0,0020	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0020	n.a	<0,0020	0,0042	<0,0010
Acenafen	mg/kg	<0,0028	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0012	n.a	0,0028	0,0027	<0,0010
Fluoren	mg/kg	<0,0090	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0026	n.a	<0,0065	0,0038	<0,0010
Fenantren	mg/kg	0,023	n.a	0,0017	0,0018	0,0016	0,013	n.a	0,029	0,041	0,0011
Antracen	mg/kg	0,0037	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0046	n.a	0,013	0,0067	<0,0010
Fluoranten	mg/kg	0,061	n.a	0,0058	0,0051	0,0058	0,039	n.a	0,055	0,1	0,0023
Pyren	mg/kg	0,054	n.a	0,0054	0,0045	0,0053	0,029	n.a	0,042	0,08	0,0013
Benso(a)antracen^	mg/kg	0,016	n.a	0,0024	0,002	0,0021	0,0084	n.a	0,016	0,031	<0,0010
Krysen^	mg/kg	0,017	n.a	0,0036	0,003	0,0027	0,01	n.a	0,021	0,035	0,0017
Benso(b)fluoranten^	mg/kg	0,024	n.a	0,006	0,0048	0,0042	0,014	n.a	0,021	0,045	0,0027
Benso(k)fluoranten^	mg/kg	0,0081	n.a	0,0025	0,0019	0,0018	0,0066	n.a	0,0088	0,024	0,0012
Benso(a)pyren^	mg/kg	0,0077	n.a	0,0023	0,0017	0,0014	0,0054	n.a	0,0094	0,047	<0,0010
Dibenso(a,h)antracen^	mg/kg	0,0015	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0015	n.a	0,002	0,0072	<0,0010
Benso(ghi)perlen^	mg/kg	<0,0010	n.a	0,0019	<0,0010	<0,0010	<0,0010	n.a	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Indeno(123cd)pyren^	mg/kg	0,0037	n.a	0,0016	0,0015	0,0012	0,0042	n.a	0,0057	0,031	0,0012
Sum PAH-16	mg/kg	0,244	n.a	0,0332	0,0263	0,0261	0,138	n.a	0,226	0,459	0,015
Sum PAH carcinogene^	mg/kg	0,078	n.a	0,0184	0,0149	0,0134	0,0486	n.a	0,0839	0,22	0,0068
<b>Polyklorerte bifenyl (PCB)</b>											
PCB 28	mg/kg	<0,00070	n.a	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00050	n.a	<0,0010	<0,00020	<0,00020
PCB 52	mg/kg	0,00083	n.a	<0,00020	<0,00020	0,00028	0,00062	n.a	0,00043	0,0013	<0,00020
PCB 101	mg/kg	0,0023	n.a	0,00036	0,00051	0,00052	0,0021	n.a	0,0013	0,0062	<0,00020
PCB 118	mg/kg	0,0024	n.a	0,00052	0,00067	0,00066	0,0025	n.a	0,0017	0,0054	0,0002
PCB 138	mg/kg	0,0025	n.a	0,00081	0,0011	0,0011	0,005	n.a	0,0028	0,0061	0,00029
PCB 153	mg/kg	0,003	n.a	0,0015	0,0017	0,0016	0,0083	n.a	0,0039	0,016	0,00051
PCB 180	mg/kg	0,00027	n.a	<0,00020	<0,00020	<0,00020	0,0011	n.a	0,00048	0,006	<0,00020
Sum PCB-7	mg/kg	0,0113	n.a	0,00319	0,00398	0,00416	0,0196	n.a	0,0106	0,041	0,001
Sum PCB-7	µg/kg	11,3	n.a	3,19	3,98	4,16	19,6	n.a	10,6	41	1
<b>Tinnorganiske forbindelser</b>											
Monobutyltinnkation	µg/kg	30	35	n.a	8,7	11	20	12	14	32	12
Dibutyltinnkation	µg/kg	92	86	n.a	13	16	16	42	34	14	<1,00
Tributyltinnkation	µg/kg	200	660	n.a	40	37	24	180	110	12	<1,00

## 5.5.2 Opptak av miljøgifter i utsatte blåskjell (blåskjellriger)

Konsentrasjoner av undersøkte miljøgifter i blåskjell fra rigger ved 6 stasjoner i Svolvær havn er vist i Tabell 14. Det ble i utgangspunktet utplassert 6 rigger med antatt uforensede blåskjell i hovedområdene i havna. Eksponeringstiden for en prøveserie var ca. 30 dager (korttidseksposering). Tap av prøverigg ført til at grunnlagsmaterialet er noe redusert. Denne ble erstattet med nytt prøvemateriale i august 2015 (rigg SVH-BS-2-1). De undersøkte blåskjellene inneholdt generelt lave konsentrasjoner av målte forbindelser. Alle utsatte blåskjell inneholder Cu i TKL II, i tillegg er det påvist konsentrasjoner av As tilsvarende TKL II i samtlige stasjoner med unntak av stasjon SVH-BS-2-1.

Resultatene viser at blåskjell fra stasjon SVH-BS-2-1 inneholder PAH-16 tilsvarende TKL II. For øvrige prøver er nivåene av Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB-7, PAH-16 og TBT tilsvarer resultatene TKL I.

Blåskjell fra strandsonen viser høyere konsentrasjon av undersøkte miljøgifter enn i blåskjell fra riggene. Dette skyldes at blåskjell fra strandsonen er nærmere kildeområder og/eller har hatt lengre eksponeringstid i vannmassene.

**Tabell 14. Innhold av tungmetaller og miljøgifter i blåskjell i rigger som har stått ute i Svolvær havn i 2 måneder. Resultatene er klassifisert iht. TA1467/1997**

Prøve ID /Medium	Parameter	Enhet	SVH-BS-2-2	SVH-BS-2-3	SVH-BS-2-4	SVH-BS-2-5	SVH-BS-2-6	SVH-BS-2-1
			Blåskjell	Blåskjell	Blåskjell	Blåskjell	Blåskjell	Blåskjell
<b>Metaller/metalloid</b>								
As (Arsen)	mg/kg TS	13,1	16	15,5	16	21,1	9,04	
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,987	1,12	1,16	1,17	1,12	0,918	
Cr (Krom)	mg/kg TS	0,609	0,649	0,561	0,598	0,581	0,436	
Cu (Kopper)	mg/kg TS	6,32	7,83	6,39	8,06	7,55	6,21	
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,0802	0,0928	0,0888	0,0961	0,0974	0,0781	
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	0,835	0,772	0,732	0,677	0,76	0,595	
Pb (Bly)	mg/kg TS	1,08	1,51	1,19	1,26	1,17	0,859	
Zn (Sink)	mg/kg TS	54,6	55,9	48	56,5	58,2	52,5	
<b>Polysykliske aromatiske hydrokarbonet (PAH)</b>								
Naftalen	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	
Acenaftenylen	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0032	
Acenafoten	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0029	
Fluoren	mg/kg	<0,0010	0,0027	0,0024	0,0026	<0,0020	0,0091	
Fenanren	mg/kg	<0,0010	0,0055	0,0046	0,0048	0,0024	0,016	
Antracen	mg/kg	<0,0010	0,0017	0,0014	<0,0010	<0,0010	0,0077	
Floranten	mg/kg	0,003	0,017	0,015	0,015	0,0096	0,048	
Pyren	mg/kg	0,0019	0,0078	0,0074	0,0063	0,0044	0,024	
Benso(a)antracen^	mg/kg	<0,0010	0,0017	0,0016	0,0012	<0,0010	0,0037	
Krysen^	mg/kg	0,0011	0,0024	0,0022	0,0021	<0,0010	0,0055	
Benso(b)fluoranten^	mg/kg	0,0013	0,0024	0,0029	0,002	0,0014	0,0062	
Benso(k)fluoranten^	mg/kg	<0,0010	0,0011	0,0014	<0,0010	<0,0010	0,0036	
Benso(a)pyren^	mg/kg	<0,0010	<0,0012	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0012	
Dibenzo(ah)antracen^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010	
Benso(ghi)perilen	mg/kg	<0,0010	0,0013	0,0012	<0,0010	<0,0010	0,0089	
Indeno(123cd)pyren^	mg/kg	<0,0010	0,001	0,001	<0,0010	<0,0010	0,0046	
Sum PAH-16	mg/kg	0,0073	0,0446	0,0411	0,0342	0,0178	0,145	
Sum PAH carcinogene^	mg/kg	0,0024	0,0086	0,0091	0,0053	0,0014	0,0248	
<b>Polyklorerte bifenyljer (PCB)</b>								
PCB 28	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00025	<0,00050	<0,00020	<0,00020	
PCB 52	mg/kg	<0,00021	0,0003	0,00029	0,00032	0,00031	<0,00020	
PCB 101	mg/kg	0,0003	0,00063	0,00066	0,00052	0,0007	0,00029	
PCB 118	mg/kg	0,00039	0,00079	0,00097	0,00085	0,00089	0,00033	
PCB 138	mg/kg	0,00051	0,0012	0,0013	0,0011	0,001	0,00049	
PCB 153	mg/kg	0,0008	0,0015	0,0017	0,0014	0,0015	0,00071	
PCB 180	mg/kg	<0,00020	0,00028	0,00024	0,00021	<0,00020	<0,00020	
Sum PCB-7	mg/kg	0,002	0,0047	0,00516	0,0044	0,0044	0,00182	
<b>Tinnorganiske forbindelser</b>								
Monobutyltinnkation	µg/kg	1,5	1,6	1,2	12	1,1	2,9	
Dibutyltinnkation	µg/kg	2,7	4,8	5,5	7,8	5,4	15	
Tributyltinnkation	µg/kg	36	51	48	85	50	40	

### 5.5.3 Opptak av miljøgifter i strandsnegl, tang og tare fra tidevannsonen

For strandsnegl og tang eksisterer det kun tilstandsklasser for metaller. Konsentrasjonene er sammenlignet med grenseverdier iht. veileder TA 1467/1997. Resultatene for strandsnegl, tang og tare er vist i Tabell 15. Høye enkeltkonsentrasjoner av organiske miljøgifter er markert med rød skrift i tabellen.

Strandsnegl fra stasjon SVH-BIO-14 viser høye nivåer av PAH16 og TBT, mens konsentrasjonene av metaller er generelt lave i prøver av strandsnegl fra Svolvær havn.

I tangprøver ble det påvist Cu i prøve SVH-BIO13 og SVH-BIO-15 tilsvarende TKL III. Øvrige målte metaller i tangprøver var i TKL I eller TKL II. I prøve SVH-BIO-13 og SVH-BIO-6 ble det påvist moderate nivåer av PAH16. Det vises til RAP002 for ytterligere tolkninger av biotaprøver.

**Tabell 15. Resultater for As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAH-16, PCB-7 (alle i mg/kg t.v.) og tinnorganiske forbindelser (µg/kg t.v.) i vanlig strandsegl, tang og tare fra Svolvær havn. Resultatene er sammenliknet med tilstandsklasser iht. veileder TA 1467/1997. Høye konsentrasjoner, hvor det ikke eksisterer tilstandsklasser, er merket med rødt.**

Prøve ID /Medium		SVH - BIO11	SVH - BIO14	SVH - BIO15	Prøve ID /Medium		SVH-BIO10	SVH-BIO13	SVH-BIO5	SVH-BIO-6	SVH-BIO-2				
Parameter	Enhet	Strandsnegl	Strandsnegl	Strandsnegl	Parameter	Enhet	Tang	Tang	Tang	Tare	Tare				
<b>Metaller/metalloid</b>															
As (Arsen)	mg/kg TS	38,3	30,7	19,1	As (Arsen)	mg/kg TS	47,5	34,4	44,3	56,8	56,6				
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,451	0,387	0,483	Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,816	0,233	0,674	0,233	0,142				
Cr (Krom)	mg/kg TS	0,365	0,506	0,213	Cr (Krom)	mg/kg TS	0,194	0,168	0,42	1,38	1,74				
Cu (Kopper)	mg/kg TS	91,2	83,6	89,9	Cu (Kopper)	mg/kg TS	10,4	18,4	41,7	87,2	11,8				
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,21	0,0526	0,0386	Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,0263	0,0501	0,0326	0,0302	0,162				
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	0,879	0,573	0,411	Ni (Nikkel)	mg/kg TS	5,15	0,672	4,09	1,31	1,07				
Pb (Bly)	mg/kg TS	1,06	2,45	0,466	Pb (Bly)	mg/kg TS	0,936	1,02	1,19	2,69	3,08				
Zn (Sink)	mg/kg TS	77,7	58,6	54,8	Zn (Sink)	mg/kg TS	141	88	296	149	160				
<b>Polysykliske aromatiske hydrokarbonet (PAH)</b>															
Natalen	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	Natalen	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050				
Acenaflyfen	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	Acenaflyfen	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010				
Acenafoten	mg/kg	<0,0010	0,0025	<0,0010	Acenafoten	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010				
Fluoren	mg/kg	<0,0010	<0,0055	<0,0010	Fluoren	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010				
Fenantren	mg/kg	<0,0010	0,029	0,0016	Fenantren	mg/kg	<0,0010	0,0014	<0,0010	0,0033	<0,0010				
Antracen	mg/kg	<0,0010	0,012	<0,0010	Antracen	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010				
Fluoranten	mg/kg	<0,0010	0,048	<0,0010	Fluoranten	mg/kg	<0,0010	0,0045	<0,0010	0,006	<0,0010				
Pyren	mg/kg	<0,0010	0,035	<0,0010	Pyren	mg/kg	<0,0010	0,0033	<0,0010	0,0056	<0,0010				
Benso(a)antracen^	mg/kg	<0,0010	0,012	<0,0010	Benso(a)antracen^	mg/kg	<0,0010	0,0012	<0,0010	0,0021	<0,0010				
Krysene^	mg/kg	<0,0010	0,015	<0,0010	Krysene^	mg/kg	<0,0010	0,0012	<0,0010	0,0026	<0,0010				
Benso(b)fluoranten^	mg/kg	<0,0010	0,02	<0,0010	Benso(b)fluoranten^	mg/kg	<0,0010	0,0011	<0,0010	0,0029	<0,0010				
Benso(k)fluoranten^	mg/kg	<0,0010	0,009	<0,0010	Benso(k)fluoranten^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0016	<0,0010				
Benso(a)pyren^	mg/kg	<0,0010	0,0074	<0,0010	Benso(a)pyren^	mg/kg	<0,0010	0,0011	<0,0010	0,0027	<0,0010				
Dibenzo(ah)antracen^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	Dibenzo(ah)antracen^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010				
Benso(ghi)peryen^	mg/kg	<0,0010	0,0044	<0,0010	Benso(ghi)peryen^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0022	<0,0010				
Indeno(123cd)pyren^	mg/kg	<0,0010	0,0034	<0,0010	Indeno(123cd)pyren^	mg/kg	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0023	<0,0010				
Sum PAH-16	mg/kg	n.d.	0,198	0,0016	Sum PAH-16	mg/kg	n.d.	0,0138	n.d.	0,0313	n.d.				
Sum PAH carcinogene^	mg/kg	n.d.	0,0668	n.d.	Sum PAH carcinogene^	mg/kg	n.d.	0,0046	n.d.	0,0142	n.d.				
<b>Polyklorerte bifenyler (PCB)</b>															
PCB 28	mg/kg	<0,00020	<0,00040	<0,00020	PCB 28	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 52	mg/kg	<0,00020	0,00045	<0,00020	PCB 52	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 101	mg/kg	0,00027	0,0013	0,00037	PCB 101	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 118	mg/kg	0,00057	0,0019	0,00083	PCB 118	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 138	mg/kg	0,00047	0,0025	0,00041	PCB 138	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 153	mg/kg	0,00094	0,0037	0,00089	PCB 153	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
PCB 180	mg/kg	<0,00020	0,00044	<0,00020	PCB 180	mg/kg	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020	<0,00020				
Sum PCB-7	mg/kg	0,00225	0,0103	0,0025	Sum PCB-7	mg/kg	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.				
<b>Tinnorganiske forbindelser</b>															
Monobutyltinifikation	µg/kg	11	63	5,5											
Dibutyltinifikation	µg/kg	7,8	58	4,1											
Tributyltinifikation	µg/kg	13	98	4,8											

### 5.5.4 Bioakkumuleringsstester

Bioakkumuleringsstester er utført på områdeblandprøver fra delområdene 1-4, samt på et referansesediment. Metode og resultater er rapportert i sin helhet i RAP005.

Undersøkelsen viser at det foregår bioakkumulering av Hg, Pb, Cd, Cu, As, PCB-7 og PAH-16 i børstemark eksponert for sedimenter fra en eller flere av delområdene i havna. I tillegg viser resultatene økt akkumulering av TBT i nettsnegl fra de 4 delområdene sammenliknet med kontrollprøven. Sediment fra hovedområdene 2 og 3A gav de høyeste konsentrasjonene av miljøgifter (metaller, PCB-7 og PAH-16) i børstemark, mens sediment fra hovedområdene 1 og 2 viste de høyeste konsentrasjonene av organotinnforbindelser i nettsnegl.

Forskjellen i biotilgjengelighet av miljøgifter fra de 4 delområdene skyldes i hovedsak forskjeller i konsentrasjon av målte forbindelser i sedimentet, men også faktorer som innhold av organisk materiale i sedimentet.

## 5.6 Risikovurdering

I dette kapittelet er resultater fra risikovurdering gjort med Miljødirektoratets beregningsverktøy omtalt. Det er ikke alle innsamlede data som direkte kan benyttes som inngangsdata i beregningsverktøyet og som derfor er utelatt. Begrunnelse for hvorfor de ikke er valgt å ta med i beregningsverktøyet er gitt i kapittel 5.2 i RAP003. Alle tilgjengelige data er imidlertid vurdert kvalitativt og sett opp mot resultatene fra risikovurderingen. Blant dataene som er omtalt i egne kapitler er:

- › Målinger av miljøgifter i skjell (lokale og utplasserte) (kapittel 5.4)
- › Målinger av miljøgifter i torskelever (TA1967/1997)
- › Sjøvannskonsentrasjoner målt med passive prøvetakere (kapittel 5.2.3)
- › Data fra sedimentfeller (kapittel 5.2.4)

### 5.6.1 Økologisk risiko

Tabell 16 viser en sammenstilling av beregnet risiko for økologi på bakgrunn av påviste og beregnede konsentrasjoner i sediment, porevann og overflatevann. Beregnet risiko er fremstilt på bakgrunn av antall ganger påviste/beregnehde konsentrasjoner overskridet PNEC-verdier i hhv. sediment og vann, samt grenseverdier for toksisitetsforsøk. Tabell 16 viser kun parameterne kobber, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(ghi)perylen, PCB og TBT, da det er disse parameterne som i denne undersøkelsen har gitt størst utslag/størst overskridelser av grenseverdier mhp. økologisk risiko og derfor anses som styrende for oppryddingen i sedimentene med hensyn på økologi. For en fullstendig oversikt over resultater fra risikovurderingen basert på beregningsverktøyet henvises det til RAP003.

I tabellen er overskridelsene fargelagt relativt til hverandre der mørk grønn viser laveste overskridelse, gul middels overskridelse og rødt høyeste overskridelser. Fargekodene er et hjelpemiddel for å tydeliggjøre hvilke områder som er beregnet å utgjøre størst økologisk risiko.

Tabellen viser at de høyeste overskridelsene av grenseverdier for de fleste parametere er beregnet i delområde 3b. De laveste overskridelsene er beregnet i delområde 2b. I delområde 1 c er det beregnet høyest overskridelser av grenseverdier mhp. PCB i sediment og i 2a mhp. kobber i sediment.

Toksisitetstester indikerer at delområde 1c, 2a og 3b er de som utgjør størst risiko for økologien i havneområdet.

Prioritering av tiltak på bakgrunn av beregnet økologisk risiko kan sammenfattes til:

1. prioritet: Delområde 3b
2. prioritet: Delområde 1c, 2a, 3a
3. prioritet: Delområde 2b

**Tabell 16** Sammenstilling av beregnet risiko på bakgrunn av påviste og beregnede konsentrasjoner i sediment, porevann og overflatevann. Fargelagt iht. fargeskala, der mørk grønn viser laveste overskridelse, gul middels overskridelse og rødt høyeste overskridelser relativt til hverandre.

Delområde		1c	2a	2b	3a	3b
	Osanpollen	Østhavna nord	Østhavna sør	Marinepollen	Høgysundet	
Overskridelse av grenseverdi, middel (ant. ganger)						
Sediment	Kobber	2	14	<	6	9
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	7	37	3	21	49
	Benzo(ghi)perylen	14	69	6	36	100
	PCB	20	3	<	5	11
	TBT	51	290	2	37	1851
	Hersedimenttest	5	3	3	4	4
Porevann	Kobber	2	6	<	2	7
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	3	4	<	15	52
	Benzo(ghi)perylen	3	4	<	9	44
	PCB	Eksisterer ikke PNEC-verdi i vann				
	TBT	527	2085	21	1058	99532
	Tokstest porevann (maks overskridelse av grenseverdi)	20	27	18	19	29
Overflatevann	Kobber	5	5	<	1	89
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	7	4	<	2	142
	Benzo(ghi)perylen	6	3	<	1	129
	PCB	Eksisterer ikke PNEC-verdi i vann				
	TBT	361	242	<	50	42047

Tabell 17 viser en sammenstilling av beregnede sjøvannskonsentrasjoner i de ulike delområdene. Konsentrasjonene er klassifisert med fargekoder iht. TA 2229 som vist i (8). Det er kun vist konsentrasjoner i sjøvann som overskridet TKL II i ett eller flere delområder.

**Tabell 17** Sammenligning av beregnet sjøvannskonsentrasjon klassifisert iht. TA2229/2007. Det er kun vist parametere som er beregnet i TKL III eller høyere i sjøvann i en eller flere av delområdene.

Stoff	Enhett	Grenseverdi (TKII) i sjøvann (TA2802)	Sjøvanns-konsentrasjon Csv, middel		Sjøvanns-konsentrasjon Csv, middel		Sjøvanns-konsentrasjon Csv, middel
Delområde			1c	2a	2b	3a	3b
Bly	µg/l	2,2	1,6	0,49	0,043	0,46	27
Kobber	µg/l	0,64	3,3	3,3	0,084	0,80	57
Krom totalt (III + VI)	µg/l	3,4	0,84	0,14	0,018	0,10	6,3
Kvikksølv	µg/l	0,048	0,009	0,004	0,0003	0,006	0,25
Nikkel	µg/l	2,2	0,50	0,31	0,022	0,16	4,0
Sink	µg/l	2,9	5,2	2,5	0,11	3,0	81
Fluoranten	µg/l	0,12	0,030	0,018	0,001	0,009	0,62
Pyren	µg/l	0,023	0,026	0,016	0,001	0,011	0,58
Benzo(a)antracen	µg/l	0,012	0,013	0,008	0,0004	0,004	0,29
Krysen	µg/l	0,07	0,013	0,008	0,0003	0,003	0,27
Benzo(b)fluoranten	µg/l	0,03	0,014	0,009	0,0004	0,005	0,29
Benzo(k)fluoranten	µg/l	0,027	0,008	0,004	0,0003	0,002	0,16
Benzo(a)pyren	µg/l	0,05	0,014	0,008	0,0004	0,004	0,29
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,002	0,014	0,008	0,0004	0,003	0,28
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l	0,03	0,004	0,002	0,0002	0,001	0,073
Benzo(ghi)perylen	µg/l	0,002	0,012	0,007	0,0003	0,002	0,26
sum PCB-7	µg/l	-	0,019	0,00037	0,00003	0,0004	0,024
Tributyltinn (TBT-ion)	µg/l	0,0002	0,076	0,051	0,0002	0,011	8,8

Tabellen viser at det er beregnet overskridelser av TKL II for en eller flere parametere i samtlige delområder med unntak av delområde 2b. Iht. miljømål brukt i risikovurdering, om at konsentrasjonen i sjøvann ikke skal overskride TKL II, er det derfor nødvendig med tiltak i samtlige delområder med

unntak av delområde 2b. Inngangsdato som påvirker beregnet vannkonsentrasjon er spesielt regulerte K<sub>d</sub>-verdier, vannutskifting, kornstørrelse og anslått oppvirveling som følge av skipstrafikk.

## 5.6.2 Helserisiko

Tabell 18 viser en sammenstilling av beregnet risiko for helse på bakgrunn av målte konsentrasjoner i sediment og målte konsentrasjoner i bunndyr fra bioakkumuleringsforsøk. Beregnet risiko er fremstilt på bakgrunn av antall ganger beregnet eksponering for ulike miljøgifter overskridet grenseverdier for inntak. Tabell 18 viser parameterne bly, kvikksølv, benso(a)pyren, PCB og TBT, da det er disse parameterne som i denne undersøkelsen har gitt størst utslag/størst overskridelser av grenseverdier mhp. helserisiko og derfor anses som styrende for oppryddingen i sedimentene med hensyn på helse. For en fullstendig oversikt over resultater fra risikovurderingen basert på beregningsverktøyet henvises det til RAP003.

I tabellen er overskridelsene fargelagt relativt til hverandre der mørk grønn viser laveste overskridelse, gul middels overskridelse og rødt høyeste overskridelser. Fargekodene er et hjelpemiddel for å tydeliggjøre hvilke områder som er beregnet å utgjøre størst helserisiko.

*Tabell 18 Risiko for human helse basert på data fra sedimentkonsentrasjoner og data fra analyser av bunndyr*

Delområde		1c	2a	2b	3a	3b
	Osanpollen	Østhavna nord	Østhavna sør	Marinepollen	Høgysundet	
Overskridelse av grenseverdi for human helse, middel (ant. ganger)						
Sediment-konsentrasjoner	Bly	2	6	<	6	10
	Kvikksølv	<	<	<	<	<
	Benso(a)pyren	1455	1080	1553	2725	12124
	PCB	8677	1228	300	618	1498
	TBT	<	2	<	<	89
Bunndyr	Bly	4	8	14	13	5
	Kvikksølv	2	3	6	8	3
	Benso(a)pyren	3	4	5	16	5
	PCB	1	4	3	8	5
	TBT	<	<	<	<	<

Det er gjennomført to risikovurderinger, en basert på sedimenter og en basert på bunndyr fra bioakkumuleringsforsøk. Tabellen viser at det er forskjell i delområder som beregnes å utgjøre størst risiko for human helse på bakgrunn av målte konsentrasjoner i sediment og på bakgrunn av målte konsentrasjoner i bunndyr.

Med bakgrunn i sedimentkonsentrasjoner beregnes delområde 1c Osanpollen og delområde 3b Høgysundet å utgjøre størst risiko for human helse mhp. hhv. PCB og bly, PAH og TBT.

Med bakgrunn i bunndyr fra bioakkumuleringsforsøk beregnes delområde 2b og 3a å utgjøre størst risiko for human helse.

Bioakkumuleringsforsøk måler reelt opptak i organismer i eksperimentelle forhold på lab og kan sies å gi et mer virkelighetsnært bilde enn risiko beregnet på bakgrunn av sedimentkonsentrasjoner. Ettersom prøvetakingen i 2015 bestod av supplerende undersøkelser, er imidlertid de mest forurensede områdene rundt verftene som var prøvetatt tidligere, utelatt fra blandprøvene brukt i bioakkumuleringstestene. Dette kan hatt innvirkning på resultatene.

Undersøkelser av miljøgifter i blåskjell fra tidevannssonen viser høyest verdi for Cu i delområde 1c. Også høye verdier i delområde 2a. For PAH-forbindelser er det høyest i delområde 2a og deretter 3a, for PCB7 er det høyest konsentrasjoner i delområde 2a.

Undersøkelser av miljøgifter i blåskjell fra riggene viser liten forskjell mellom delområdene, bortsett for noe høyere verdi for PAH-forbindelser i delområde 1c.

Undersøkelser av miljøgifter i tang og tare fra tidevannssonen viser høyest verdi for Cu og PAH i delområde 1c. Også høye verdier i delområde 2a. PCB er ikke påvist. For strandsnegler er det liten variasjon mellom delområdene, men høyeste verdi for PAH-forbindelser og TBT er funnet i delområde 2a.

Undersøkelser av miljøgifter i passive prøvetakere (PP) viser høyest verdi for Cu i delområde 3a. Også høye verdier i delområde 2a. For PAH-forbindelse er de høyeste verdien i delområde 2a, med nest høyeste verdier i 3a. Høyeste verdier for PCB er i delområde 1c, men også høye verdier i 2a.

En samlet vurdering av funn i blåskjell, strandsnegler, tang og tare samt passive prøvetakere gir følgende rangering:

1. prioritet: Delområde 2a
2. prioritet: Delområde 1c
3. prioritet: Delområde 3a
4. prioritet: Delområde 2b

Prioritering av tiltak på bakgrunn av en samlet vurdering av risiko human helse kan da sammenfattes til:

Delområde	Sediment*	Bioakkumulering**	Feltekspionering biota og PP	Sum	Samlet rangering
1c	2	4	1	7	1
2a	4	4	1	9	2
2b	4	2	4	10	3
3a	3	1	3	7	1
3b	1	3	4	8	2


\*: Vurdering av livstidsekspionering basert på sedimentkonsentrasjon

\*\*: Vurdering av livstidsekspionering basert på konsentrasjon i bunndyr fra bioakkumuleringstester

### 5.6.3 Spredningsrisiko

Spredningsrisiko avhenger blant annet av forhold som forurensningskonsentrasjon, sedimenttype, strøm/vannutskifting, skipsoppvirveling og biotilgjengelighet. Spredningsberegninger er derfor spesielt følsomme for inngangsdata som vannutskiftingshastighet, K<sub>d</sub>-verdier, sedimenttype (kornfordeling) og skipspåvirkning. Det er beregnet vannutskifting, K<sub>d</sub>-verdier og sedimenttype på bakgrunn av strømmålinger, målte konsentrasjoner i sediment og porevann og fysiske analyser av sedimentet. Ved beregning av påvirkning av skipstrafikk er det benyttet tall fra havnevesenet, flyfoto og tatt utgangspunkt i sjablongverdier fra Miljødirektoratets veileder TA2802.

En sammenstilling av beregnet spredning i % av total spredning fra hele Svolvær havn for de ulike delområdene er vist i figur 18. Det er tatt utgangspunkt i måleindikatorene bly, kobber, kvikksølv, PAH, PCB og TBT, som er forurensningsparameterne som er påvist i høyest konsentrasjoner i Svolvær havn.

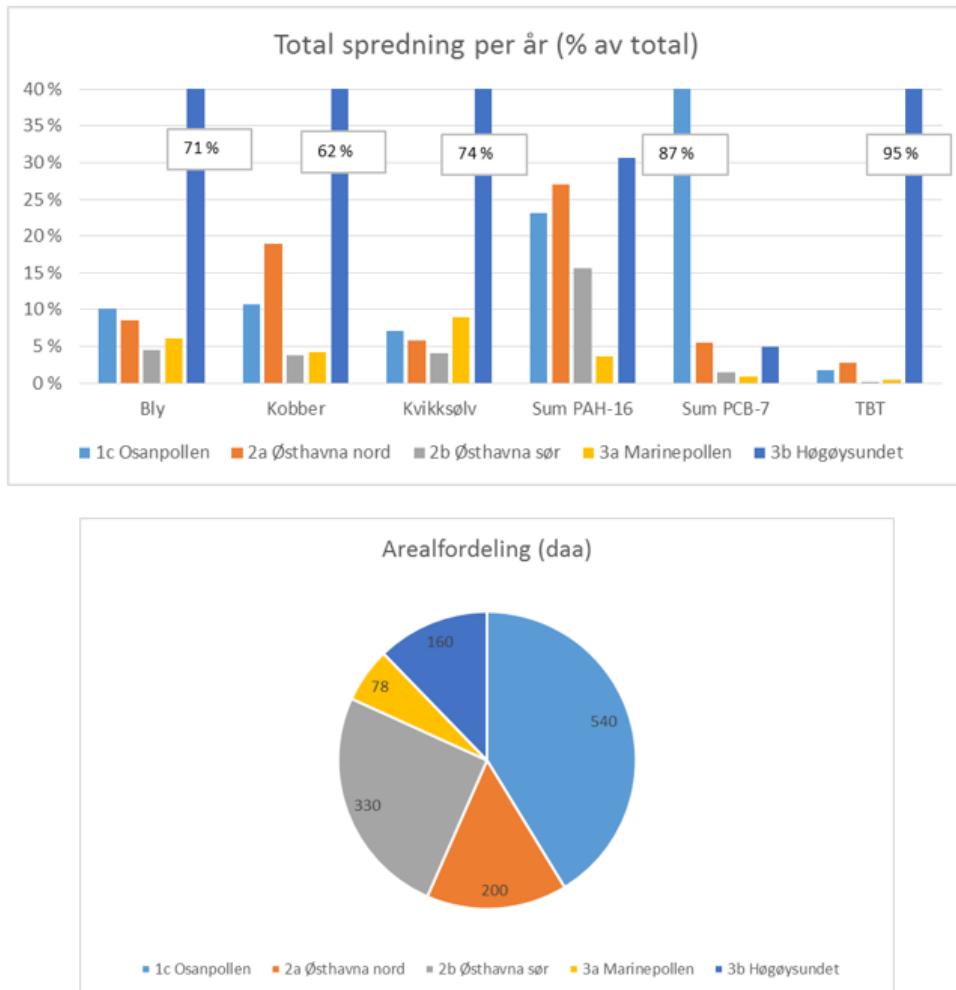

**Figur 18** Total spredning per år for utvalgte miljøgifter i % av total spredning fra hele Svolvær havn (øverst). Arealfordeling av sedimentområdene.

Figuren viser at det er beregnet at delområde 3b Høgøysundet bidrar til størst spredning av samtlige utvalgte miljøgifter med unntak av PCB (fra 62 – 95 %). Dette har sammenheng med høye konsentrasjoner i sediment, mye finstoff i sedimentet og lave K<sub>d</sub>-verdier for PAH sammenlignet med de andre områdene. Mhp. PCB er det beregnet størst spredning fra delområde 1c, hvor det også er påvist høye konsentrasjoner i sediment (basert på 2 gamle prøver med atypisk PCB-profil). Ellers er det beregnet at delområde 2a og 1c bidrar til størst spredning av miljøgifter. Delområde 1c utgjør over 40 % av området som er risikovurdert i Svolvær havn og noe av det høye spredningsbidraget skyldes den høye arealandelen i beregningene.

En oversikt over spredning per areal og totalt kg av de utvalgte miljøgiftene som antas å spres fra Svolvær havn per år er gitt i tabell 19.

**Tabell 19** Spredning av utvalgte miljøgifter per delområde og totalt. Både i spredning per areal ( $mg/m^2/år$ ) og total spredning ( $kg/år$ ).

Delområde	1c Osanpollen	2a Østhavna nord	2b Østhavna sør	3a Marinepollen	3b Høgøysundet	Total
Areal (daa)	540	200	330	78	160	1308
Spredning						
<i>mg/m<sup>2</sup>/år</i>	Bly	364	284	80	51	3088
	Kobber	776	1941	156	87	6489
	Kvikksølv	2,0	2,2	0,60	0,7	29
	Sum PAH-16	68	125	50	26	496
	Sum PCB-7	10	1,0	0,23	0,42	3,7
	TBT	18	30	0,36	1,2	1014
<i>kg/år</i>	Bly	4,6	3,9	2,0	3	33
	Kobber	12	21	4,2	5	69
	Kvikksølv	0,028	0,023	0,016	0,04	0,29
	Sum PAH-16	12	14	8	1,9	16
	Sum PCB-7	3,2	0,20	0,054	0,032	0,18
	TBT	0,40	0,65	0,013	0,09	22
						23

Prioritering av tiltak på bakgrunn av beregnet spredningsrisiko kan sammenfattes til:

1. prioritet: Delområde 3b
2. prioritet: Delområde 1c, 2a
3. prioritet: Delområde 3a
4. prioritet: Delområde 2b

## 6 Tiltaksvurdering

### 6.1 Forslag til miljømål

Svolvær Havn er klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Miljømålet for sterkt modifiserte vannforekomster omtales i vannforskriften § 5 første ledd.

Tilstanden i kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster skal beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på at vannforekomstene skal ha minst godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vannforskriftens vedlegg V.

Miljømålet skal i utgangspunktet nås innen seks år etter at første forvaltningsplan har trådt i kraft, jf. vannforskriften § 8 første ledd, som for første planperiode innebærer innen utløpet av 2021.

Miljømålet godt økologisk potensial (GØP) skiller seg fra miljømålet til naturlige vannforekomster ved at en vurdering av samfunnsnytten inngår i vurderingen sammen med en vurdering av miljøeffekt. Miljømålet vil kunne være ulikt for sammenlignbare vannforekomster i forskjellige land/regioner som følge av ulike nasjonale/regionale prioriteringer. En eventuell endring av miljømålet skjer i forbindelse med revurdering av forvaltningsplanen hvert 6. år (11).

Forslagene til miljømål skal behandles og eventuelt godkjennes i kommunestyret i Vågan kommune. De foreslåtte overordnede miljømålene for Svolvær vil legge grunnlaget for miljømål for tiltak som foreslås for de aktuelle tiltakslokalitetene.

#### **Forslag til overordnet miljømål for tiltaksområde Svolvær Havn**

- › Tilstanden i sedimentene skal ikke være til hinder for bruk av sjø- og havneområdene til nærings- og fritidsaktiviteter.
- › Konsentrasjonen av forurensning i sedimentet skal ikke utgjøre helsefare ved dagens arealbruk av området (direkte og indirekte eksponering).
- › Forurensset sjøbunn i havnebassengene skal ikke gi negativ påvirkning på økosystemet i ytre fjordområder.
- › Forurensning i sedimentet skal ikke være toksisk for vannlevende organismer / ikke overstige TKL II i sjøvann.

#### **Forslag til tiltaksmål i Svolvær Havn**

I "Håndteringsveilederen" TA-2960/2012 gis denne definisjonen av tiltaksmål:

"Et tiltaksmål er en konkret målsetting for gjennomføringen av et tiltak, og må kunne oppfylles ved gjennomføring av det tiltaket det er satt for. Tiltaksmålene må være i tråd med lokale forvaltningsmål (langsiktige miljømål) for området. Tiltaksmålene danner grunnlag for kontroll med tiltaksgjennomføringen (sluttkontroll)".

I henhold til SMVF veilederen (11) brukes tiltaksmetoden for å fastsette miljømål. Tiltaksmetoden innebærer å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster på grunnlag av en vurdering av hvilke avbøtende tiltak som er realistiske å få gjennomført i hver enkelt vannforekomst. Den samlede økologiske effekten av de realistiske tiltakene utgjør miljømålet godt økologisk potensial.

Miljømålet "god kjemisk tilstand" (§7) gjelder uavhengig av om vannforekomsten er sterkt modifisert eller naturlig. Miljømålet god kjemisk tilstand følger av grenseverdiene for kystvann eller ferskvann (på samme måte som for en naturlig vannforekomst) jf. kapittel 5 av Veileder 01:2009. Det samme gjelder for klassegrenser for kvalitetselementer som er lite påvirket av hydromorfologiske endringer (11).

På bakgrunn av denne informasjonen settes følgende tiltaksmål for Svolvær Havn:

- › Konsentrasjonen av forurensning i de øverste 10 cm av sedimentet skal ikke overskride grensen mellom TKL III og TKL IV med unntak av TBT. Dette skal føre til reetablering av bunndyrssamfunn og gi godt økologisk potensiale (GØP).

Dette tiltaksmålet er i tråd med anbefalingene i TA-2960/2012 hvor tilstandsklasse III representerer et lavere ambisjonsnivå i sentrumsområder med industriell aktivitet.

I Svolvær havneområde er det anbefalt tiltak i 4 delområder som representerer de antatt mest forurensede områdene i Svolvær havneområde. Tiltaket vil bidra til å fjerne de mest forurensede punktkildene, samtidig med at det er områder igjen i fjorden med forurensning i klasse IV og V for enkelte PAH-forbindelser og TBT, særlig i Osanpollen øst, Østhavna sør, Leirospollen og Gardsosen.

Ved tiltak i forurensset sjøbunn er det i større eller mindre grad risiko for oppvirveling og spredning, som kan medføre høyere konsentrasjoner i sedimentene enkelte steder i tiltaksområdet. Dette vil være særlig relevant for TBT, som til tross for at det ikke er registrert utslipp av TBT siden 2003 ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)), fortsatt finnes i store konsentrasjoner i Svolvær som følge av tidligere utslipp fra skipsverft og småbåthavner. TBT er flyktig og spres lett, og kan dermed relativt raskt etter tiltak bidra til forhøyede verdier i sedimentene. TBT kan utløse tiltak ved høye konsentrasjoner, og hvor TBT er det stoffet som medfører den alvorligste forurensingen. TBT finnes som regel i forhøyde konsentrasjoner langs det meste av kysten og egner seg derfor ikke for å avgjøre hvor det er viktigst å rydde opp. Som regel vil det derfor ved vurdering av behov for oppryddingstiltak være andre stoffer som er styrende.

## 6.2 Vurdering av behov for tiltak

I det påfølgende er det gjort en sammenstilling av de viktigste resultatene fra undersøkelsene for å oppsummere risikoen knyttet til forurensset sediment i Svolvær havn samlet, og hvilke områder i havna som utgjør størst risiko.

### Resultater fra undersøkelsener 2015

Analyse av metaller, PAH-forbindelser og TBT i **porevann** i sedimentet viser at forurensningen stort sett er sterkt bundet til sedimentet. Spesielt gjelder dette TBT. Analyser av **sjøvann** med passive prøvetakere viser at det er mest kobber i vannet i delområde 3a, 2a og 1c. Ellers er det påvist høyest konsentrasjoner av PCB i passive prøvetakere i bukta ved Storholmen (rigg 2) i delområde 1c Osanpollen og PAH ved Bukkedauden (rigg 4 og 5) i hovedområdeområde 2 Østhavna. Bly er funnet i høyest konsentrasjoner i sjøvann like nord for Bukkedauden (delområde 2a Østhavna nord).

**Bunndyr** som har vært eksponert for sediment fra de ulike områdene viser at det skjer opptak (bioakkumulering) av Hg, Pb, Cd, Cu, As, PCB-7 og PAH-16 i børstemark eksponert for sedimenter fra en eller flere av delområdene i havna. I tillegg viser resultatene økt akkumulering av TBT i nettsnegl fra de 4 delområdene sammenliknet med kontrollprøven. Sediment fra hovedområde 2 Østhavna og delområde 3A Marinepollen gav de høyeste konsentrasjonene av miljøgifter (metaller, PCB-7 og PAH-16) i børstemark, mens sediment fra hovedområde 1 og 2 viste de høyeste konsentrasjonene av organotinnforbindelser i nettsnegl.

Konsentrasjoner av kobber i **fastvoksende blåskjell** ved Statoils tankanlegg (TKL IV) i Osanpollen og ved Bukkedauden (TKL III) i Østhavna, viser at det er spredning av forurensning i vannmassene.

**Blåskjellene** som stod 2 måneder i rigg viser mindre grad av forurensning, men det er påvist TKL II for kobber og arsen samt TKL 2 for sum PAH16 ved Statoils tankanlegg i Osanpollen.

Resultater fra undersøkelsener med **sedimentfeller** viser at sedimenterende materiale som danner ny sjøbunn sannsynligvis er dominert av oppvirveling fra sjøbunnen lokalt eller i tilgrensende områder. Det

er betydelige mengder TBT i omløp i resipienten, noe som blant annet bekreftes av markerte konsentrasjoner av TBT i utplasserte sedimentfeller og passive prøvetakere.

**Kjerneprøvene** fra delområde 2 og 3 viser høyest konsentrasjon i toppen. Det er ikke tegn til at det skjer en naturlig forbedring av forurensningsgraden i sedimentene med unntak av stasjon KSED12 hvor topplaget er minst forurenset. Denne stasjonen ligger i den dypeste delen av Osanpollen.

### 6.2.1 Delområde 1c Osanpollen

Forurensning i sedimentene overskridet grensen mellom TKL III/IV i 19 av 22 stasjoner, selv når TBT utelukkes. Dersom det heller ikke tas hensyn til overskridelser av enkelt-PAHer, men kun sum PAH-16, overskrides TKL III/IV i 9 av 22 stasjoner i området tilknyttet verftet og Statoils tankanlegg i Osanpollen. Området utgjør et areal på ca. 112 000 m<sup>2</sup>. Forurensningsparametere som er påvist over grenseverdien TKL III/IV er bly, kobber, sink, PAH, PCB, TBT og diuron.

På bakgrunn av konsentrasjoner i sediment og i bunndyr eksponert for sedimentet i bioakkumuleringstester er det beregnet at spesielt bly, benzo(a)pyren og PCB utgjør en risiko for økologi og human helse. Samme parametere er også påvist i forhøyede konsentrasjoner i skjell fra lokaliteten. Viktigste eksponeringsvei for forurensning i sediment med hensyn på human helse er gjennom sjømat.

Påvist sedimentkonsentrasjon indikerer at sedimentet utgjør en risiko med hensyn på sedimentlevende organismer for flere parametere. Med hensyn på vannlevende organismer er det først og fremst kobber, PAH og TBT som utgjør en risiko. Også toksisitetstester indikerer at sedimentet utgjør en risiko både med hensyn på sedimentlevende og vannlevende organismer.

Sanering av påvist kildeområde til grensen TKL III/IV vil redusere spredning fra sedimentene fra område 1c med 54 % for kobber, fra 0 - 60 % for PAH-forbindelser som er påvist i TKL IV og V, 84 % for TBT og hele 98 % med hensyn på PCB. Det er sannsynlig at reell effekt vil være enda større ettersom dette er området med mest skipstrafikk. I tillegg vil forurensningsgrad etter sanering sannsynligvis være lavere en grensen mellom TKL III/IV for de fleste parametere.

Det er beregnet at en sanering av kildeområdet vil medføre at gjennomsnittskonsentrasjonen i sjøvann reduseres, men at sjøvann fortsatt vil utgjøre en økologisk risiko mhp. kobber, PAH og TBT. Det er derfor usikkert om sanering av det mest forurensede området i område 1c alene, vil kunne medføre at miljømålene satt for risikovurderingen vil nås.

**På bakgrunn av risikovurderingen og anvendte miljømål anbefales tiltak i det mest forurensede området innen delområde 1c. Det er usikkert om tiltak også må gjøres i et større område.**

### 6.2.2 Delområde 2a Østhavna nord for Lamholmen

Forurensning i sedimentene overskridet grensen mellom TKL III/IV i samtlige 23 stasjoner, selv når TBT utelukkes. Dersom det heller ikke tas hensyn til overskridelser av enkelt-PAHer, men kun sum PAH-16, overskrides fremdeles TKL III/IV i 22 av 23 stasjoner. Forurensningsparameterne som medfører overskridelse av grenseverdier er bly, kobber, kvikksølv, nikkel, sink, PAH, PCB, TBT, diuron og irgarol. Iht. miljømål for risikovurderingen om at sedimentet skal tilfredsstille grenseverdien TKL III/IV må derfor hele området saneres. Arealet for område 2a utgjør 200 000 m<sup>2</sup>.

På bakgrunn av konsentrasjoner i sediment og i bunndyr eksponert for sedimentet i bioakkumuleringstester er det beregnet at spesielt bly, kvikksølv, benso(a)pyren og PCB utgjør en helsefare. Samme parametere i tillegg til kobber, PAH og TBT er også påvist i forhøyede konsentrasjoner i skjell fra lokaliteten. Viktigste eksponeringsvei for forurensning i sediment med hensyn på human helse er gjennom sjømat.

Påvist sedimentkonsentrasjon indikerer at sedimentet utgjør en risiko med hensyn på sedimentlevende organismer for flere parametere. Med hensyn på vannlevende organismer er det først og fremst kobber, PAH og TBT som utgjør en risiko. Også toksisitetstester indikerer at sedimentet utgjør en risiko både med hensyn på sedimentlevende og vannlevende organismer.

Det mest forurensede området i tilknytning til verftene i område 2a utgjør et areal på ca. 51 000 m<sup>2</sup>. Kun sanering av dette området vil gi en god reduksjon i spredning av miljøgifter, og det er beregnet at kun konsentrasjonen av TBT i vannfasen fortsatt vil overskride TKL II etter en ev. sanering av det mest forurensede området.

**På bakgrunn av risikovurderingen og miljømål benyttet i denne vil tiltak i hele eller deler av delområde 2a anbefales.**

### 6.2.3 Delområde 2b Østhavna sør for Lamholmen

Forurensning i sedimentene overskrides grensen mellom TKL III/IV i 8 av 10 stasjoner, selv når TBT utelukkes. Dersom det heller ikke tas hensyn til overskridelser av enkelt-PAHer, men kun sum PAH-16, overskrides kun grenseverdier i stasjon 34 mhp. kobber.

På bakgrunn av konsentrasjoner i sediment og i bunndyr eksponert for sedimentet i bioakkumuleringstester er det beregnet at spesielt bly, kvikksølv, benso(a)pyren og PCB utgjør en helsefare. Bly og benso(a)pyren i tillegg til kobber, PAH og TBT er også påvist i forhøyede konsentrasjoner i skjell fra lokaliteten. Viktigste eksponeringsvei for forurensning i sediment med hensyn på human helse er gjennom sjømat.

Påvist sedimentkonsentrasjoner indikerer at sedimentet utgjør en risiko med hensyn på sedimentlevende organismer for TBT. Med hensyn på vannlevende organismer er det ingen forbindelser som er beregnet å utgjøre en risiko. Toksisitetstester indikerer imidlertid at sedimentet utgjør en risiko både med hensyn på sedimentlevende og vannlevende organismer. Toksisitetstestene er imidlertid utført på en blandprøve fra hele område 2, og ettersom forurensningsgraden i område 2b er lavere enn i 2a kan risikoen være overestimert.

**Ser man bort i fra toksisitetstester på porevann anbefales kun tiltak i området ved stasjon 34 på bakgrunn av miljømål i risikovurderingen.** Det bør imidlertid gjennomføres nye toksisitetstester mhp. vannlevende organismer i sediment fra kun område 2b med porevannskarakterisering for å undersøke om påvist toksisitet i sedimentet er reell eller skyldes andre faktorer.

### 6.2.4 Delområde 3a Marinepollen

Forurensning i sedimentene overskrides grensen mellom TKL III/IV i samtlige 9 stasjoner, selv når TBT utelukkes. Forurensningsparameterne som medfører overskridelse av grenseverdier er bly, kobber, kvikksølv, sink, PAH, TBT, nonylfenol og bisfenol A. Iht. miljømål om at sedimentet skal tilfredsstille grenseverdi TKL III/IV må derfor hele området saneres. Arealet for område 3a utgjør 78 000 m<sup>2</sup>.

På bakgrunn av konsentrasjoner i sediment og i bunndyr eksponert for sedimentet i bioakkumuleringstester er det beregnet at spesielt bly, kvikksølv, benzo(a)pyren og PCB utgjør en helsefare. Bly, benzo(a)pyren og PCB i tillegg til kobber og TBT er også påvist i forhøyede konsentrasjoner i skjell fra lokaliteten. Viktigste eksponeringsvei for forurensning i sediment med hensyn på human helse er gjennom sjømat.

Påvist sedimentkonsentrasjon indikerer at sedimentet utgjør en risiko med hensyn på sedimentlevende organismer for kobber, nikkel, sink, PAH og TBT. Med hensyn på vannlevende organismer er det først og fremst TBT som utgjør en risiko. Også toksisitetstester indikerer at sedimentet utgjør en risiko både med hensyn på sedimentlevende og vannlevende organismer.

**På bakgrunn av risikovurderingen og miljømål benyttet i denne vil tiltak i hele delområde 3a anbefales.**

### 6.2.5 Delområde 3b Høgøysundet

Forurensning i sedimentene overskriver grensen mellom TKL III/IV i samtlige 15 stasjoner, selv når TBT utelukkes. Forurensningsparameterne som medfører overskridelse av grensen mellom TKL III/IV er bly, kobber, kvikksølv, sink, PAH, PCB og TBT. Iht. miljømål i risikovurderingen om at sedimentet skal tilfredsstille grenseverdien TKL III/IV må derfor hele området saneres. Arealet for område 3b utgjør 160 000 m<sup>2</sup>.

På bakgrunn av konsentrasjoner i sediment og i bunndyr eksponert for sedimentet i bioakkumuleringstester er det beregnet at spesielt bly, benzo(a)pyren, PCB og til dels kvikksølv utgjør en helsefare. Viktigste eksponeringsvei for forurensning i sediment med hensyn på human helse er gjennom sjømat. Det er ikke gjennomført analyser av skjell eller annen sjømat fra området.

Påvist sedimentkonsentrasjoner indikerer at sedimentet utgjør en risiko med hensyn på sedimentlevende organismer for kobber, nikkel, sink, PAH og TBT. Med hensyn på vannlevende organismer er det først og fremst bly, kobber, sink, PAH og TBT som utgjør en risiko. Også toksisitetstester indikerer at sedimentet utgjør en risiko både med hensyn på sedimentlevende og vannlevende organismer.

På tross av at hele området er betydelig forurensset i TKL IV og V er det området i tilknytning til verftet Lofoten Sveiseindustri som utgjør en "hot-spot" med TBT på opptil 900 ganger grenseverdien mellom TKL IV og TKL V, i tillegg til høyere konsentrasjoner også av andre forbindelser. Dette området utgjør et areal på ca. 23 000 m<sup>2</sup>. Sanering av dette området vil gi en betydelig reduksjon i spredning av miljøgifter, men det er beregnet at konsentrasjonen av bly, kobber, kvikksølv, nikkel, sink, PAH og TBT i vannfasen fortsatt vil overskride TKL II. Selv om en sanering av det mest forurensede området vil redusere risikoen for vannlevende organismer betraktelig, vil ikke en sanering av kun kildeområdet medføre at miljømålene nås.

**På bakgrunn av risikovurderingen og miljømål benyttet i denne vil derfor tiltak i hele delområde 3b anbefales.**

## 6.3 Tiltaksprioritering

På bakgrunn av samlet konklusjon av risikovurderingene er det gjort en vurdering av hvilke områder som innehar størst risiko med hensyn på spredning, human helse og økologi sett i sammenheng med arealbruk. Området som anses å ha dårligst forutsetninger/tilstand med hensyn på disse parameterne gis verdien 1, mens området som anses å ha best forutsetning/tilstand gis verdien 4. På bakgrunn av totalsum er det gjort en prioritering av tiltaksbehov ved hvert delområde. Resultatene er gitt i Tabell 20.

Det bemerkes at prioriteringen kun er gjort for å vurdere tiltaksbehov basert på parameterne nevnt ovenfor. På grunnlag av geografisk beliggenhet og spredning på grunn av oppvirving under tiltak, samt undersøkelsesbehov kan en annen rekkefølge på tiltakene være mer aktuell. I hvilken grad tilførsler av forurensing fra kilder på land fortsatt utgjør et problem i de ulike områdene er heller ikke kvantifisert på nåværende tidspunkt. Dette kan imidlertid være en utslagsgivende faktor for prioriteringen mellom områdene.

I det påfølgende gis begrunnelsen for prioriteringen.

### Følsom arealbruk

I alle områdene er det småbåtaktivitet, men det er kun i delområde 1 at det er noe betydelig med bolighus. Tettheten av sjønære boliger er antatt å være størst i østre del av delområde 1c. Man kan forvente noe bading fra bryggene tilknyttet boligene. Det er også noen sjøbuer i delområde 3b.

COWI kjenner ikke til om det forekommer fiske i noen av delområdene. Det anses imidlertid som sannsynlig at noe fritidsfiske kan forekomme. Svolvær havn grenser naturlig til havområder hvor det er mer naturlig å foreta fiske. Spredning fra de mest forurenede områdene kan derfor utgjøre en risiko også for utenforliggende områder.

Med hensyn på human eksponering på grunn av arealbruk fremstår derfor østre del av delområde 1c som mest utsatt.

### Human helse

Vektingen av hvor det anses å være størst risiko for human helse er vurdert på bakgrunn av resultater fra risikovurderingen. Bly, kvikksølv, benso(a)pyren og PCB anses å utgjøre størst risiko for human helse i de undersøkte delområdene. På bakgrunn konsentrasjoner av disse parameterne i sediment og resultater fra bioakkumuleringstestene og konsentrasjoner i blåskjell anses risikoen for human helse å være størst ved Osanpollen (1c) og Marinepollen (3a) etterfulgt av delområde 2a og 3b. Risikoen for human helse er minst i delområde 2b.

### Spredning

Vektingen av hvor det anses å være størst risiko for spredning er vurdert på bakgrunn av resultater fra risikovurderingen. Her er det beregnet antall ganger overskridelser sammenlignet med spredning fra et sediment som tilfredsstiller TK III og total spredning fra området. De viktigste forurensningsparameterne med hensyn på spredning er ansett å være bly, kobber, kvikksølv, PAH, PCB og TBT.

På bakgrunn av disse parameterne fremstår Høgøysundet (3b) som området med størst spredningspotensial, etterfulgt av Osanpollen (1C), Østhavna nord (2a), Marinpollen(3a) og Østhavna sør (2b).

Det er påvist en større mengde tørrstoff i sedimentfellen i Østhavna nord (2a) enn i sedimentfeller ved de andre delområdene. Dette indikerer at total partikkelbundet spredning er større her enn det som fremkommer av beregningsverktøyet.

### Økologi

Vektingen av hvor det anses å være størst risiko med hensyn på økologi er gjort ut i fra overskridelser av akseptkriterier for sediment, porevann, sjøvann og toksisitetstester. Viktigste forurensningsparametere med hensyn på økologisk risiko er ansett å være kobber, PAH-forbindelser, PCB og TBT.

På bakgrunn av disse parameterne fremstår Høgøysundet (3b) som området med høyest risiko for økologi, etterfulgt av Osanpollen (1c), Østhavna nord (2a), Marinepollen (3a) og Østhavna sør (2b).

En samlet prioritering mht. tiltaksområder er gitt i tabell 20. Som det fremgår av tabellen er det vurdert som størst behov for tiltak i delområde 3b, og eller likt behov for tiltak i område 1c, 2a og 3a. For delområde 1a og 1b foreligger det for lite grunnlag til å gjøre en vurdering.

*Tabell 20. Sammenstilling av prioritering mht. økologi, helse og spredning for de ulike delområdene.*

Områder	Økologisk risiko	Helse-risiko	Sprednings-risiko	Sum	Samlet vurdering/rangering
Delområde 1a	Ikke vurdert				
Delområde 1b	Ikke vurdert				
Delområde 1c	2	1	2	5	2
Delområde 2a	2	2	2	6	2
Delområde 2b	3	3	4	10	3
Delområde 3a	2	1	3	6	2
Delområde 3b	1	2	1	4	1

På grunn av geografisk plassering vil tiltak i Marinepollen (3a) og Høgøysundet (3b) gjensidig kunne påvirke hverandre og Østhavna nord (2a). Tiltaksgjennomføring i disse tre områdene anbefales derfor å samkjøres ved at det først utføres tiltak i Marinepollen og Høgøysundet og deretter ved Østhavna nord.

Tiltak i Osanpollen (1c) kan gjennomføres uavhengig av de andre områdene mht. spredning under tiltak.

Forutsatt at kildesanering gjennomføres i de fire delområdene anbefales følgende tiltaksrekkefølge:


- 1   Marinepollen (3a)
- 1   Høgøysundet (3b)
- 2   Østhavna nord (2a)
- 3   Osanpollen (1c)

I figur 19 er det gjort en avgrensning av de prioriterte områdene basert på foreslalte tiltaksmål (grense mellom tilstandsklasse III og IV i sedimenter).

Dersom det ikke gjennomføres tiltak i de 4 delområdene vil det trolig ikke være mulig å oppnå god kjemisk status innen overskuelig fremtid. Det er også beregnet en betydelig økologisk risiko, og miljøgifter vil fortsette å akkumuleres/ spres i næringskjeden i tillegg til at partikkelbundet forurensning vil spres.

Dersom en velger å ikke gjennomføre tiltak i resterende del av område i 1C og område 2B blir dette vurdert å ha liten miljømessig konsekvens. Begge områdene er lite forurenset (TK II og III) sammenlignet med de andre delområdene. Det er også mindre kjente kilder til forurensning i disse områdene. Område 1C vil trolig tildekkes med naturlige sedimentasjonsprosesser. I store deler av område 2B er det erosjonsbunn slik at eventuell forurensning i dette området vil spres videre til ytre havneområder.

Det er ikke innsamlet nok grunnlagsmateriale til å kunne gjøre en risiko- og tiltaksvurdering i Gardsosen og Leirospollen.

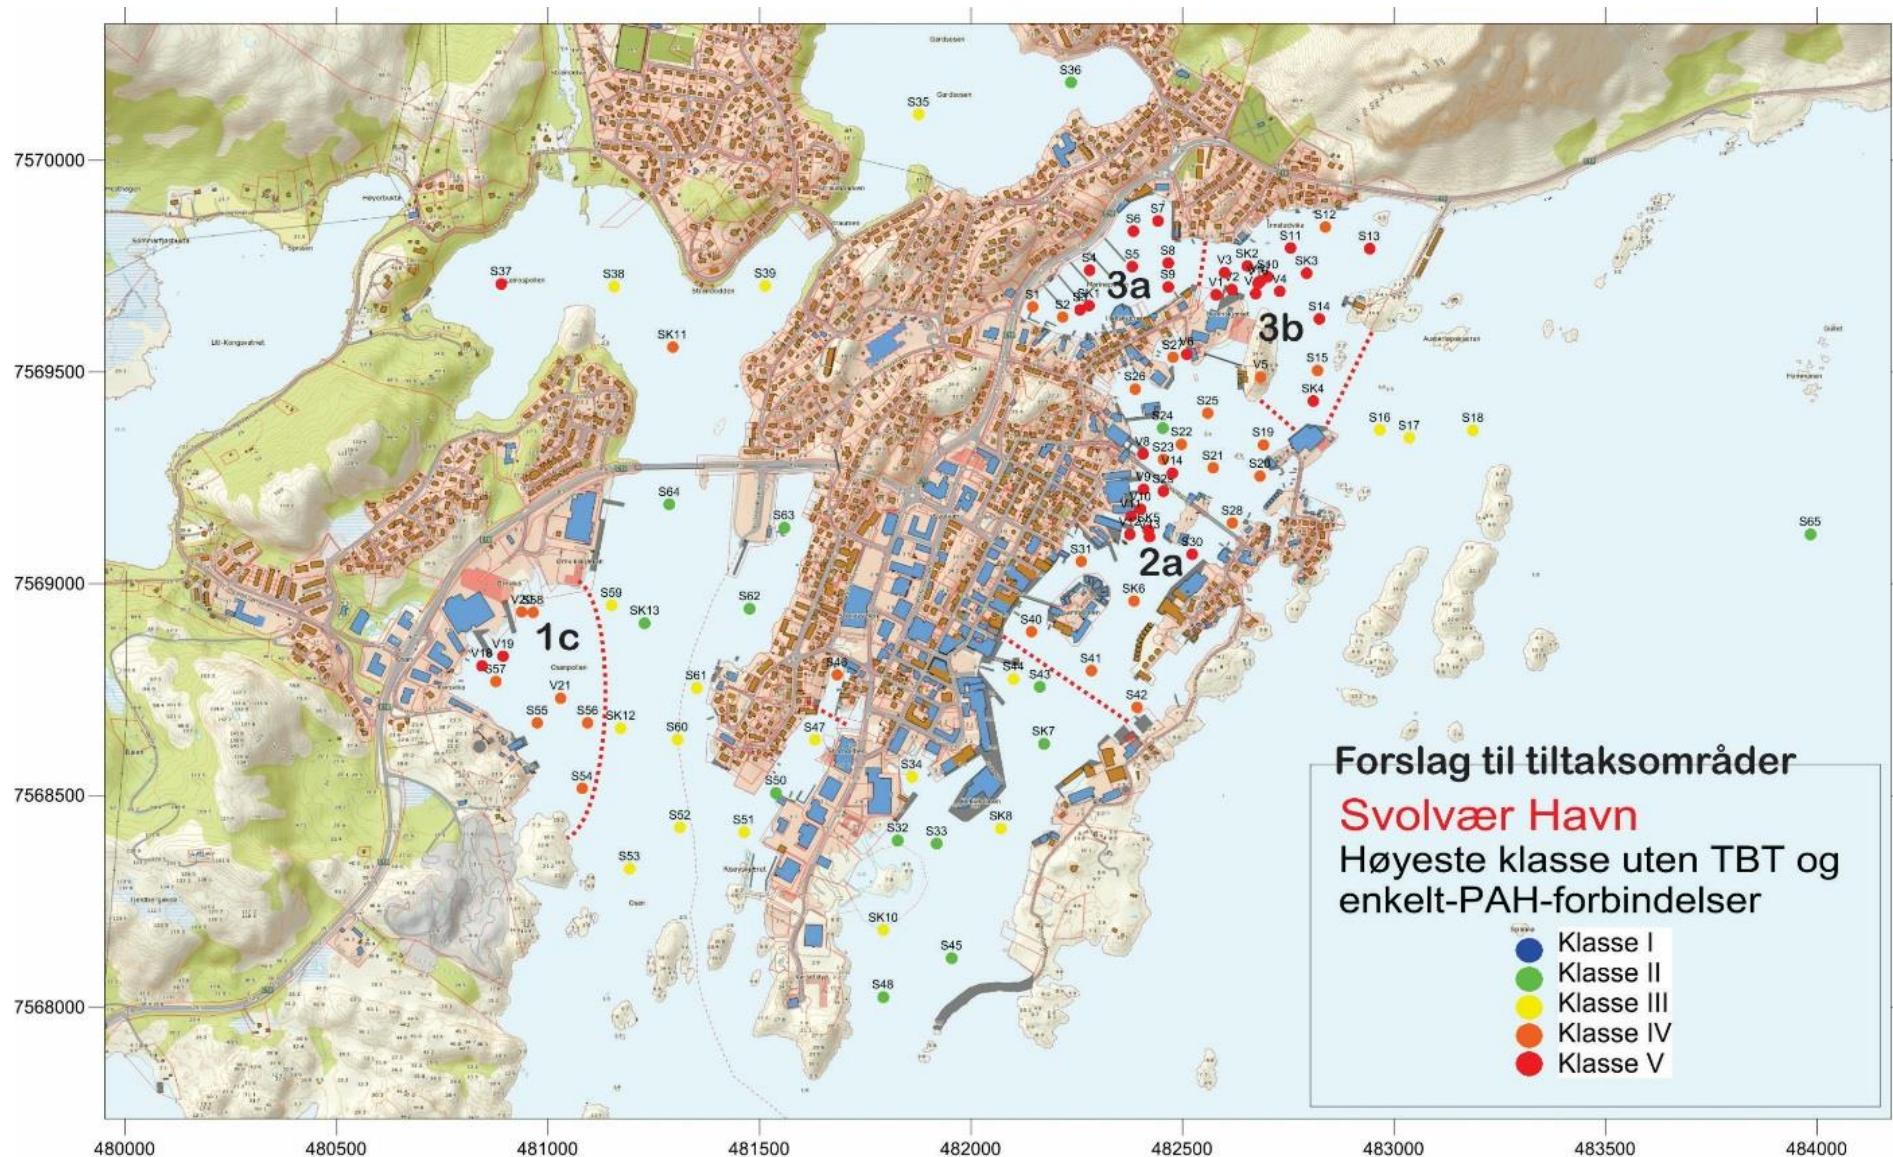

Figur 19 Kart som viser forslag til avgrensning av de prioriterte tiltaksområdene

## 6.4 Supplerende undersøkelser

Nedenfor listes opp anbefalinger om supplerende undersøkelser:

- › Det må påregnes å utføre tiltaksrettede undersøkelser som for eksempel vurdering av tiltak på land og undersøkelser mht. horisontal og vertikal avgrensning av forurensning/tiltaksområdet.
- › Det er påvist høye konsentrasjoner av kvikksølv i sedimentet. Basert på erfaringer fra andre områder anbefales det å utføre analyse på metylkvikksølv både i sediment og biota for å påvise biotilgjengelig mengde.
- › I delområde 2b anbefales det å gjennomføre nye toksisitetstester mhp. vannlevende organismer i sediment fra kun område 2b med porevannskarakterisering for å undersøke om påvist toksisitet i sedimentet er reell eller skyldes andre faktorer.

## 6.5 Videre anbefalinger

Før utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak bør det gjøres en grundig gjennomgang av foreslatté miljømål for områdene.

I tillegg må det etableres konkrete og realistiske tiltaksmål som skal oppfylles ved gjennomføring av tiltak innenfor avgrensede områder. Tiltaksmålene må være tilpasset brukerinteresser og påvirkninger og vise miljøgevinst på kort og lang sikt. Fastsetting av tiltaksmål bør samordnes med forvaltningsarbeidet for vannområdet. Foreslatté tiltaksmål må vurderes i lys av dette. Det må videre avklares i hvilken grad god økologisk tilstand skal vektlegges. Kost/nyttevurderinger må legges til grunn.

Planlegging av tiltak bør hovedsakelig baseres på å redusere spredning av tungmetaller og miljøgifter til andre mindre forurensede områder utenfor Svolvær Havn og å redusere opptak av tungmetaller og miljøgifter i organismer lokalt. Målsetting om å oppheve det generelle kostholdsrådet for fiskelever anses som et langsiktig nasjonalt mål som er avhengig av tiltak i flere ulike områder.

Det bør utarbeides et miljøgiftbudsjett for tiltakene (12). Miljøgiftbudsjett utarbeidet for flere tiltaksalternativer kan også brukes sammen med estimerte kostnader for alternativene til å gjøre en kost-nytte analyse for å prioritere mellom ulike tiltaksmetoder eller tiltaksområder.

På grunn av liten vanndybde i delområde 3a, 3b og 2a kan det være mest aktuelt å vurdere mudring, men det kan også være andre aktuelle løsninger. I område 1c kan det være aktuelt å se på en kombinasjon av mudring og tildekking på større vanndyp.

## 7 Referanser

1. **SFT, 2003.** *Miljøgifter i havneområder i Nordland.* s.l. : SPFO Rapport 876/03, TA-nummer: 1967/2003.
2. **Norconsult, 2009a.** *Nogva Svolvær AS. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering.* s.l. : Rapport 5011397-3.
3. **Norconsult, 2009b.** *Skarvik AS Osan. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering.* s.l. : Rapport 5011401-3.
4. **Norconsult, 2009c.** *Skarvik AS Byen. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering.* s.l. : Rapport 5011401-3.
5. **Norconsult, 2009d.** *Skarvik, Nogva, Marhaug og Lofoten Sveiseindustri. Miljøundersøkelse. Risikovurdering trinn 1 og 2 i sjø utenfor verftene i Svolvær.* s.l. : Rapport 5011397, 5011398, 5011401 og 5011402.
6. *Lofoten Sveiseindustri AS. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering.* s.l. : Rapport 5011402-J03.
- Norconsult, 2010a.** 2010.
- Norconsult, 2010b.** *Marhaug O. Slip og Mekaniske verksted AS. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering.* s.l. : Rapport 5011398 -J03.
8. **Klima- og forurensningsdirektoratet.** Veileder for klassifisering av miljøgifter i fjorder og kystfarvann. Revidering av klassifisering. 2008, Vol. TA 2229/2007.
9. **Løken, Svein Harald.** Svolvær havn - aktiviteter gjennom tidene. Notat på bestilling fra Skarvik AS. 2008.
10. **Nordland Fylkeskommune.** *Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021).* 2015. 11/4706.
11. **Vann fra fjell til fjord (departementsgruppen).** Sterkt modifiserte vannforekomster: Utpeking, fastsetting av miljømål og bruk av unntak. 2014. Veileder 01:2014.
12. **Misund. A., Nag Ulla, S., Fedafjorden - Tiltaksrettede undersøkelser.** s.l. : COWI AS, 2014.
13. **SFT.** Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann . 1997, Vol. TA-1467/1997.
14. *Bruk av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn. Utredning av muligheter.* **Miljødirektoratet.** 2011, Vol. TA2804/2011.

## 8 Vedlegg Kart

### Forurensingsnivå for utvalgte parametere

- Cu - kobber
- Pb - bly
- Zn - sink
- Hg - kvikksølv
- PAH16
- BaP - Benzo(a)pyren
- PCB7
- TBT
- Alifater

